

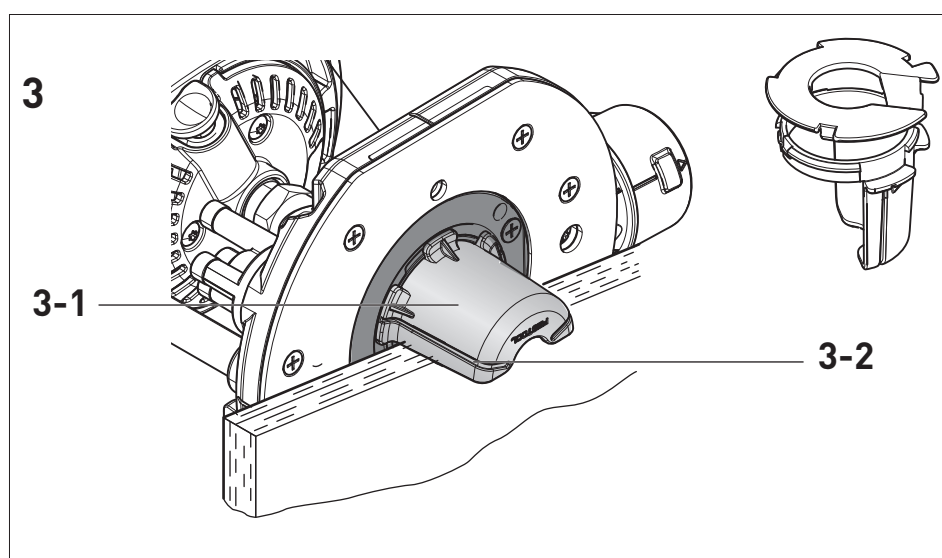


de	Originalbetriebsanleitung - Oberfräse	8
en	Original instructions - Router	15
fr	Notice d'utilisation d'origine - Défonceuse	22
es	Instrucciones de uso originales - Fresadora	30
it	Istruzioni per l'uso originali - Fresatrice	38
nl	Originele gebruiksaanwijzing - Bovenfrees	45
sv	Originalbruksanvisning - Handöverfräs	52
fi	Alkuperäiset käyttöohjeet - Yläjyrsin	58
da	Original brugsanvisning - Overfræser	65
nb	Original bruksanvisning - Overfres	72
pt	Manual de instruções original - Fresadora	79
ru	Перевод оригинального руководства по эксплуатации - Вертикальный фрезер	86
cs	Originální návod k obsluze - Horní frézka	94
pl	Oryginalna instrukcja obsługi - Frezarka górnoprzecionowa	101

OF 1010 REBQ OF 1010 REQ



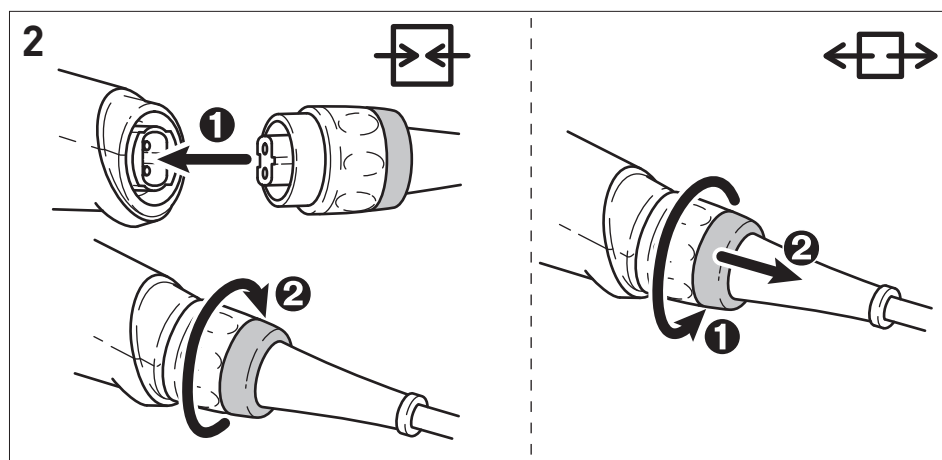


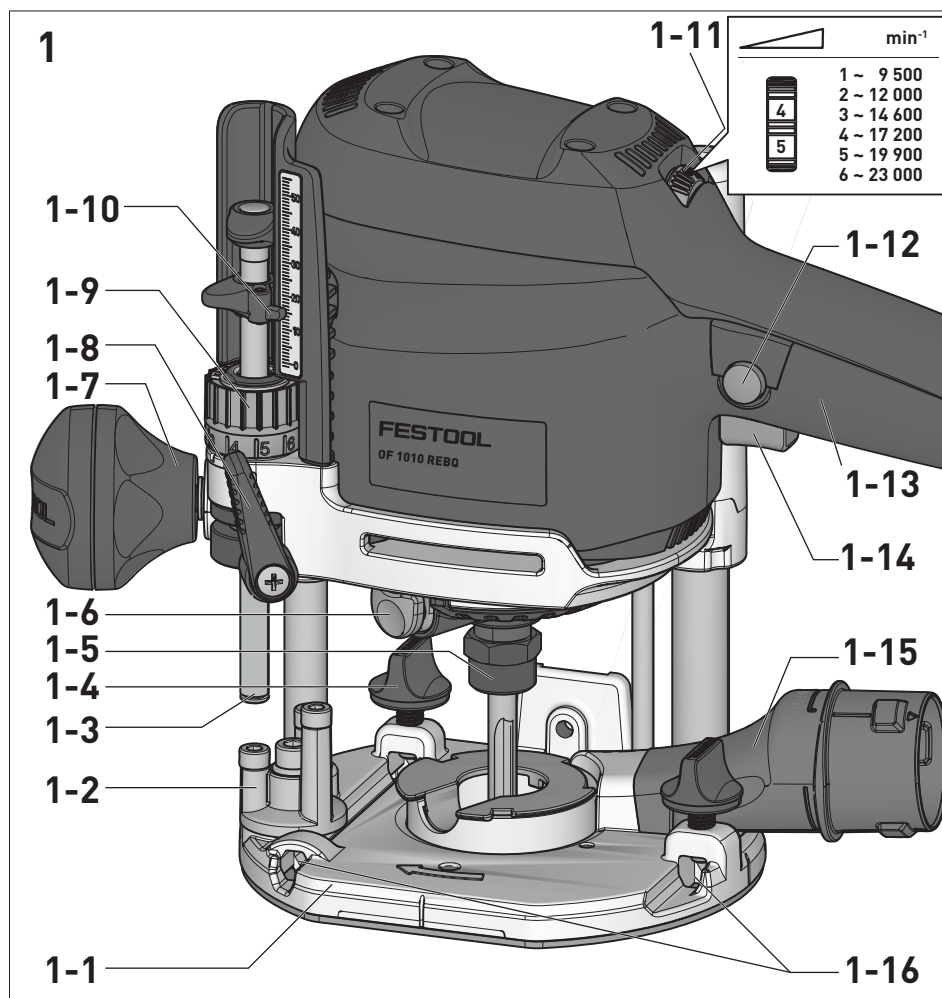


4

OF 1010 R


MFK 700 EQ

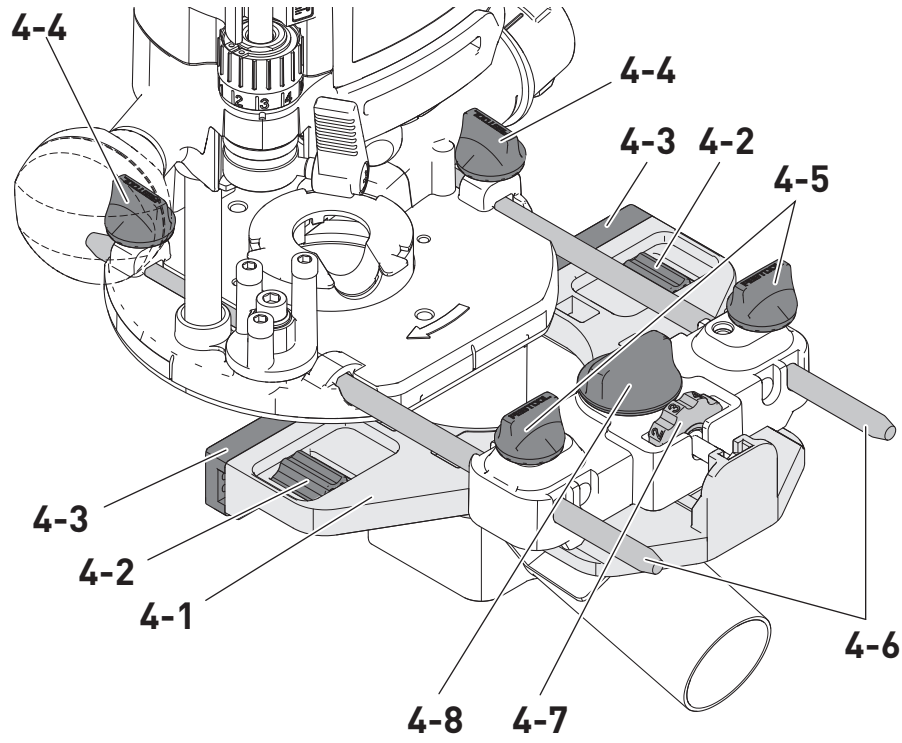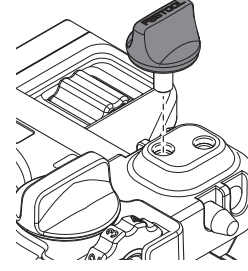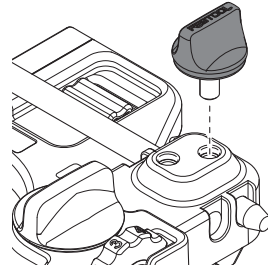


5

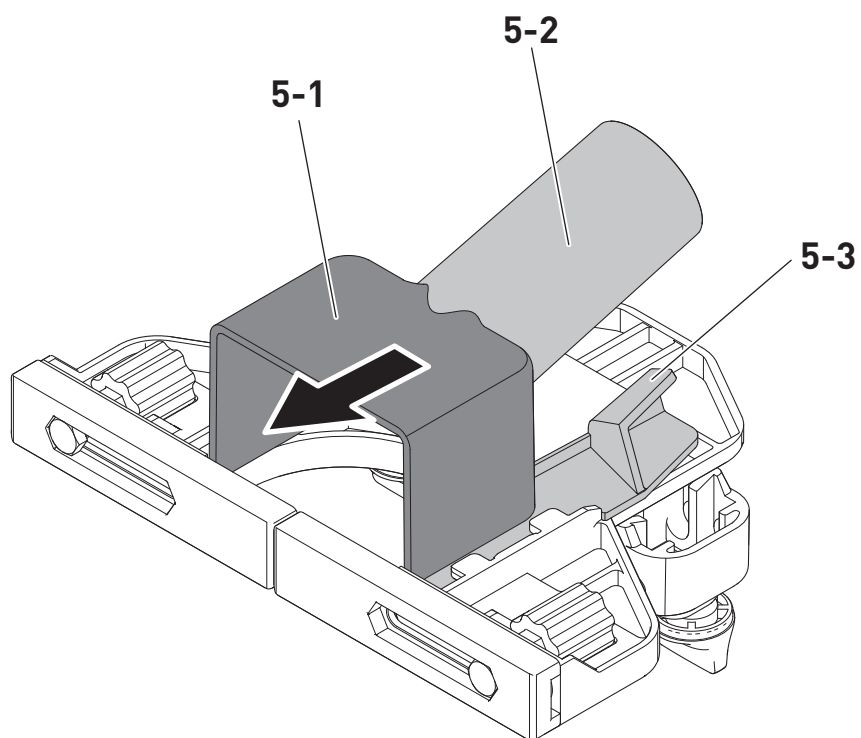


6

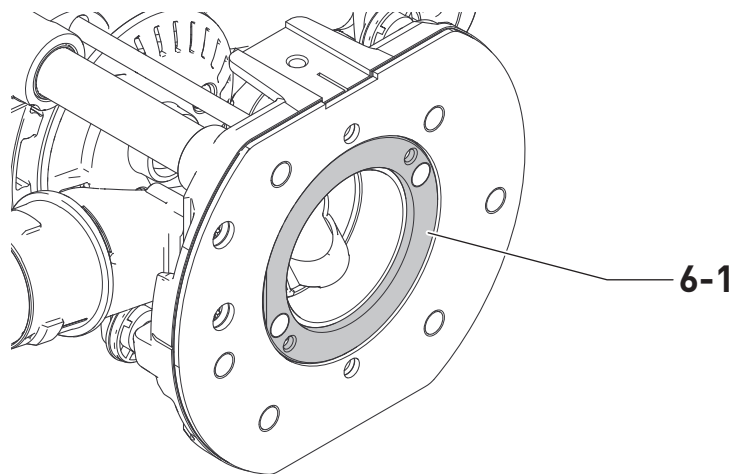


7

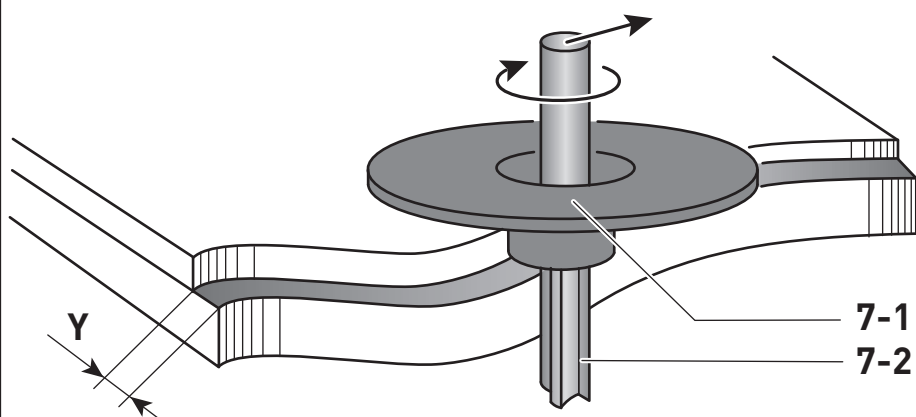


8

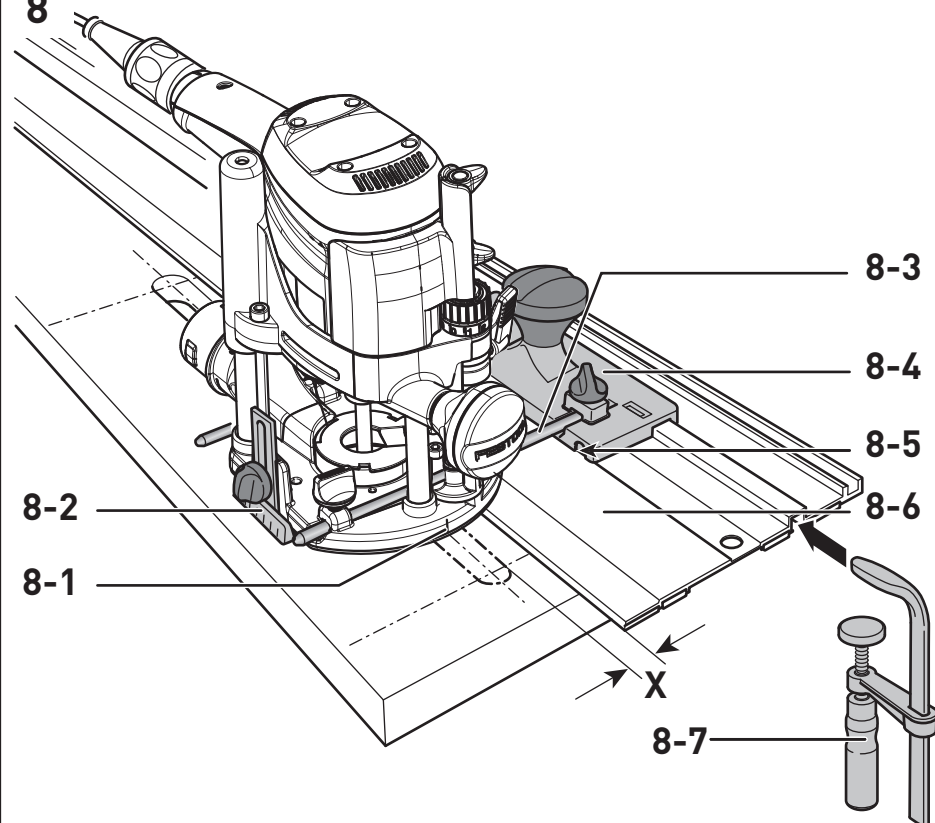


9

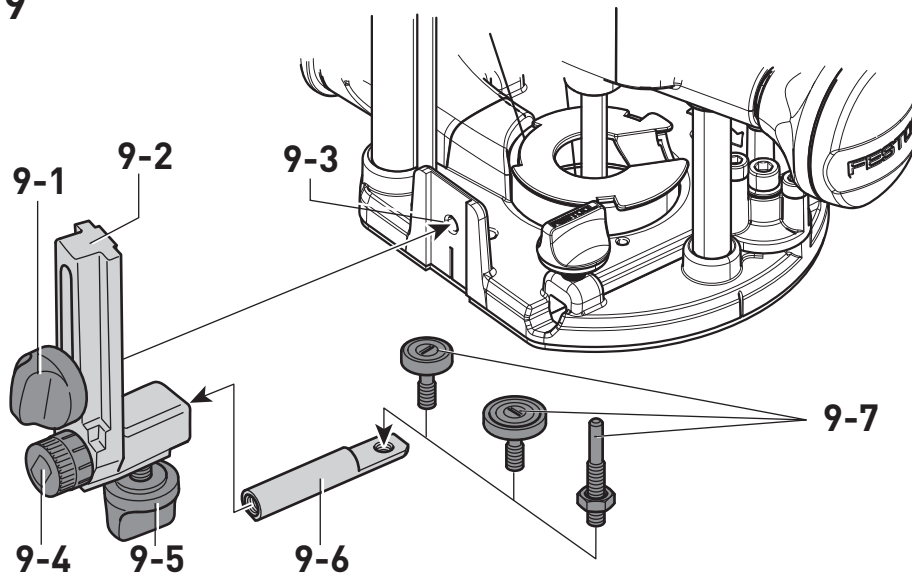

10

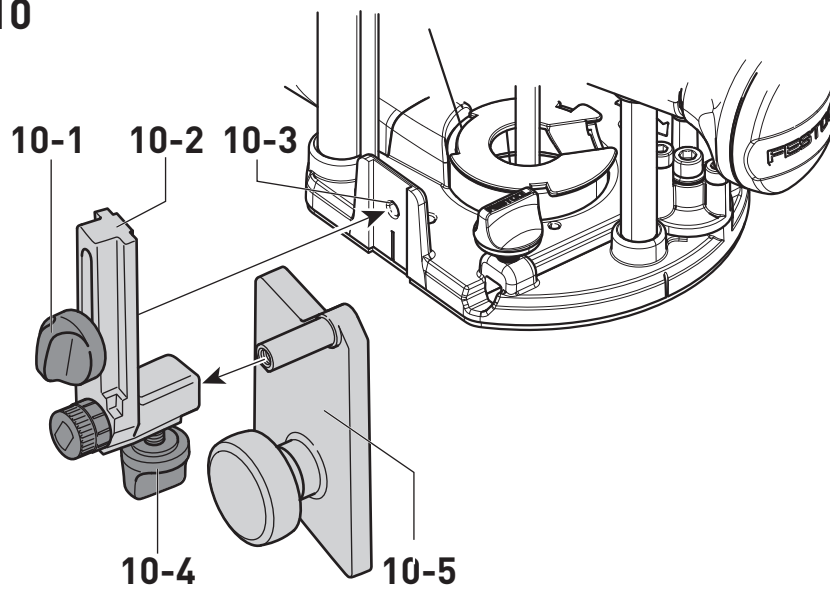

11

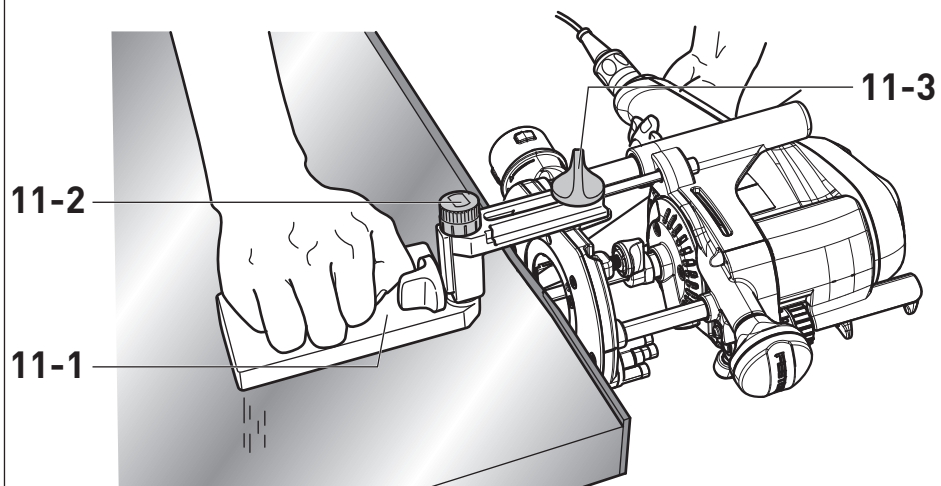

Declaration of Conformity

We as the manufacturer **Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Germany** declare under our sole responsibility that the product(s):

Designation: **Router**
Designation of Type(s): **OF 1010 REBQ; OF 1010 REQ**
Serial number(s) ¹⁾: **10366390, 10419069**

fulfills all the relevant provisions of the following UK Regulations:

- S.I. 2008/1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- S.I. 2016/1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- S.I. 2012/3032 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

and are manufactured in accordance with the following designated standards:

- BS EN 62841-1:2015
- BS EN 62841-2-17:2017
- BS EN 55014-1:2017
- BS EN 55014-2:2015
- BS EN IEC 61000-3-2:2019
- BS EN 61000-3-3:2013
- BS EN IEC 63000:2018

¹⁾ in the specified serial number range (S-Nr.) from 400000000 - 499999999



Place and date of declaration: Wendlingen, 10.05.2021

Signed on behalf of and in name of Festool GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Markus Stark'.

Markus Stark
Head of Productdevelopment

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i. V. R. Brandt'.

Ralf Brandt
Head of Productconformity

Oberfräse Router Défonceuse	Seriennummer * Serial number * N° de série * (T-Nr.)
OF 1010 REBQ	10366390
OF 1010 REQ	10419069

de EU-Konformitätserklärung. Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit allen relevanten Anforderungen folgender EU-Richtlinien übereinstimmt, und folgende Normen oder normative Dokumente zugrunde gelegt wurden:

en EU Declaration of Conformity. We declare under sole responsibility that this product complies with all the relevant requirements in the following EU Directives, and following standards and normative documents were applied:

fr Déclaration de conformité de l'UE. Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit satisfait à toutes les exigences pertinentes des directives UE suivantes et repose sur les normes ou documents normatifs suivants :

es Declaración UE de conformidad. Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este producto cumple todos los requisitos relevantes de las siguientes directivas de la UE y que se han tomado como base las siguientes normas o documentos normativos:

it Dichiarazione di conformità UE. Dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il presente prodotto sia conforme a tutti i requisiti di rilevanza definiti dalle seguenti Direttive UE e che siano stati applicati le seguenti norme o i seguenti documenti normativi:

nl EU-conformiteitsverklaring. Wij verklaren en stellen ons ervoor verantwoordelijk dat dit product volledig voldoet aan alle volgende EU-richtlijnen en volgende normen of normatieve documenten daaraan ten grondslag gelegd werden:

sv EU-försäkran om överensstämmelse. Vi förklarar på eget ansvar att denna produkt uppfyller alla relevanta krav enligt följande EU-direktiv och baseras på följande normer eller normgivande dokument:

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että tämä tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien kaikki olennaiset vaatimukset ja se on seuraavien standardien tai standardiasiakirjojen mukainen:

da EU-overensstemmelseserklæring. Vi erklærer med eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante krav i følgende EU-direktiver, og at følgende standarder eller normative dokumenter danner grundlag for det:

nb EU-samsvarserklæring. Vi erklærer under eneansvar at dette produktet oppfyller alle relevante krav i følgende EU-direktiver og at følgende standarder eller normative dokumenter er blitt lagt til grunn:

pt Declaração de conformidade UE. Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos que este produto está de acordo com todas as exigências relevantes das seguintes diretivas UE, tendo sido tomadas por base as seguintes normas ou documentos normativos:

ru Декларация о соответствии ЕС. Мы со всей ответственностью заявляем, что данная продукция соответствует всем применимым требованиям следующих Директив ЕС, стандартов и нормативных документов:

cs Prohlášení o shodě EU. Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento výrobek splňuje všechny příslušné požadavky následujících směrnic EU a že byly použity následující normy nebo normativní dokumenty:

pl Deklaracja zgodności UE. Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt ten spełnia wszystkie obowiązujące wymagania następujących dyrektyw UE, norm lub dokumentów normatywnych.

2006/42/EC, 2014/30/ EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015 + AC:2015, EN 62841-2-17:2017, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 63000:2018



Unterzeichnet für und im Namen von/
Signed on behalf of and in name of/
Signé pour et au nom de

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2021-05-10

Markus Stark

Head of Product Development

Ralf Brandt

Head of Product Conformity

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

Inhaltsverzeichnis

1	Symbole.....	8
2	Sicherheitshinweise.....	8
3	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	9
4	Technische Daten.....	9
5	Geräteelemente.....	10
6	Inbetriebnahme.....	10
7	Einstellungen.....	10
8	Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug.....	12
9	Wartung und Pflege.....	14
10	Zubehör.....	14
11	Umwelt.....	14

1 Symbole



Warnung vor allgemeiner Gefahr



Warnung vor Stromschlag



Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise lesen.



Gehörschutz tragen.



Schutzhandschuhe beim Werkzeugwechsel tragen!



Atemschutz tragen.



Schutzbrille tragen.



Netzstecker ziehen



Nicht in den Hausmüll geben.



Schutzklasse II



CE-Kennzeichnung: Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.



Tipp, Hinweis



Handlungsanweisung



Netzanschlussleitung trennen



Netzanschlussleitung anschließen

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

2.2 Maschinenspezifische Sicherheitshinweise

- **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da der Fräser die eigene Anschlussleitung treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und könnte zu einem elektrischen Schlag führen.
- **Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabilen Unterlage.** Wenn Sie das Werkstück nur mit der Hand oder gegen Ihren Körper halten, bleibt es labil, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
- **Auf dem Elektrowerkzeug dürfen nur die von Festool hierfür angebotenen Fräser montiert werden.** Der Einsatz anderer Fräser ist wegen erhöhter Verletzungsgefahr verboten.
- **Die auf dem Einsatzwerkzeug angegebene Höchstdrehzahl darf nicht überschritten werden, bzw. der Drehzahlbereich muss eingehalten werden.** Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
- **Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.** Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.
- Bei zu bearbeitenden Werkstoffen, die sich statisch aufladen oder zu einer statischen Aufladung führen können, ist ein ableitfähiges Gesamtsystem bestehend aus

Antistatik-Saugschlauch (AS) und Absaugmobil zu verwenden.

- Werkzeuge nur mit dem Schaftdurchmesser einspannen, für den die Spannzange vorgesehen ist.
- Es dürfen nur Fräser verwendet werden, die EN 847-1 entsprechen. Alle Fräswerkzeuge von Festool erfüllen diese Anforderungen.
- Auf einen festen Sitz des Fräasers achten und dessen einwandfreien Lauf überprüfen.
- Die Spannzange und Überwurfmutter dürfen keine Beschädigungen aufweisen.
- Rissige Fräser und solche, die ihre Form verändert haben, dürfen nicht verwendet werden.



Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstungen: Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.

2.3 Aluminiumbearbeitung

Bei der Bearbeitung von Aluminium sind aus Sicherheitsgründen folgende Maßnahmen einzuhalten:

- Vorschalten eines Fehlerstrom- (FI-, PRCD-) Schutzschalters.
- Elektrowerkzeug an ein geeignetes Absauggerät mit Antistatik-Saugschlauch anschließen.
- Elektrowerkzeug regelmäßig von Staubablagerungen im Motorgehäuse reinigen.



Schutzbrille tragen!

2.4 Emissionswerte

Die nach EN 62841 ermittelten Werte betragen typischerweise:

Schalldruckpegel $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Schallleistungspegel $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Unsicherheit $K = 3 \text{ dB}$



VORSICHT

**Beim Arbeiten eintretender Schall
Schädigung des Gehörs**

- Verwenden Sie einen Gehörschutz.

Schwingungsemissionswert a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841:

$$a_h = 5.5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Geräusch)

- dienen dem Maschinenvergleich,
- eignen sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Vibrations- und Geräuschbelastung beim Einsatz,
- repräsentieren die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.



VORSICHT

Emissionswerte können von den angegebenen Werten abweichen. Dies hängt ab von der Verwendung des Werkzeugs und der Art des bearbeiteten Werkstücks.

- Beurteilen Sie die tatsächliche Belastung während des gesamten Betriebszyklus.
- Abhängig von der tatsächlichen Belastung müssen geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festgelegt werden.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Oberfräse ist bestimmt zum Fräsen von Holz, Kunststoffen und holzähnlichen Werkstoffen.

Bei Verwendung der in den Festool Verkaufsunterlagen dafür vorgesehenen Fräswerkzeugen kann auch Aluminium und Gipskarton bearbeitet werden.



Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Benutzer.

4 Technische Daten

Oberfräse	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Leistung	1010 W
Drehzahl	9500 - 23000 min ⁻¹
Drehzahl max. (Leerlauf)	26000 min ⁻¹
Tiefen-Schnellverstellung	55 mm
Tiefen-Feineinstellung	8 mm

Oberfräse	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Anschlussgewinde der Antriebswelle	M16x1,5
Fräserdurchmesser	max. 35 mm
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014:	3,1 kg

5 Geräteelemente

- [1-1]** Frästisch
- [1-2]** Stufenanschlag
- [1-3]** Tiefenanschlag
- [1-4]** Arretierung für Stangenzirkel
- [1-5]** Mutter
- [1-6]** Spindelstopp
- [1-7]** Handgriff/Höhenverstellung
- [1-8]** Klemmhebel
- [1-9]** Feineinstellung
- [1-10]** Zeiger Tiefenanschlag
- [1-11]** Drehzahl-Stellrad
- [1-12]** Arretierknopf
- [1-13]** Handgriff
- [1-14]** Ein-/Ausschalter
- [1-15]** Absaugstutzen
- [1-16]** Nuten für Führungsstangen/Seitenanschlag

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am Anfang der Betriebsanleitung.

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht in den Lieferumfang.

6 Inbetriebnahme



WARNUNG

Unzulässige Spannung oder Frequenz! Unfallgefahr

- Die Netzspannung und die Frequenz der Stromquelle müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- In Nordamerika dürfen nur Festool Maschinen mit der Spannungsangabe 120 V / 60 Hz eingesetzt werden.



VORSICHT

Erhitzung des plug it-Anschlusses bei unvollständig verriegeltem Bajonettverschluss Verbrennungsgefahr

- Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs vergewissern, dass der Bajonettverschluss an der Netzanschlussleitung komplett geschlossen und verriegelt ist.
- Netzanschlussleitung anschließen und lösen [2].

6.1 Ein-/Ausschalten

Der Schalter **[1-14]** dient als Ein-/Ausschalter (drücken = EIN, loslassen = AUS).

Für Dauerbetrieb kann der Ein-/Ausschalter mit dem Arretierknopf **[1-12]** eingerastet werden. Durch nochmaliges Drücken des Ein-/Ausschalters wird die Arretierung wieder gelöst.

7 Einstellungen



WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

- Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

7.1 Elektronik

Drehzahlregelung

Die Drehzahl lässt sich mit dem Stellrad **[1-11]** stufenlos im Drehzahlbereich (siehe Technische Daten) einstellen.

Damit können Sie die Schnittgeschwindigkeit dem jeweiligen Werkstoff optimal anpassen.

Material	Fräserdurchmesser [mm]			empfohlenes Schneidmaterial
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
Stellrad-Stufe				
Hartholz	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Weichholz	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Spanplatten, beschichtet	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Kunststoff	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Gipskarton	2 - 1	1	1	HW

Temperatursicherung

Zum Schutz vor Überhitzung (Durchbrennen des Motors) ist eine elektronische Temperaturüberwachung eingebaut. Vor Erreichen einer kritischen Motortemperatur schaltet die Sicherheitselektronik den Motor ab. Nach einer Abkühlzeit von ca. 3–5 Minuten ist die Maschine wieder betriebsbereit und voll belastbar. Bei laufender Maschine (Leerlauf) reduziert sich die Abkühlzeit erheblich.

Wiederanlaufschutz

Der eingebaute Wiederanlaufschutz verhindert, dass das Elektrowerkzeug nach einer Spannungsunterbrechung bei gedrücktem Ein-/Ausschalter wieder selbständig anläuft. Das Elektrowerkzeug muss in diesem Fall zuerst aus- und danach wieder eingeschaltet werden. Aufgrund des eingebauten Wiederanlaufschutzes lässt sich das Elektrowerkzeug nicht über ein externes Schaltermodul ein- und ausschalten.

Bremse

Die OF 1010 REBQ besitzt eine elektronische Bremse. Nach dem Ausschalten wird die Spindel mit dem Werkzeug in ca. 2 sec elektronisch zum Stillstand abgebremst.

7.2 Werkzeug wechseln



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch heißes und scharfes Einsatzwerkzeug

- Keine stumpfen und defekten Einsatzwerkzeuge verwenden.
- Schutzhandschuhe tragen beim Hantieren mit Einsatzwerkzeug.

Für den Werkzeugwechsel das Elektrowerkzeug auf die Seite legen.

Werkzeug einsetzen

- Fräs Werkzeug so weit wie möglich, zumindest jedoch bis zur Markierung  am Fräferschaft, in die geöffnete Spannzange stecken.
- Spindel soweit verdrehen, bis der Spindelstopp **[1-6]** beim Drücken einrastet und die Spindel arretiert.
- Mutter **[1-5]** mit einem Gabelschlüssel SW 19 festziehen.

Werkzeug entnehmen

- Spindel so weit verdrehen, bis der Spindelstopp **[1-6]** beim Drücken einrastet und die Spindel arretiert.

- Mutter **[1-5]** mit einem Gabelschlüssel SW 19 bis zu einem spürbaren Widerstand lösen. Widerstand durch Weiterdrehen des Gabelschlüssels überwinden.
- Fräser entnehmen.

7.3 Spannzangenwechsel

Es sind Spannzangen für folgende Schaftdurchmesser erhältlich: 6.0 mm, 6.35 mm, 8.0 mm (Bestellnummern siehe Festool-Katalog oder Internet „www.festool.com“)

- Mutter **[1-5]** vollständig abdrehen und diese zusammen mit der Spannzange entnehmen.
- Eine neue Spannzange nur mit aufgesteckter und eingerasteter Mutter in die Spindel einsetzen.
- Mutter leicht eindrehen. **Nicht festziehen, wenn kein Fräser eingesteckt ist!**

7.4 Frästiefe einstellen

Das Einstellen der Frästiefe erfolgt in drei Schritten:

1. Nullpunkt einstellen, siehe 7.5.
2. Frästiefe vorgeben, siehe 7.6.
3. Frästiefe festklemmen, siehe 7.7.

7.5 Nullpunkt einstellen

- Klemmhebel **[1-8]** öffnen, so dass der Tiefenanschlag **[1-3]** frei beweglich ist.
- Oberfräse mit dem Frästisch **[1-1]** auf eine ebene Unterlage stellen. Drehknopf **[1-7]** öffnen und Elektrowerkzeug soweit nach unten drücken bis der Fräser auf der Unterlage aufsitzt.
- Elektrowerkzeug durch Schließen des Drehknopfs **[1-7]** in dieser Stellung festklemmen.
- Tiefenanschlag **[1-3]** gegen einen der drei Festanschläge des drehbaren Stufenanschlags **[1-2]** drücken.

Mit einem Innensechskantschlüssel ist jeder Festanschlag individuell in seiner Höhe einstellbar.

- Zeiger **[1-10]** nach unten schieben, so dass er auf der Skala 0 mm zeigt.

 Stimmt die Null-Stellung nicht, kann dies mit der Schraube am Zeiger **[1-10]** korrigiert werden.

7.6 Frästiefe vorgeben

Die gewünschte Frästiefe lässt sich entweder mit der Tiefen-Schnellverstellung oder mit der Tiefen-Feineinstellung vorgeben.

Tiefen-Schnellverstellung

- Tiefenanschlag **[1-3]** so weit nach oben ziehen, bis der Zeiger **[1-10]** die gewünschte Frästiefe zeigt.
- Tiefenanschlag mit dem Klemmhebel **[1-8]** in dieser Stellung festklemmen.

Tiefen-Feineinstellung

- Tiefenanschlag mit dem Klemmhebel **[1-8]** festklemmen.
- Gewünschte Frästiefe durch Drehen des Stellrades **[1-9]** einstellen.

i Verdrehen des Stellrades um einen Markierungsstrich ändert die Frästiefe um 0,1 mm. Eine vollständige Umdrehung ergibt 1 mm. Der maximale Verstellbereich des Stellrades beträgt 8 mm.

7.7 Frästiefe festklemmen

- Drehknopf **[1-7]** öffnen und das Elektrowerkzeug so weit nach unten drücken, bis der Tiefenanschlag den Festanschlag berührt.
- Elektrowerkzeug durch Schließen des Drehknopfs **[1-7]** in dieser Stellung festklemmen.

7.8 Absaugung



WARNUNG

Gesundheitsgefährdung durch Stäube

- Nie ohne Absaugung arbeiten.
- Nationale Bestimmungen beachten.

VORSICHT! Wird kein Antistatik-Saugschlauch verwendet, kann es zu statischer Aufladung kommen. Der Anwender kann einen elektrischen Schlag bekommen und die Elektronik des Elektrowerkzeugs kann beschädigt werden. An den Absaugstutzen **[1-15]** kann ein Festool Absaugmobil mit einem Saugschlauchdurchmesser von 27 mm oder 36 mm (36 mm wegen geringerer Verstopfungsgefahr empfohlen) angeschlossen werden.

Spanfänger KSF-OF

Der Spanfänger KSF-OF^[1] **[3-1]** besteht aus Haube und Abdeckung und steigert beim Kantenfräsen die Wirksamkeit der Absaugung. Die Montage der Haube erfolgt analog zum Kopiering, die Abdeckung wird oben aufgesteckt. Die Haube kann mit einer Bügelsäge entlang der Nuten **[3-2]** abgeschnitten und dadurch

verkleinert werden. Der Spanfänger kann dann bei Innenradien bis zu einem minimalen Radius von 40 mm verwendet werden.

8 Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug



Beachten Sie beim Arbeiten alle eingangs eingeführten Sicherheitshinweise sowie folgende Regeln:

- Elektrowerkzeug nur im eingeschalteten Zustand gegen das Werkstück führen.
- Befestigen Sie das Werkstück stets so, dass es sich beim Bearbeiten nicht bewegen kann.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten **immer mit beiden Händen** an den Handgriffen **[1-7] + [1-13]**. Dies ist die Voraussetzung für exaktes Arbeiten und für das Eintauchen unerlässlich. Tauchen Sie langsam und gleichmäßig in das Werkstück ein.
- Nur im Gegenlauf fräsen (Vorschubrichtung des Elektrowerkzeugs in Schnittrichtung des Werkzeugs, Bild **[7]**).

8.1 Freihandfräsen

Hauptsächlich beim Schriften- und Bilderfräsen und beim Bearbeiten von Kanten mit Anlaufring oder Führungszapfen wird die Oberfräse freihändig geführt.

8.2 Fräsen mit Seitenanschlag

Für parallel zur Werkstückkante verlaufende Arbeiten kann der Seitenanschlag^[2] **[4-1]** eingesetzt werden.

- Die beiden Führungsstangen **[4-6]** mit den beiden Drehknöpfen **[4-5]** am Seitenanschlag festklemmen.
- Die Führungsstangen bis zum gewünschten Maß in die Nuten des Frästischs einführen und mit den beiden Drehknöpfen **[4-4]** festklemmen.

Feineinstellung

- Den Drehknopf **[4-8]** öffnen, um mit dem Stellrad **[4-7]** eine Feineinstellung vorzunehmen.
- i** Eine Ziffer am Stellrad entspricht 0,1 mm Feineinstellung.
- Nach erfolgter Feineinstellung den Drehknopf **[4-8]** schließen.

[1] Zubehör

[2] Teilweise Zubehör

- Beide Führungsbacken **[4-3]** so einstellen, dass deren Abstand zum Fräser ca. 5 mm beträgt. Hierzu die beiden Backenfixierungen **[4-2]** öffnen und nach erfolgter Einstellung wieder schließen.

Absaughaube

- Wie in Bild **[5]** dargestellt, die Absaughaube **[5-1]** von hinten bis zum Einrasten auf den Seitenanschlag schieben.
 - Zum Abziehen der Absaughaube die Laschen **[5-3]** leicht anheben.
- ❗ Am Absaugstutzen **[5-2]** kann ein Absaugschlauch mit Durchmesser 27 mm oder 36 mm angeschlossen werden.

8.3 Fräsen mit Führungssystem FS

Das Führungssystem (Zubehör) erleichtert das Fräsen gerader Nuten.

- Führungsanschlag **[8-4]** mit den Führungsstangen **[8-3]** des Seitenanschlages am Frästisch befestigen.
- Führungsschiene **[8-6]** mit Schraubzwingen **[8-7]** am Werkstück befestigen. Darauf achten, dass ein Sicherheitsabstand X - Bild **[8]** von 5 mm zwischen der Vorderkante der Führungsschiene und dem Fräser, bzw. der Nut, besteht.
- Führungsanschlag, wie in Bild **[8]** dargestellt, auf die Führungsschiene setzen. Um ein spielfreies Führen des Fräsanschlages sicherzustellen, mit einem Schraubendreher durch die beiden seitlichen Öffnungen **[8-5]** die zwei Führungsbacken einstellen.
- Höhenverstellbare Abstützung **[8-2]** so an der Gewindebohrung des Frästisches festschrauben, dass die Unterseite des Frästisches parallel zur Werkstückoberfläche ist.

Um nach Anriss arbeiten zu können, zeigen die Markierungen am Frästisch **[8-1]** und die Skala an der Abstützung **[8-2]** die Mittelachse des Fräasers an.

- ❗ Für eine genauere Einstellung ist für das Führungssystem eine Feineinstellung als Zubehör erhältlich.

8.4 Fräsen mit Stangenzirkel

Mit dem Stangenzirkel SZ-OF 1000 (Zubehör) können runde Teile und Kreisausschnitte mit einem Durchmesser zwischen 153 und 760 mm hergestellt werden.

- Stangenzirkel so weit in die vordere Nut des Frästisches schieben, bis der gewünschte Radius eingestellt ist.

- Stangenzirkel mit dem Drehknopf **[1-4]** arretieren.

- ❗ Soll die Einkerbung durch die Zirkelspitze auf dem Werkstück vermieden werden, kann mit doppelseitigem Klebeband ein dünnes Holzbrettchen auf dem Mittelpunkt befestigt werden.

8.5 Kopierfräsen

Um bestehende Werkstücke maßgenau zu reproduzieren, verwendet man einen Kopierring oder eine Kopiereinrichtung (Zubehör).

Kopierring

Bei der Auswahl der Größe des Kopierringes **[7-1]** darauf achten, dass der eingesetzte Fräser **[7-2]** durch dessen Öffnung passt.

- Den Kopierring anstelle des Abdeckringes **[6-1]** von unten an den Frästisch befestigen.

Der Überstand Y (Bild **[7]**) des Werkstückes zur Schablone berechnet sich wie folgt:

$$Y = (\varnothing \text{ Kopierring} - \varnothing \text{ Fräser})/2$$

Mit dem Zentrierdorn ZD-OF (Zubehör) lässt sich der Kopierring exakt mittig ausrichten.

Kopiereinrichtung

Für die Kopiereinrichtung wird der Winkelarm WA-OF **[9-2]** und das Kopiertastset KT-OF, bestehend aus Rollenhalter **[9-6]** und drei Kopierrollen **[9-7]**, benötigt.

- Den Winkelarm mit dem Drehknopf **[9-1]** in der gewünschten Höhe an der Gewindebohrung **[9-3]** festschrauben.
- Eine Kopierrolle am Rollenhalter montieren und diesen mit dem Drehknopf **[9-5]** am Winkelarm festschrauben. Darauf achten, dass die Kopierrolle und der Fräser denselben Durchmesser haben!
- Durch Drehen des Stellrades **[9-4]** lässt sich der Abstand der Tastrolle zur Fräserachse einstellen.

8.6 Umleimer bündigfräsen

Mit dem Winkelarm WA-OF **[10-2]** in Verbindung mit der Führungsplatte UP-OF **[10-5]** (Zubehör) lassen sich überstehende Umleimer bündigfräsen.

- Den Winkelarm mit dem Drehknopf **[10-1]** in der gewünschten Höhe an der Gewindebohrung **[10-3]** festschrauben.
- Die Führungsplatte mit dem Drehknopf **[10-4]** am Winkelarm festschrauben.
- Frästiefe so einstellen, dass diese die Dicke des Umleimers +2 mm beträgt.

- Die Führungsplatte **[11-1]** durch Öffnen des Drehknopfes **[11-3]** möglichst nah an den Fräser heranzuführen.
- Mit dem Stellrad **[11-2]** die Tiefeneinstellung der Führungsplatte so vornehmen, dass beim Bündigfräsen wenige Zehntelmillimeter des Umleimers stehen bleiben, die hinterher von Hand verschliffen werden.

9 Wartung und Pflege




WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

- Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden.



Kundendienst und Reparatur nur durch Hersteller oder durch Servicewerkstätten. Nächstgelegene Adresse unter: www.festool.de/service

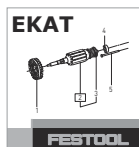

Nur original Festool Ersatzteile verwenden! Bestell-Nr. unter: www.festool.de/service

Das Gerät ist mit selbstabschaltbaren Spezialkohlen ausgerüstet. Sind diese abgenutzt, erfolgt eine automatische Stromunterbrechung und das Gerät kommt zum Stillstand.

Folgende Hinweise beachten:

- Beschädigte Schutzeinrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist.
- Zur Sicherung der Luftzirkulation die Kühlluftöffnungen im Gehäuse stets frei und sauber halten.

10 Zubehör

Verwenden Sie nur original Einsatzwerkzeuge und Zubehöre von Festool. Durch die Verwendung von minderwertigen Einsatzwerkzeugen und Fremd-Zubehör kann es zu erhöhter Verletzungsgefahr und erheblichen Unwuchten kommen, die die Qualität der Arbeitsergebnisse verschlechtern und den Verschleiß des Elektrowerkzeugs erhöhen.

Die Bestellnummern für Zubehör und Werkzeuge finden Sie unter www.festool.de.

11 Umwelt



Gerät nicht in den Hausmüll werfen!

Geräte, Zubehör und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Geltende nationale Vorschriften beachten.

Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Informationen zu den Rücknahmestellen für eine ordnungsgemäße Entsorgung sind unter www.festool.de/recycling einsehbar.

Informationen zur REACH: www.festool.de/reach

Contents

1	Symbols.....	15
2	Safety warnings.....	15
3	Intended use.....	16
4	Technical data.....	16
5	Parts of the device.....	16
6	Commissioning.....	17
7	Settings.....	17
8	Working with the electric power tool.....	19
9	Service and maintenance.....	20
10	Accessories.....	21
11	Environment.....	21
12	General information.....	21

1 Symbols



Warning of general danger



Warning of electric shock



Read the operating manual and safety warnings.



Wear ear protection.



Wear protective gloves when changing tools!



Wear a dust mask.



Wear protective goggles.



Pull out the mains plug



Do not dispose of it with domestic waste.



Safety class II



CE marking: Confirms the conformity of the power tool with the European Community directives.



Tip or advice



Handling instruction



Disconnecting the mains power cable



Connecting the mains power cable



UKCA marking: Confirms the conformity of the product with UK regulations.

2 Safety warnings

2.1 General power tool safety warnings



WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

2.2 Machine-specific safety notices

- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord.** Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- **Only cutters provided by Festool for this purpose may be mounted on the power tool.** The use of other cutters is prohibited due to the increased risk of injury.
- **The maximum rotational speed specified on the tool must not be exceeded or the rotational speed range must be observed.** Accessories that rotate faster than the permissible level can rupture.
- **Wait until the power tool has come to a complete halt before placing it down.** The insertion tool can get caught and lead to a loss of control of the power tool.
- In the case of materials to be processed which can become statically charged or lead to static charging, a dissipative overall system consisting of an antistatic suction hose (AS) and extraction mobile must be used.
- Do not clamp tools with an unsuitable shank diameter in the clamping collet.
- Only use cutters that meet standard EN 847-1. All Festool cutters meet these requirements.
- Ensure that the router bit is seated firmly and that it runs perfectly.
- The clamping collet and locking nut must not show any signs of damage

- Do not use cracked or deformed router bits.



- **Wear suitable personal protective equipment:** Ear protection, safety goggles, a dust mask for work that generates dust.
- **Only for AS/NZS:** The tool shall always be supplied via residual current device with a rated residual current of 30 mA or less.

2.3 Aluminium processing

When processing aluminium, the following measures must be taken for safety reasons:

- Install an upstream residual-current circuit breaker (RCD, PRCD).
- Connect the power tool to a suitable dust extractor with an antistatic suction hose.
- Regularly clean dust deposits from the motor housing on the power tool.



- Wear protective goggles.

2.4 Emission levels

The levels determined in accordance with EN 62841 are typically:

Sound pressure level $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Sound power level $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Uncertainty $K = 3 \text{ dB}$



CAUTION

Noise generated when working

Risk of damage to hearing

- Always use ear protection.

Vibration emission level a_h (vector sum for three directions) and uncertainty K measured in accordance with EN 62841:

$$a_h = 5.5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

The specified emission levels (vibration, noise)

- are used to compare machines.
- They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise load during operation.
- They represent the primary applications of the power tool.



CAUTION

The emission values may deviate from the specified values. This is dependent on how the tool is used and the type of workpiece being machined.

- Assess the actual load during the entire operating cycle.
- Depending on the actual load, suitable protective measures must be defined in order to protect the operator.

3 Intended use

The router is designed for routing wood, plastics and wood-based materials.

If the cutters are used for the intended purpose outlined in the Festool Sales, they may also be used to machine aluminium and plasterboard.



The user is liable for improper or non-intended use.

4 Technical data

Router	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Power	1010 W
Speed	9500–23,000 rpm
Max. speed (no-load)	26,000 rpm
Quick depth adjustment	55 mm
Fine depth adjustment	8 mm
Drive shaft connecting thread	M16 x 1.5
Cutter diameter	Max. 35 mm
Weight as per EPTA procedure 01:2014:	3.1 kg

5 Parts of the device

- [1-1]** Router table
- [1-2]** Stepped stop
- [1-3]** Depth stop
- [1-4]** Locking for trammel unit
- [1-5]** Nut
- [1-6]** Spindle stop
- [1-7]** Handle/Height adjustment
- [1-8]** Clamp lever

- [1-9]** Fine adjuster
- [1-10]** Depth stop indicator
- [1-11]** Speed adjusting wheel
- [1-12]** Locking button
- [1-13]** Handle
- [1-14]** On/off switch
- [1-15]** Extractor connector
- [1-16]** Grooves for guide bars/parallel side fence

The specified illustrations appear at the beginning of the Operating Instructions.

Accessories shown or described are not always included in the scope of delivery.

6 Commissioning



WARNING

Unauthorised voltage or frequency.

Risk of accidents

- The mains voltage and the frequency of the power source must correspond to the specifications on the name plate.
- In North America, only Festool machines with the voltage specifications 120 V / 60 Hz may be used.



CAUTION

Heating of the plug it connection if bayonet fitting is not completely locked

Risk of burns

- Before switching on the power tool, make sure that the bayonet fitting at the mains cable is closed fully and locked.
- Connect and disconnect the mains power cable **[2]**.

6.1 Switching on/off

The switch **[1-14]** is an on/off switch (press = ON, release = OFF).

The on/off switch with the locking button **[1-12]** can be engaged to operate in continuous mode. Press the on/off switch again to release the lock.

7 Settings



WARNING

Risk of injury, electric shock

- Always disconnect the mains plug from the socket before performing any work on the machine.

7.1 Electronics

Speed adjustment

You can continuously adjust the speed within the speed range using the adjusting wheel **[1-11]** (see "Technical data").

This enables you to optimise the cutting speed to suit each surface.

Material	Cutterdiameter [mm]			Recom- mended cutter ma- terial
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Rotary controll setting			
Hardwood	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Softwood	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Laminated chipboard	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Plastic	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Alumini- um	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Plaster- board	2 - 1	1	1	HW

Temperature cut-out

Electronic temperature monitoring is integrated in order to protect against overheating (motor burnout). The safety electronics system switches off the motor before a critical motor temperature is reached. Let the machine cool down for approximately 3–5 minutes before using it and/or fully loading it again. The cool-down time is significantly reduced when the machine is running (no-load).

Restart protection

The built-in restart protection prevents the power tool from starting up again automatically if the power is disconnected when the on/off switch is pressed. In this case, the power tool must be switched off and then switched back on again.

Due to the built-in restart protection, the power tool cannot be switched on and off via an external switch module.

Brake

The OF 1010 REBQ has an electronic brake which brings the spindle with tool to a standstill within approx. 2 seconds of the tool being switched off.

7.2 Changing tools



CAUTION

Risk of injury from hot and sharp insertion tool

- Do not use any blunt or faulty insertion tools.
- Wear protective gloves when handling an insertion tool.

To change tools, place the power tool on its side.

Inserting the tool

- Insert the routing tool into the open collet as far as possible or at least up to the mark  on the router shank.
- Turn the spindle until the spindle stop [1-6] engages when pressing and the spindle locks.
- Tighten the nut [1-5] using an open ended spanner (WAF 19).

Removing the tool

- Turn the spindle until the spindle stop [1-6] engages when pressing and the spindle locks.
- Undo the nut [1-5] using an open ended spanner (WAF 19) until you can feel resistance. Overcome the resistance by continuing to turn the open ended spanner.
- Remove the router.

7.3 Changing the collets

Collets are available for the following shaft diameters: 6.0 mm; 6.35 mm; 8.0 mm (See Festool catalogue or online at www.festool.com for the order numbers)

- Completely unscrew the nut [1-5] and remove it together with the collet.
- Only insert a new collet into the spindle if a nut is fitted and engaged.
- Gently screw in the nut. **Do not tighten the nut if no cutter is inserted.**

7.4 Setting the routing depth

The routing depth is set in three steps:

1. Set the zero point, see 7.5.
2. Specify the routing depth, see 7.6.
3. Clamp the routing depth, see 7.7.

7.5 Setting the zero point

- Release the clamp lever [1-8] so that the depth stop [1-3] can move freely.
- Position the router with the router table [1-1] on a level surface. Open the rotary knob [1-7] and push the power tool downwards until the cutter sits on the surface.
- Clamp the power tool in this position by closing the rotary knob [1-7].
- Press the depth stop [1-3] against one of the three fixed stops of the rotatable stepped stop [1-2].

A hex key can be used to individually adjust the height of each fixed stop.

- Push the indicator [1-10] downwards so that it points to 0 mm on the scale.

- ⓘ If the zero position is incorrect, this can be corrected using the screw on the indicator [1-10].

7.6 Specifying the routing depth

The required routing depth can be specified using either quick depth adjustment or fine depth adjustment.

Quick depth adjustment

- Pull the depth stop [1-3] upwards until the indicator [1-10] points to the required routing depth.
- Clamp the depth stop in this position using the clamp lever [1-8].

Fine depth adjustment

- Clamp the depth stop using the clamp lever [1-8].
- Set the required routing depth by turning the adjusting wheel [1-9].

- ⓘ Turning the adjusting wheel by a mark changes the routing depth by 0.1 mm. A full rotation changes the routing depth by 1 mm. The maximum adjustment range for the adjusting wheel is 8 mm.

7.7 Clamping the routing depth

- Open the rotary knob [1-7] and push the power tool down until the depth stop touches the fixed stop.
- Clamp the power tool in this position by closing the rotary knob [1-7].

7.8 Dust extraction



WARNING

Health hazard posed by dust

- Always work with an extractor.
- Comply with national regulations.

CAUTION! If an anti-static suction hose is not used, static charge may occur. The user may receive an electric shock and the electronics of the power tool may be damaged.

A Festool mobile dust extractor with a suction hose diameter of [1-15] or 36 mm (36 mm recommended due to the reduced risk of clogging) can be connected to the extractor connector [1-15].

Chip deflector KSF-OF

The chip deflector KSF-OF^[3] [3-1] consists of a hood and cover and improves the dust extraction efficiency when routing edges. The hood is installed in the same way as the copying ring, while the cover is attached on top.

A hacksaw can be used to cut along the grooves [3-2] of the guard and therefore make it smaller. The chip deflector can then be used for inner radii down to a minimum radius of 40 mm.

8 Working with the electric power tool



When working on the machine, observe all of the safety warnings that are listed at the start as well as the following rules:

- Only guide the power tool towards the workpiece when it is switched on.
- Always secure the workpiece in such a way that it cannot move during machining.
- When working, always hold the power tool **with both hands** on the handles [1-7] + [1-13]. This is a prerequisite for precise work and is essential for plunge-cutting. Plunge into the workpiece slowly and evenly.
- When routing, ensure that the power tool's feed direction is the same as the tool's cutting direction, see figure [7].

8.1 Freehand routing

Freehand routing is the method normally used for lettering or shapes, and for routing edges using cutters with a guide pin or ring.

8.2 Routing with a parallel side fence

For working parallel to the workpiece edge, the parallel side fence^[4] [4-1] can be used.

- Clamp the two guide rods [4-6] to the parallel side fence using the two rotary knobs [4-5].
- Insert the guide rods into the grooves of the router table to the required extent and clamp them using the two rotary knobs [4-4].

Fine adjustment

- Open the rotary knob [4-8] to perform fine adjustment using the adjusting wheel [4-7].

❶ Each number on the adjusting wheel is equal to fine adjustment of 0.1 mm.

- Close the rotary knob [4-8] after performing fine adjustment.
- Set the two guidance jaws [4-3] so that they are approx. 5 mm mm from the cutter. To do so, open the two jaw fasteners [4-2] and close them after making an adjustment.

Dust extraction attachment

- As shown in figure [5], push the dust extraction attachment [5-1] from behind until it engages on the parallel side fence.
- To remove the dust extraction attachment, slightly lift the tabs [5-3].

❶ An extractor hose with a diameter of 27 mm mm or 36 mm mm can be connected to the extractor connector [5-2].

8.3 Routing with the FS guide system

The guide system (available as an accessory) makes it easier to route straight grooves.

- Secure the guide rail adapter [8-4] to the router table using the guide rods [8-3] of the parallel side fence.
- Secure the guide rail [8-6] to the workpiece using fastening clamps [8-7].

Ensure that there is a safety distance X of (see figure [8]) 5 mm between the front edge of the guide rail and the cutter, or the groove.

[3] Accessories

[4] Included in accessories in some cases

- Place the guide rail adapter on the guide rail, as shown in figure [8]. To ensure that the router stop can be guided without play, use a screwdriver through the top openings [8-5] on the side to adjust the two guidance jaws.
- Tighten the height-adjustable support [8-2] on the threaded hole of the router table so that the underside of the router table is parallel to the workpiece surface.

When working with marking-up lines, the marks on the platen [8-1] and the scale on the support [8-2] show the centre axis of the cutter.

- i** For a more precise setting, a fine adjustment is available as an accessory for the guide system.

8.4 Routing with the beam compasses

With the SZ-OF 1000 beam compasses (accessory) you can make circular cuts or segments of circles with diameters from 153 to 760 mm.

- The beam compasses are pushed into the front groove of the platen until the desired radius is set.
- Lock the beam compasses with the rotating knob [1-4].

- i** To prevent the tip of the compasses from making a hole in the workpiece, fix a thin board at the centre point by means of double-sided adhesive tape.

8.5 Copy cutting

A copying ring or the copying device is used to exactly reproduce existing workpieces (accessories).

Copying ring

When choosing the size of the copying ring [7-1], ensure that the cutter [7-2] being used fits through its opening.

- Secure the copying ring to the router table from below in place of the covering ring [6-1].

Excess Y (figure [7]) of the workpiece to the template is calculated as follows:

$$Y = (\text{copying ring diameter} - \text{cutter diameter})/2$$

The copying ring can be exactly centred with the ZD-OF centring mandrel (accessory).

Copying device

The copying device requires the angle arm WA-OF [9-2] and the copier scanning set KT-OF, consisting of a roller support [9-6] and three copying rollers [9-7].

- Use the rotary knob [9-1] to tighten the angle arm to the required height on the threaded hole [9-3].
- Fit a copying roller to the roller support and use the rotary knob [9-5] to tighten it on the angle arm. Make sure that the copying roller and the router have the same diameter.
- The distance between the feeler roller and the cutter axis can be adjusted by turning the adjusting wheel [9-4].

8.6 Edge band trimming

Protruding edge bands can be flush trimmed with the angle arm WA-OF [10-2] in connection with the guide plate UP-OF [10-5] (accessory).

- Screw the angle arm into the platen's threaded bore [10-1] with the rotating knob [10-3].
- Bolt the guide plate to the angle arm with the rotating knob [10-4].
- Adjust the milling depth so that this is equal to the thickness of the edge band + 2 mm.
- Move the guide plate [11-1] as close as possible to the cutter by loosening the rotating knob [11-3].
- Adjust the depth of the guide plate with the adjusting wheel [11-2] so that during trimming a few decimillimetres of the edge band are left protruding which can then be sanded down by hand.

9 Service and maintenance



WARNING


Risk of injury, electric shock

- Always pull the mains plug from the socket before performing any servicing and maintenance work.
- All maintenance and repair work which requires the housing to be opened should always be carried out by an authorised service workshop.



Customer service and repairs must only be carried out by the manufacturer or service workshops. Find the nearest address at:

www.festool.co.uk/service

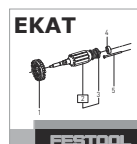

Always use original Festool spare parts. Order no. at:

www.festool.co.uk/service

The tool is equipped with special self-disconnecting carbon brushes. If they wear out, the

power supply is disconnected automatically and the tool stops.

Observe the following instructions:

- Damaged safety devices and components must be repaired or replaced in a recognised specialist workshop, unless otherwise indicated in the operating instructions.
- To ensure constant air circulation, always keep the cooling air openings in the housing clean and free of blockages.

10 Accessories

Always use original Festool tools and accessories. Using low-quality tools or accessories from other manufacturers may increase the risk of injury and seriously unbalance the machine, decreasing the quality of the working results and accelerating power tool wear.

You can find the PO numbers for accessories and tools under www.festool.co.uk.

11 Environment



Do not dispose of the device in the household waste! Recycle devices, accessories and packaging. Observe applicable national regulations.

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and implementation in national law, used power tools must be collected separately and handed in for environmentally friendly recycling.

Information on collection points for proper disposal can be found at www.festool.co.uk/recycling.

Information on REACH: www.festool.co.uk/reach

12 General information

Imported into the UK by

Festool UK Ltd
1 Anglo Saxon Way
Bury St Edmunds
IP30 9XH
Great Britain

Sommaire

1	Symboles.....	22
2	Consignes de sécurité.....	22
3	Utilisation conforme.....	23
4	Caractéristiques techniques.....	23
5	Éléments de l'appareil.....	24
6	Mise en service.....	24
7	Réglages.....	24
8	Utilisation de l'outil électroportatif.....	26
9	Entretien et maintenance.....	28
10	Accessoires.....	28
11	Environnement.....	29

1 Symboles



Avertit d'un danger général



Avertit d'un risque de décharge électrique



Lire la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.



Porter une protection auditive.



Porter des gants de protection pour procéder au changement d'outil !



Porter une protection respiratoire.



Porter des lunettes de protection.



Débrancher la fiche secteur



Ne pas jeter avec les ordures ménagères.



Classe de protection II



Marquage CE : confirme la conformité de l'outil électroportatif aux directives de la Communauté européenne.



Conseil, information



Instruction



Débrancher le câble de raccordement secteur



Brancher le câble de raccordement secteur

2 Consignes de sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité pour outils électroportatifs



AVERTISSEMENT ! Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conserver l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Le terme « outil électroportatif » utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte aux outils électroportatifs fonctionnant sur secteur (avec câble) et aux outils électroportatifs fonctionnant sur batterie (sans câble).

2.2 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil

- **Tenez l'outil électroportatif uniquement par les parties isolées car la fraise peut entrer en contact avec son propre câble de raccordement.** Le contact avec un câble sous tension peut également mettre des pièces métalliques de l'appareil sous tension et provoquer une décharge électrique.
- **Fixez et bloquez la pièce sur un support stable au moyen de serre-joints ou d'autres accessoires.** Si vous maintenez la pièce uniquement avec la main ou la bloquez uniquement contre votre corps, elle reste instable, ce qui peut conduire à une perte de contrôle.
- **L'outil électroportatif doit uniquement être équipé de fraises proposées à cette fin par Festool.** L'utilisation d'autres fraises est interdite en raison d'un risque accrue de blessures.
- **Ne pas dépasser la vitesse de rotation maximale indiquée sur l'outil monté et respecter la plage de vitesse.** Les accessoires dont la vitesse de rotation est supérieure à la valeur admissible risquent de se briser ou d'être projetés.
- **Attendez que l'outil électroportatif soit complètement immobilisé avant de le déposer.** L'outil monté peut s'accrocher et provoquer une perte de contrôle de l'outil électroportatif.
- Pour travailler les matériaux qui se chargent d'électricité statique ou peuvent provoquer une accumulation d'électricité statique, il est nécessaire d'utiliser un système

global limitant la formation d'électricité statique. Celui-ci se compose d'un tuyau d'aspiration antistatique (AS) et d'un aspirateur.

- Pour le serrage des outils, utiliser uniquement le diamètre de tige pour lequel la pince de serrage est conçue.
- Seule l'utilisation de fraises conformes à EN 847-1 est autorisée. Toutes les fraises de Festool satisfont à ces exigences.
- Veiller à bien fixer la fraise et s'assurer qu'elle fonctionne parfaitement.
- La pince de serrage et l'écrou-raccord ne doivent présenter aucun dommage.
- L'utilisation de fraises fissurées ou déformées est interdite.



Portez un équipement de protection individuelle approprié : protection auditive, lunettes de protection, masque contre la poussière pour des opérations s'accompagnant d'un dégagement de poussière.

2.3 Traitement de l'aluminium

Pour des raisons de sécurité, respecter les mesures suivantes dans le cas du traitement de l'aluminium :

- Installer en amont un disjoncteur différentiel.
- Raccordez l'outil électroportatif à un aspirateur approprié en utilisant un tuyau d'aspiration antistatique.
- Retirez régulièrement les dépôts de poussière accumulés dans le carter moteur de l'outil électroportatif.



- Portez des lunettes de protection !

2.4 Valeurs d'émission

Les valeurs typiques déterminées selon EN 62841 sont les suivantes :

Niveau de pression acoustique $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Niveau de puissance acoustique $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Incertitude $K = 3 \text{ dB}$



ATTENTION

Émission de bruit lors de l'utilisation
Lésions auditives

- Utilisez une protection auditive.

Valeur d'émission vibratoire a_h (somme vectorielle tridirectionnelle) et incertitude K déterminées conformément à EN 62841 :

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Les valeurs d'émission indiquées (vibrations, bruit)

- sont fournies à des fins de comparaison avec d'autres appareils,
- permettent également une estimation provisoire des nuisances sonores et vibratoires lors de l'utilisation,
- sont représentatives des principales applications de l'outil électroportatif.



ATTENTION

Les valeurs d'émissions peuvent diverger des valeurs indiquées. Ceci dépend de l'utilisation de l'outil et du type de pièce à travailler.

- Évaluer les nuisances sonores réelles sur tout le cycle de fonctionnement.
- Déterminer ensuite des mesures de sécurité adaptées aux nuisances sonores réelles afin de protéger l'utilisateur.

3 Utilisation conforme

La défonceuse est conçue pour le fraisage du bois, des matières plastiques et des matériaux similaires au bois.

Il est également possible de travailler l'aluminium et les plaques de plâtre en utilisant les fraises prévues à cette fin indiquées dans les documents de vente de Festool.



L'utilisateur est responsable des dommages provoqués par une utilisation non conforme.

4 Caractéristiques techniques

Défonceuse	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Puissance	1010 W
Vitesse de rotation	9500 - 23 000 tr/min
Vitesse de rotation max. (marche à vide)	26 000 tr/min
Dispositif de réglage rapide de la profondeur	55 mm

Défonceuse	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Dispositif de réglage micrométrique de la profondeur	8 mm
Filetage de raccordement de l'arbre de transmission	M16x1,5
Diamètre de la fraise	35 mm max.
Poids selon la procédure EPTA 01:2014 :	3,1 kg

5 Éléments de l'appareil

- [1-1]** Table de fraisage
- [1-2]** Butée étagée
- [1-3]** Butée de profondeur
- [1-4]** Système de verrouillage pour compas
- [1-5]** Écrou
- [1-6]** Dispositif de blocage de broche
- [1-7]** Poignée/réglage en hauteur
- [1-8]** Levier de blocage
- [1-9]** Dispositif de réglage micrométrique
- [1-10]** Curseur de butée de profondeur
- [1-11]** Molette de réglage de la vitesse
- [1-12]** Bouton de blocage
- [1-13]** Poignée
- [1-14]** Interrupteur marche/arrêt
- [1-15]** Raccord d'aspiration
- [1-16]** Rainures pour barres de guidage/ butée latérale

Les illustrations indiquées se trouvent en début de notice d'utilisation.

Les accessoires illustrés ou décrits ne font pas tous partie des éléments livrés.

6 Mise en service



AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

- La tension et la fréquence d'alimentation électrique doivent être conformes aux indications de la plaque signalétique.
- En Amérique du nord, utiliser uniquement les machines Festool fonctionnant sous une tension de 120 V / 60 Hz.



ATTENTION

Échauffement du raccord plug it si le raccord à baïonnette n'est pas complètement verrouillé

Risque de brûlures

- Avant de mettre en marche l'outil électroportatif, assurez-vous que le raccord à baïonnette sur le câble de raccordement secteur est complètement fermé et verrouillé.
- Brancher et débrancher le câble de raccordement secteur **[2]**.

6.1 Mise en marche/à l'arrêt

L'interrupteur **[1-14]** fait office d'interrupteur MARCHE/ARRÊT (pression = MARCHE, relâchement = ARRÊT).

Pour le fonctionnement continu, l'interrupteur MARCHE/ARRÊT peut être bloqué au moyen du bouton de blocage **[1-12]**. Une nouvelle pression sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT permet de débloquent l'appareil.

7 Réglages



AVERTISSEMENT

Risque de blessures, décharge électrique

- Débrancher la fiche de la prise de courant avant toute intervention sur la machine !

7.1 Système électronique

Régulation de la vitesse

La molette **[1-11]** permet un réglage continu de la vitesse dans la plage de régimes (voir Caractéristiques techniques).

La vitesse de coupe peut ainsi être adaptée de façon optimale à chaque matériau.

Matériau	Diamètre de la fraise [mm]			Matériau de coupe recom- mandé
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Position de la molette			
Bois dur	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Bois ten- dre	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Panneaux agglomé- rés plans, revêtus	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Matière plastique	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Plaques de plâtre	2 - 1	1	1	HW

Fusible thermique

Un système électronique de surveillance de la température est intégré pour protéger d'une surchauffe (échauffement excessif du moteur). Le système électronique de sécurité coupe le moteur avant qu'il n'atteigne une température critique. Après une durée de refroidissement d'env. 3 à 5 minutes, la machine est de nouveau prête au fonctionnement sans aucune restriction. Lorsque la machine fonctionne (marche à vide), la durée de refroidissement diminue nettement.

Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage intégrée empêche un redémarrage automatique de l'outil électroportatif après une coupure d'alimentation lorsque l'interrupteur marche/arrêt est enfoncé. Dans ce cas, l'outil électroportatif doit tout d'abord être éteint puis remis en marche. En raison de du système de protection anti-redémarrage intégré, la mise en marche ou à l'arrêt de l'outil électroportatif au moyen d'un module de commutateur externe n'est pas possible.

Frein

La OF 1010 REBQ dispose d'un frein électronique. Après la mise à l'arrêt, le frein électronique freine et immobilise la broche et l'outil en 2 s environ.

7.2 Changement d'outil



ATTENTION

Risque de blessures dû à l'outil d'usinage chaud et tranchant

- Ne pas monter d'outils d'usinage émoussés ou défectueux.
- Se munir de gants de protection pour manipuler l'outil d'usinage.

Pour le changement d'outil, placer l'outil électroportatif sur le côté.

Montage de l'outil

- Introduire la fraise aussi loin que possible dans la pince de serrage ouverte, au minimum jusqu'au repère  figurant sur la tige de la fraise.
- Tourner la broche jusqu'à ce que le dispositif de blocage de broche **[1-6]** s'enclenche lorsqu'il est enfoncé et que la broche soit bloquée.
- Serrer l'écrou **[1-5]** avec une clé à fourche d'ouverture 19.

Retrait de l'outil

- Tourner la broche jusqu'à ce que le dispositif de blocage de broche **[1-6]** s'enclenche lorsqu'il est enfoncé et que la broche soit bloquée.
- Desserrer l'écrou **[1-5]** avec une clé à fourche d'ouverture 19 jusqu'à ce qu'une résistance soit sensible. Continuer à tourner avec la clé à fourche jusqu'à disparition de la résistance.
- Retirer la fraise.

7.3 Changement de pince de serrage

Des pinces de serrage sont disponibles pour les diamètres de tige suivants : 6,0 mm ; 6,35 mm ; 8,0 mm (références : voir le catalogue Festool ou le site Internet « www.festool.com »)

- Dévisser complètement l'écrou **[1-5]** et le retirer en même temps que la pince de serrage.
- Installer la nouvelle pince de serrage dans la broche uniquement après avoir mis en place et enclenché l'écrou.
- Visser légèrement l'écrou. **Ne pas serrer sans avoir préalablement installé une fraise !**

7.4 Réglage de la profondeur de fraisage

Le réglage de la profondeur de fraisage s'effectue en trois étapes :

1. Régler le point zéro, voir 7.5.
2. Définir la profondeur de fraisage, voir 7.6.

3. Serrer à la profondeur de fraisage définie, voir 7.7.

7.5 Réglage du point zéro

- Desserrer le levier de blocage [1-8] de manière à pouvoir déplacer la butée de profondeur [1-3].
- Placer la défonceuse et la table de fraisage [1-1] sur un support plan. Desserrer le bouton rotatif [1-7] et abaisser l'outil électroportatif jusqu'à ce que la fraise repose sur le support.
- Bloquer l'outil électroportatif à cette position en serrant le bouton rotatif [1-7].
- Pousser la butée de profondeur [1-3] contre l'une des trois butées fixes de la butée étagée [1-2] rotative.

Avec une clé Allen, il est possible de régler séparément la hauteur de chaque butée fixe.

- Abaisser le curseur [1-10] jusqu'à 0 mm sur l'échelle graduée.
-  Si la position zéro n'est pas correcte, il est possible de la corriger avec la vis située sur le curseur [1-10].

7.6 Définir la profondeur de fraisage

La profondeur de fraisage souhaitée se règle soit avec le dispositif de réglage rapide soit avec le dispositif de réglage micrométrique.

Dispositif de réglage rapide de la profondeur

- Relever la butée de profondeur [1-3] jusqu'à ce que le curseur [1-10] indique la profondeur de fraisage souhaitée.
- Bloquer la butée de profondeur à cette position avec le levier de blocage [1-8].

Dispositif de réglage micrométrique de la profondeur

- Bloquer la butée de profondeur avec le levier de blocage [1-8].
- Régler la profondeur de fraisage souhaitée en tournant la molette [1-9].

-  À chaque fois que la molette tourne d'un trait, la profondeur de fraisage change de 0,1 mm. Une rotation complète correspond à 1 mm. La plage de réglage maximale de la molette est de 8 mm.

7.7 Serrage à la profondeur de fraisage définie

- Desserrer le bouton rotatif [1-7] et abaisser l'outil électroportatif jusqu'à ce que la butée de profondeur touche la butée fixe.

- Bloquer l'outil électroportatif à cette position en serrant le bouton rotatif [1-7].

7.8 Aspiration



AVERTISSEMENT

Risques pour la santé dus aux poussières

- Ne jamais travailler sans aspiration.
- Respecter les dispositions nationales.

ATTENTION ! Si vous n'utilisez pas de tuyau d'aspiration antistatique, une accumulation d'électricité statique est possible. L'utilisateur risque alors de subir une décharge électrique et le système électronique de l'outil électroportatif risque d'être endommagé.

Le raccord d'aspiration [1-15] permet de raccorder un aspirateur Festool avec un tuyau d'aspiration d'un diamètre de 27 mm ou 36 mm (36 mm recommandé pour réduire le risque de colmatage).

Dispositif d'évacuation de copeaux KSF-OF

Le dispositif d'évacuation de copeaux KSF-OF^[5] [3-1] se compose d'un capot et d'un cache et renforce l'efficacité d'aspiration lors de l'affleurage des chants. Le montage du capot s'effectue de la même manière que celui de la bague de copiage, tandis que le cache doit être mis en place en haut.

Il est possible de découper le capot le long des rainures [3-2] à l'aide d'une scie à métaux pour réduire sa taille. Le dispositif d'évacuation de copeaux peut alors être utilisé pour les rayons intérieurs jusqu'à un rayon minimal de 40 mm.

8 Utilisation de l'outil électroportatif



Pendant l'utilisation, respectez toutes les consignes de sécurité indiquées ci-avant ainsi que les règles suivantes :

- Guider l'outil électroportatif contre la pièce à travailler seulement quand celui-ci est activé.
- Fixez toujours la pièce de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger pendant l'utilisation de l'outil électroportatif.
- Pendant l'utilisation, **tenez toujours l'outil électroportatif des deux mains** par les poignées [1-7] + [1-13]. Cela est indispensable pour un travail précis et la réalisation de coupes plongeantes. Plongez la lame

[5] Accessoire

dans la pièce lentement et avec un mouvement régulier.

- Fraiser uniquement en opposition (sens d'avance de l'outil électroportatif dans le sens de coupe de l'outil, figure [7]).

8.1 Fraissage à main levée

La défonceuse s'utilise à main levée principalement pour graver des inscriptions et des images ainsi que pour fraiser des chants avec une bague de butée ou un tourillon de guidage.

8.2 Fraissage avec la butée latérale

Pour les opérations à effectuer parallèlement au chant de la pièce, il est possible d'utiliser la butée latérale^[6] [4-1].

- Bloquer les deux barres de guidage [4-6] sur la butée latérale avec les deux boutons rotatifs [4-5].
- Introduire les barres de guidage dans les rainures de la table de fraissage jusqu'à la cote souhaitée puis les bloquer avec les deux boutons rotatifs [4-4].

Réglage micrométrique

- Desserrer le bouton rotatif [4-8] pour procéder au réglage micrométrique avec la molette [4-7].
- ⓘ Chaque chiffre sur la molette correspond à 0,1 mm de réglage micrométrique.
- Une fois le réglage micrométrique terminé, serrer le bouton rotatif [4-8].
- Régler les deux joues de guidage [4-3] pour les placer à env. 5 mm de la fraise. Pour cela, desserrer les deux fixations des joues [4-2] puis les resserrer une fois le réglage terminé.

Capot d'aspiration

- En procédant comme le montre la figure [5], enfoncez le capot d'aspiration [5-1] par l'arrière sur la butée latérale jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
- Pour retirer le capot d'aspiration, soulever légèrement les ergots [5-3].
- ⓘ Le raccord d'aspiration [5-2] permet de raccorder un tuyau d'aspiration d'un diamètre de 27 mm ou 36 mm.

8.3 Fraissage avec le système de guidage FS

Le système de guidage (accessoire) facilite le fraissage de rainures droites.

- Fixer la butée de guidage [8-4] sur la table de fraissage avec les barres de guidage [8-3] de la butée latérale.
- Fixer le rail de guidage [8-6] sur la pièce avec les serre-joints [8-7].

Veiller à assurer une distance de sécurité X - figure [8] de 5 mm entre le bord avant du rail de guidage et la fraise ou la rainure.

- Placer la butée de guidage sur le rail de guidage comme le montre la figure [8]. Pour assurer un guidage sans jeu de la butée de fraissage, régler les deux joues de guidage avec un tournevis introduit dans les deux orifices latéraux [8-5].
- Visser le support [8-2] réglable en hauteur sur le trou fileté de la table de fraissage de manière à ce que le dessous de la table de fraissage soit parallèle à la surface de la pièce.

Pour pouvoir travailler sur tracé, les repères sur la table de fraissage [8-1] et l'échelle graduée sur le support [8-2] indiquent l'axe médian de la fraise.

- ⓘ Pour un réglage plus précis, un dispositif de réglage micrométrique est disponible comme accessoire pour le système de guidage.

8.4 Fraissage avec compas

Le compas SZ-OF 1000 (accessoire) permet de réaliser des pièces rondes et des évidements circulaires d'un diamètre compris entre 153 et 760 mm.

- Enfoncez le compas dans la rainure avant de la table de fraissage jusqu'à ce que le rayon souhaité soit atteint.
- Bloquer le compas avec le bouton rotatif [1-4].

- ⓘ S'il est nécessaire d'éviter l'entaille provoquée par la pointe du compas sur la pièce, il est possible de fixer une fine planche de bois au centre avec un ruban adhésif double face.

8.5 Fraissage en recopie

Pour reproduire des pièces en conservant exactement les mêmes dimensions, on utilise une bague de copiage ou un dispositif de copiage (accessoire).

[6] Parfois proposée sous forme d'accessoire

Bague de copiage

Lors du choix de la taille de la bague de copiage [7-1], veiller à ce que la fraise installée [7-2] puisse rentrer dans son orifice.

- Fixer la bague de copiage par le bas sur la table de fraisage à la place de la bague servant de cache [6-1].

Le dépassement Y (figure [7]) de la pièce par rapport au gabarit se calcule comme suit :

$$Y = (\varnothing \text{ de la bague de copiage} - \varnothing \text{ de la fraise})/2$$

Le mandrin de centrage ZD-OF (accessoire) permet de centrer parfaitement la bague de copiage.

Dispositif de copiage

Pour le dispositif de copiage, il est nécessaire d'utiliser le bras angulaire WA-OF [9-2] et le kit de copiage KT-OF, composé du porte-roulette [9-6] et de trois roulettes de copiage [9-7].

- À l'aide du bouton rotatif [9-1], visser le bras angulaire à la hauteur souhaitée dans le trou fileté [9-3].
- Monter une roulette de copiage sur le porte-roulette et visser ce dernier sur le bras angulaire avec le bouton rotatif [9-5]. Veiller à ce que le porte-roulette et la fraise aient le même diamètre !
- En tournant la molette [9-4], il est possible de régler l'écart entre le galet palpeur et l'axe de la fraise.

8.6 Affleurage de couvre-chants

Le bras angulaire WA-OF [10-2] combiné à la plaque de guidage UP-OF [10-5] (accessoire) permet de procéder à l'affleurage des parties saillantes des couvre-chants.

- À l'aide du bouton rotatif [10-1], visser le bras angulaire à la hauteur souhaitée dans le trou fileté [10-3].
- À l'aide du bouton rotatif [10-4], visser la plaque de guidage sur le bras angulaire.
- Régler la profondeur de fraisage de manière à ce qu'elle dépasse de +2 mm l'épaisseur du couvre-chants.
- Rapprocher le plus possible la plaque de guidage [11-1] de la fraise en desserrant le bouton rotatif [11-3].
- Avec la molette [11-2], procéder au réglage en profondeur de la plaque de guidage de manière à conserver après l'affleurage quelques dixièmes de millimètre du couvre-chants qui seront ensuite poncés à la main.

9 Entretien et maintenance



AVERTISSEMENT

Risques de blessures, décharge électrique

- Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, toujours débrancher la fiche secteur de la prise de courant !
- Tous les travaux de maintenance et de réparation nécessitant une ouverture du boîtier doivent uniquement être effectués par un atelier de service après-vente agréé.



Service après-vente et réparation

uniquement par le fabricant ou des ateliers homologués. Pour trouver l'adresse la plus proche :

www.festool.fr/services



Utiliser uniquement des pièces détachées Festool d'origine ! Réf. sur :

www.festool.fr/services

L'appareil est équipé de charbons spéciaux à coupure automatique. Lorsque ceux-ci sont usés, l'alimentation est coupée et l'appareil s'arrête.

Respecter les consignes suivantes :

- Sauf indication contraire dans la notice d'utilisation, les dispositifs de protection et pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés dans les règles de l'art par un atelier spécialisé agréé.
- Pour garantir la circulation de l'air, les ouïes de ventilation sur le boîtier doivent toujours rester propres et dégagées.

10 Accessoires

Utiliser uniquement des outils et accessoires d'origine Festool.

L'utilisation d'outils d'usage de moindre qualité et d'accessoires autres que ceux de Festool peut augmenter le risque de blessures et provoquer un balourd considérable, entraînant une dégradation de la qualité des résultats et une usure prématurée de l'outil électroportatif.

Vous trouverez les références des accessoires et des outils sur www.festool.fr.

11 Environnement



Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères ! Veiller à un recyclage écologique des appareils, accessoires et emballages. Respecter les règlements nationaux en vigueur.

Selon la directive européenne relative aux appareils électriques et électroniques usagés et sa transposition en droit national, les outils électroportatifs usagés doivent être collectés à part et recyclés de manière écologique.

Vous trouverez sur www.festool.fr/recycling des informations sur les points de collecte pour une élimination correcte.

Informations à propos de REACH :

www.festool.fr/reach



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Índice de contenidos

1	Símbolos.....	30
2	Indicaciones de seguridad.....	30
3	Uso conforme a lo previsto.....	31
4	Datos técnicos.....	31
5	Componentes de la herramienta.....	32
6	Puesta en servicio.....	32
7	Ajustes.....	32
8	Trabajo con la herramienta eléctrica.....	34
9	Mantenimiento y cuidado.....	36
10	Accesorios.....	36
11	Medio ambiente.....	36

1 Símbolos



Aviso de peligro general



Peligro de electrocución



Leer el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad.



Utilizar protección para los oídos.



Deben usarse guantes de protección al cambiar de herramienta.



Utilizar protección respiratoria.



Utilizar gafas de protección.



Desenchufar



No depositar en la basura doméstica.



Clase de protección II



Marcado CE: Certifica la conformidad de la herramienta eléctrica con las directivas de la Comunidad Europea.



Consejo, indicación



Guía de procedimiento



Desconexión del cable de conexión a red



Conexión del cable de conexión a la red eléctrica

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas



ADVERTENCIA! Leer todas las indicaciones de seguridad y instrucciones. Si no se cumplen debidamente las indicaciones de seguridad y las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras o lesiones graves.

Guardar todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de futura referencia.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las indicaciones de seguridad hace referencia a herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con un cable de red) o a herramientas eléctricas alimentadas con batería (sin cable de red).

2.2 Indicaciones de seguridad específicas

- **Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las zonas de agarre aisladas, ya que la fresa podría entrar en contacto con el cable de conexión.** El contacto con una conducción de corriente puede poner bajo tensión también las piezas metálicas de la máquina y provocar una descarga eléctrica.
- **Fije y asegure la pieza de trabajo a una base estable por medio de mordazas o un dispositivo similar.** Si sostiene la pieza de trabajo únicamente con la mano o la apoya contra el cuerpo, aumentará su inestabilidad, así como el riesgo de perder el control sobre la pieza.
- **En la herramienta eléctrica solo pueden montarse fresas ofertadas por Festool para ello.** Está prohibido utilizar otras fresas, pues el riesgo de sufrir lesiones es elevado.
- **No debe excederse el número de revoluciones indicado en la herramienta, es decir, debe observarse la gama de revoluciones.** Cualquier accesorio que gire más rápidamente de lo admisible puede romperse y salir volando de forma descontrolada.
- **Esperar a que la herramienta eléctrica esté completamente parada antes de guardarla.** La herramienta podría engancharse, lo que podría causar la pérdida de control de la herramienta eléctrica.
- Si se tiene previsto trabajar con materiales que se cargan o podrían cargarse de energía estática, debe utilizarse un sistema con capacidad de descarga compuesto de un

tubo flexible de aspiración antiestático y un sistema móvil de aspiración.

- Sujetar solo herramientas con el diámetro de vástago para el que ha sido concebido la pinza.
- Deben utilizarse únicamente fresas conformes con la norma EN 847-1. Toda la gama de fresas de Festool cumple estos requisitos.
- Cerciorarse de que la fresa esté bien asentada y comprobar que marche correctamente.
- La pinza de sujeción y la tuerca de racor no pueden presentar daños.
- No pueden utilizarse fresas fisuradas o que presenten alteraciones en su forma.



Es imprescindible utilizar los equipos de protección individual adecuados: protección de oídos, gafas de protección, mascarilla para trabajos que generen polvo.

2.3 Trabajos con aluminio

Al trabajar con aluminio deberá tener presente las siguientes medidas por motivos de seguridad:

- Preconectar un interruptor diferencial (FI, PRCD).
- Conectar la herramienta eléctrica a un aspirador apropiado con tubo flexible de aspiración antiestático.
- Limpiar la herramienta eléctrica periódicamente para eliminar el polvo acumulado en la carcasa del motor.



Utilizar gafas de protección.

2.4 Emisiones

Los valores típicos obtenidos de acuerdo con la norma EN 62841 son:

Nivel de intensidad sonora $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Nivel de potencia sonora $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Incertidumbre $K = 3 \text{ dB}$



ATENCIÓN

Ruido producido durante el trabajo

Daños en los oídos

- Utilizar protección de oídos.

Valor de emisión de vibraciones en a_h (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinada según EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Las emisiones especificadas (vibración, ruido)

- sirven para comparar máquinas,
- son adecuadas para una evaluación provisional de los valores de vibración y ruido en funcionamiento
- y representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.



ATENCIÓN

Los valores de emisión pueden diferir de los valores indicados. Esto depende del uso que se le dé a la herramienta y del tipo de pieza de trabajo procesado.

- Debe valorarse el nivel de carga real a lo largo de todo el ciclo de funcionamiento.
- Dependiendo de la carga real, deberán determinarse medidas de seguridad adecuadas para proteger al usuario.

3 Uso conforme a lo previsto

La fresadora está concebida para fresar madera, plásticos y materiales similares a la madera.

Si se utilizan las herramientas de fresar especificadas en la documentación de venta de Festool, también pueden mecanizarse aluminio y cartón yeso.



El usuario será responsable de cualquier utilización indebida.

4 Datos técnicos

Fresadora	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Potencia	1010 W
Número de revoluciones	9500 - 23000 rpm
N.º de revoluciones máx. (marcha en vacío)	26000 rpm
Ajuste rápido de la profundidad	55 mm
Ajuste fino de la profundidad	8 mm

Fresadora	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Rosca de conexión del árbol de accionamiento	M16x1,5
Diámetro de la fresa	máx. 35 mm
Peso según procedimiento EPTA 01:2014:	3,1 kg

5 Componentes de la herramienta

- [1-1]** Mesa de fresar
- [1-2]** Tope por niveles
- [1-3]** Tope de profundidad
- [1-4]** Bloqueo para compás de varas
- [1-5]** Tuerca
- [1-6]** Bloqueo del husillo
- [1-7]** Empuñadura/ajuste de altura
- [1-8]** Palanca de apriete
- [1-9]** Ajuste fino
- [1-10]** Indicador de tope de profundidad
- [1-11]** Rueda de ajuste de n.º de revoluciones
- [1-12]** Botón de bloqueo
- [1-13]** Empuñadura
- [1-14]** Interruptor de conexión y desconexión
- [1-15]** Racor de aspiración
- [1-16]** Ranuras para barras guía/tope lateral

Las figuras indicadas se encuentran al principio del manual de instrucciones.

Los accesorios representados o descritos no forman parte íntegra de la dotación de suministro.

6 Puesta en servicio



ADVERTENCIA

Tensión o frecuencia no permitida

Peligro de accidente

- La tensión de red y la frecuencia de la red eléctrica deben coincidir con los datos que figuran en la placa de tipo.
- En Norteamérica solo pueden utilizarse las máquinas Festool con una tensión de 120 V / 60 Hz.



ATENCIÓN

Calentamiento de la conexión plug it porque el cierre de bayoneta no está completamente bloqueado

Peligro de quemaduras

- Antes de conectar la herramienta eléctrica, asegúrese de que el cierre de bayoneta del cable de conexión a la red eléctrica esté completamente cerrado y bloqueado.
- Conectar y desconectar el cable de conexión a la red eléctrica **[2]**.

6.1 Encendido y apagado

El interruptor **[1-14]** sirve como interruptor de conexión y desconexión (presionar = CONECTADO, soltar = DESCONECTADO).

Para un funcionamiento permanente se puede bloquear el interruptor de conexión y desconexión con el botón de bloqueo **[1-12]**. Al presionar de nuevo el interruptor de conexión y desconexión, el bloqueo se suelta.

7 Ajustes



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y electrocución

- Desconectar el enchufe de la red antes de realizar cualquier trabajo en la máquina.

7.1 Sistema electrónico

Regulación del número de revoluciones

El número de revoluciones puede ajustarse con la rueda de ajuste **[1-11]** de modo continuo dentro de la gama de revoluciones (véanse los Datos técnicos).

De este modo puede adaptar la velocidad de corte de manera óptima a cada material.

Material	Diámetro de fresa [mm]			material de corte recomendado
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Nivel de la rueda de ajuste			
Madera dura	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Madera blanda	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Planchas de madera aglomerada, revestidas	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Plástico	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminio	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Cartón yeso	2 - 1	1	1	HW

Protector contra sobretemperatura

Hay montado un control de temperatura electrónico a modo de protección frente al sobrecalentamiento (quemado del motor). El sistema electrónico de seguridad desconecta el motor antes de que alcance una temperatura crítica. Una vez transcurrido un tiempo de enfriamiento de aprox. 3-5 minutos, la máquina vuelve a estar operativa y con plena capacidad de carga. Con la máquina en marcha (marcha en vacío), el tiempo de enfriamiento se reduce notablemente.

Protección contra re arranque

La protección contra re arranque integrada impide que la herramienta eléctrica se vuelva a poner en funcionamiento de forma automática tras una caída de la tensión si el interruptor de conexión y desconexión está accionado. En ese caso, la herramienta eléctrica debe desconectarse y volver a conectarse.

La herramienta eléctrica no puede conectarse ni desconectarse mediante un módulo de conmutación externo a causa de la protección contra re arranque incorporada.

Freno

La OF 1010 REBQ cuenta con un freno electrónico. Después de desconectarlo, el husillo con la herramienta se frena electrónicamente en aprox. 2 s hasta que se detiene.

7.2 Cambio de herramienta



ATENCIÓN

Riesgo de lesiones con herramientas calientes y afiladas

- No utilizar herramientas romas o defectuosas.
- Usar guantes de protección al manejar la herramienta.

Para cambiar la herramienta, colocar la herramienta eléctrica de lado.

Inserción de la herramienta

- Insertar la herramienta de fresado en la pinza de sujeción abierta tanto como sea posible, al menos hasta la marca del vástago de la fresa.
- Girar el husillo hasta que el bloqueo del husillo **[1-6]** se enclave al presionar y el husillo se bloquee.
- Apretar la tuerca **[1-5]** con una llave de boca SW 19.

Extracción de la herramienta

- Girar el husillo hasta que el bloqueo del husillo **[1-6]** se enclave al presionar y el husillo se bloquee.
- Aflojar la tuerca **[1-5]** con una llave de boca SW 19 hasta percibir una resistencia clara. Superar la resistencia volviendo a girar la llave de boca.
- Extraer la fresa.

7.3 Cambio de la pinza de sujeción

Hay disponibles pinzas de sujeción para los siguientes diámetros de vástago: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (Véanse los números de pedido en el catálogo Festool o en internet "www.festool.com")

- Desenroscar la tuerca **[1-5]** por completo y retirarla junto con la pinza de sujeción.
- Colocar una pinza de sujeción nueva en el husillo solo con la tuerca colocada y enclavada.
- Enroscar la tuerca ligeramente. **¡No apretar si no hay una fresa colocada!**

7.4 Ajuste de la profundidad de fresado

La profundidad de fresado se ajusta en tres pasos:

1. Ajuste del punto cero, véase 7.5.
2. Especificar la profundidad de fresado, véase 7.6.
3. Fijación de la profundidad de fresado, véase 7.7.

7.5 Ajuste del punto cero

- Abrir la palanca de apriete **[1-8]** de manera que el tope de profundidad **[1-3]** se mueva con libertad.
- Colocar la fresadora con la mesa de fresar **[1-1]** sobre una base nivelada. Abrir el botón giratorio **[1-7]** y presionar la herramienta eléctrica hacia abajo hasta que la fresa se apoye en la base.
- Fijar la herramienta eléctrica en esta posición cerrando el botón giratorio **[1-7]**.
- Presionar el tope de profundidad **[1-3]** contra uno de los topes fijos del tope por niveles **[1-2]**.

La altura de cada tope fijo puede ajustarse de forma individual con una llave de macho hexagonal.

- Mover el indicador **[1-10]** hacia abajo de manera que apunte a 0 mm en la escala.

(i) Si la posición cero no es correcta, puede corregirse con el tornillo del indicador **[1-10]**.

7.6 Especificar la profundidad de fresado

La profundidad de fresado deseada puede determinarse bien con el ajuste rápido de profundidad o bien con el ajuste fino de profundidad.

Ajuste rápido de la profundidad

- Mover el tope de profundidad **[1-3]** hacia arriba hasta que el indicador **[1-10]** muestre la profundidad de fresado deseada.
- Fijar el tope de profundidad con la palanca de apriete **[1-8]** en esta posición.

Ajuste fino de la profundidad

- Fijar el tope de profundidad con la palanca de apriete **[1-8]**.
- Ajustar la profundidad de fresado deseada girando la rueda de ajuste **[1-9]**.

(i) Girar la rueda de ajuste una raya modifica la profundidad de fresado en 0.1 mm. Una vuelta completa equivale a 1 mm. El margen de ajuste máximo de la rueda de ajuste es de 8 mm.

7.7 Fijación de la profundidad de fresado

- Abrir el botón giratorio **[1-7]** y presionar la herramienta eléctrica hacia abajo hasta que el tope de profundidad toque el tope fijo.
- Fijar la herramienta eléctrica en esta posición cerrando el botón giratorio **[1-7]**.

7.8 Aspiración



ADVERTENCIA

Consecuencias perjudiciales para la salud a causa del polvo

- No trabajar nunca sin sistema de aspiración.
- Observar las disposiciones nacionales.

ATENCIÓN. Si no se utiliza una manguera de aspiración antiestática, puede cargarse de energía estática. El usuario puede sufrir una descarga eléctrica y la electrónica de la herramienta eléctrica puede resultar dañada.

En los racores de aspiración **[1-15]** se puede conectar un aspirador multiuso de Festool con un diámetro del tubo flexible de 27 mm o 36 mm (se recomienda 36 mm debido a que el peligro de obstrucción es menor).

Colector de virutas KSF-OF

El colector de virutas KSF-OF^[7] **[3-1]**, que está compuesto por una caperuza y una cubierta, incrementa la efectividad de la aspiración al fresar cantos. El montaje de la caperuza se realiza igual que el del anillo copiador; la cubierta se coloca arriba.

La cubierta puede cortarse con una sierra de arco a lo largo de las ranuras **[3-2]** y, con ello, reducir su tamaño. El colector de virutas puede utilizarse con radios interiores de mínimo 40 mm.

8 Trabajo con la herramienta eléctrica



Durante el trabajo tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad especificadas al principio, así como las siguientes reglas:

- Dirija la herramienta eléctrica hacia la pieza de trabajo solo cuando esté conectada.
- Fije la pieza de trabajo siempre de forma que no se pueda mover cuando se trabaje con ella.
- Al trabajar con la herramienta eléctrica, sujétela **siempre con ambas manos** por las empuñaduras **[1-7] + [1-13]**. Es imprescindible para trabajar y realizar incisiones con precisión. Incida en la pieza de trabajo de forma lenta y uniforme.
- Fresar solo a contramarcha (sentido de avance de la herramienta eléctrica en di-

[7] Accesorio

rección de corte de la herramienta, figura [7]).

8.1 Fresado sin guía

La fresadora se guía a mano alzada principalmente para fresar letras e imágenes, así como para mecanizar cantos con anillo de ataque o espigas guía.

8.2 Fresado con tope lateral

Para realizar trabajos en paralelo al canto de la pieza de trabajo, puede utilizarse el tope lateral^[8] [4-1].

- Fijar ambas barras guía [4-6] con ambos botones giratorios [4-5] en el tope lateral.
- Introducir las barras guía en las ranuras de la mesa de fresar hasta la medida deseada y fijarlas con los dos botones giratorios [4-4].

Ajuste fino

- Abrir el botón giratorio [4-8] para realizar un ajuste fino con la rueda de ajuste [4-7].
- ❗ Un dígito de la rueda de ajuste corresponde de 0,1 mm al ajuste fino.
- Una vez realizado el ajuste fino, el botón giratorio [4-8] puede cerrarse.
- Ajustar ambas mordazas de guía [4-3] de manera que su distancia frente a la fresa sea de aprox. 5 mm. Para ello, abrir ambas fijaciones de las mordazas [4-2] y volver a cerrarlas después de haber realizado el ajuste.

Caperuza de aspiración

- Tal y como se muestra en la figura [5], empujar la caperuza de aspiración [5-1] desde detrás hasta que encaje en el tope lateral.
- Para retirar la caperuza de aspiración, levantar ligeramente las lengüetas [5-3].
- ❗ A los racores de aspiración [5-2] puede conectarse un tubo flexible de aspiración con un diámetro de 27 mm o 36 mm.

8.3 Fresado con sistema de guía FS

El sistema de guía (accesorio) facilita el fresado de ranuras rectas.

- Fijar el tope de guía [8-4] con las barras guía [8-3] del tope lateral en la mesa de fresar.
- Fijar el riel de guía [8-6] en la pieza de trabajo con sargentos [8-7].

Asegurarse de que haya una distancia de seguridad X (figura [8]) de 5 mm entre el canto delantero del riel de guía y la fresa o la ranura.

- Colocar el tope de guía en el riel de guía tal y como se muestra en la figura [8]. Para garantizar el guiado sin juego del tope de fresado, ajustar las dos mordazas de guía a través de los dos orificios laterales [8-5] con un destornillador.
- Atornillar el apoyo de altura ajustable [8-2] en el orificio roscado de la mesa de fresar de manera que la parte baja de la mesa de fresar quede paralela a la superficie de la pieza de trabajo.

Para poder trabajar con una línea de corte, las marcas de la mesa de fresar [8-1] y la escala del apoyo [8-2] apuntan al eje central de la fresa.

- ❗ Para un ajuste más preciso, a modo de accesorio hay disponible un ajuste fino para el sistema de guía.

8.4 Fresado con compás de varas

El compás de varas SZ-OF 1000 (accesorio) permite crear piezas redondas y recortes circulares con un diámetro de entre 153 y 760 mm.

- Introducir el compás de varas en la ranura delantera hasta que se haya ajustado el radio deseado.
- Bloquear el compás de varas con el botón giratorio [1-4].

- ❗ Si se desea evitar crear una muesca en la pieza de trabajo con la punta del compás, puede fijarse una pieza de madera delgada en el centro con cinta adhesiva de doble cara.

8.5 Fresado de copias

Para reproducir piezas de trabajo existentes con precisión se utiliza un anillo copiador o un accesorio para copiar (accesorio).

Anillo copiador

Al seleccionar el anillo copiador [7-1], es necesario asegurarse de que la fresa utilizada [7-2] se ajuste al orificio.

- Fijar el anillo copiador en la mesa de fresar desde abajo en lugar del anillo protector [6-1].

La medida sobresaliente Y (figura [7]) de la pieza de trabajo con respecto a la plantilla se calcula como se describe a continuación:

[8] Accesorio parcial

$$Y = (\emptyset \text{ anillo copiador} - \emptyset \text{ fresa})/2$$

El anillo copiador puede centrarse de forma precisa con el mandril de centraje ZD-OF (accesorio).

Accesorios para copiar

Para los accesorios para copiar son necesarios el brazo angular WA-OF [9-2] y el conjunto de palpadores KT-OF compuesto por un soporte de rodillo [9-6] y tres rodillos para copiar [9-7].

- Con el botón giratorio [9-1], atornillar el brazo angular en el orificio roscado [9-3] a la altura deseada.
- Montar un rodillo para copiar en el soporte de rodillo y atornillarlo en el brazo angular [9-5] con el botón giratorio. Asegurarse de que el rodillo para copiar y la fresa tienen el mismo diámetro.
- La distancia entre el rodillo palpador y el eje de fresado puede ajustarse girando la rueda de ajuste [9-4].

8.6 Enrasado de perfiles de encolado

Con el brazo angular WA-OF [10-2] y la placa guía UP-OF [10-5] (accesorio) pueden enrasarse perfiles de encolado sobresalientes.

- Con el botón giratorio [10-1], atornillar el brazo angular en el orificio roscado [10-3] a la altura deseada.
- Atornillar la placa guía en el brazo angular [10-4] con el botón giratorio.
- Ajustar la profundidad de fresado de manera que el grosor del perfil de encolado sea +2 mm.
- Acercar la placa guía [11-1] a la fresa lo máximo posible abriendo el botón giratorio [11-3].
- Con la rueda de ajuste [11-2], ajustar la profundidad de la placa guía de manera que, al enrasar, queden pocos centímetros de perfil de encolado para después eliminarlos a mano.

9 Mantenimiento y cuidado



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y electrocución

- Desconectar el enchufe de la red antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o de conservación.
- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación que exijan abrir la carcasa tan solo pueden ser llevados a cabo por un taller de servicio técnico autorizado.



El servicio de atención al cliente y de reparaciones solo está disponible a través del fabricante o de los talleres de reparación. Dirección más cercana en: www.festool.es/servicio

servicio



Utilice únicamente piezas de recambio Festool originales. Referencia en: www.festool.es/servicio

La máquina está equipada con escobillas especiales autodesconectables. Si las escobillas están desgastadas, se interrumpe automáticamente la corriente y la máquina se detiene.

Tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Los dispositivos de protección y las piezas que presenten daños deben ser reparados o sustituidos conforme a lo prescrito por un taller especializado autorizado, a menos que se especifique de otro modo en el manual de instrucciones.
- Con el fin de garantizar una correcta circulación del aire, las aberturas para el aire de refrigeración de la carcasa deben mantenerse despejadas y limpias.

10 Accesorios

Utilice solo herramientas y accesorios originales de Festool. El uso de herramientas de poca calidad y de accesorios de otros fabricantes puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones y causar desequilibrios considerables que reducen la calidad de los resultados del trabajo y aumentan el desgaste de la herramienta eléctrica.

Encontrará los números de pedido relativos a los accesorios y las herramientas en www.festool.es.

11 Medio ambiente



No desechar con la basura doméstica.

Reciclar las herramientas, los accesorios y los embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente. Respetar las disposiciones nacionales vigentes.

De acuerdo con la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede ver información sobre los puntos de recogida para una correcta eliminación de residuos en www.festool.es/recycling.

Información sobre REACH: www.festool.es/reach

Sommario

1	Simboli.....	38
2	Avvertenze per la sicurezza.....	38
3	Utilizzo conforme.....	39
4	Dati tecnici.....	39
5	Componenti del dispositivo.....	40
6	Messa in funzione.....	40
7	Impostazioni.....	40
8	Utilizzo dell'elettro utensile.....	42
9	Cura e manutenzione.....	44
10	Accessori.....	44
11	Ambiente.....	44

1 Simboli



Avvertenza di pericolo generico



Avvertenza sulle scariche elettriche



Leggere le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.



Indossare dispositivi di protezione dell'udito.



Indossare guanti di protezione durante il cambio utensile!



Indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.



Indossare occhiali protettivi.



Estrarre la spina di rete.



Non smaltire tra i rifiuti domestici.



Classe di protezione II



Contrassegno CE: attesta la conformità dell'elettro utensile alle Direttive della Comunità Europea.



Consiglio, avvertenza



Istruzioni per l'uso



Rimozione del cavo di alimentazione



Collegamento del cavo di alimentazione

2 Avvertenze per la sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza generali per elettro utensili



AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni. Eventuali errori nell'osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni d'uso possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni d'uso per riferimenti futuri.

Il termine "elettro utensile" utilizzato nelle avvertenze di sicurezza indica elettro utensili sia a filo (con cavo di rete), sia a batteria (senza cavo di rete).

2.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della macchina

- **Trattenere l'elettro utensile esclusivamente sulle superfici di presa isolate: la fresa può entrare in contatto con il proprio cavo di alimentazione.** Il contatto della vite con un cavo sotto tensione può mettere in tensione anche le parti metalliche dell'utensile, con conseguente rischio di scossa elettrica.
- **Fissare ed assicurare il pezzo in lavorazione su un fondo stabile, mediante morse o in altro modo.** Se il pezzo in lavorazione verrà tenuto fermo soltanto con la mano, oppure contro il proprio corpo, esso resterà instabile e potrebbe far perdere il controllo dell'utensile.
- **Sull'elettro utensile possono essere montate solo le frese offerte da Festool per questo scopo.** L'uso di altre frese è proibito a causa dell'aumento del rischio di lesioni.
- **Non superare il numero di giri massimo riportato sull'utensile; oppure, attenersi al campo del numero di giri.** Un accessorio che giri più velocemente del consentito potrebbe rompersi e proiettare pezzi nell'area circostante.
- **Prima di smontarlo, aspettare che l'elettro utensile si sia arrestato.** L'innesco dell'utensile può essere trascinato, causando la perdita di controllo dell'elettro utensile.
- Nel caso di materiali da lavorare che possono caricarsi staticamente o portare a una carica statica, si deve utilizzare un sistema completo dissipativo composto da un tubo flessibile per l'aspirazione antistatico (AS) e da un'unità mobile di aspirazione.

- Bloccare solo gli utensili con il diametro del codolo per il quale è prevista la pinza di bloccaggio.
- È ammesso solo l'impiego di frese conformi alla norma EN 847-1. Tutti gli utensili di fresatura Festool soddisfano i requisiti definiti dalla norma.
- Assicuratevi che la fresa sia ben posizionata e controllatene il perfetto scorrimento.
- La pinza di bloccaggio e il dado di bloccaggio non devono presentare alcun danno.
- Le frese incrinat e quelle che hanno cambiato forma non devono essere utilizzate.



Indossare adeguati dispositivi di protezione personale: protezioni acustiche, occhiali protettivi, mascherina antipolvere in caso di lavorazioni che generino polvere.

2.3 Lavorazione dell'alluminio

Per la lavorazione dell'alluminio, occorrerà attenersi alle seguenti misure di sicurezza:

- Inserire a monte un interruttore salvavita (FI, PRCD).
- Collegare un elettroutensile ad un aspiratore di tipo idoneo, con tubo flessibile di aspirazione antistatico.
- Pulire l'elettroutensile con regolarità, eliminando la polvere depositatasi nella scatola del motore.



- Indossare occhiali protettivi.

2.4 Valori di emissione

I valori determinati in base a EN 62841 sono tipicamente:

Livello di pressione acustica $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Livello di potenza sonora $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Grado d'incertezza $K = 3 \text{ dB}$



PRUDENZA

Suono risultante dal lavoro

Danneggiamento dell'udito

- Utilizzare un dispositivo di protezione dell'udito.

Valore dell'emissione di vibrazioni a_h (somma vettoriale di tre direzioni) e tolleranza K rilevati secondo la norma EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

I valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosità)

- hanno valore di confronto tra le macchine,
- permettono una valutazione provvisoria del carico di rumore e di vibrazioni durante l'uso,
- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue applicazioni principali.



PRUDENZA

I valori di emissione possono differire dai valori specificati. Questa differenza dipende dall'uso dell'utensile e dal tipo di pezzo da lavorare.

- Valutare il carico effettivo durante tutto il ciclo operativo.
- A seconda del carico effettivo, devono essere definite misure di sicurezza adeguate per proteggere l'operatore.

3 Utilizzo conforme

La fresa è destinata alla fresatura di legno, materie plastiche e materiali simili al legno.

Se si utilizzano gli utensili di fresatura previsti a questo scopo nei documenti di vendita Festool, è possibile lavorare anche l'alluminio e il cartongesso.



Il proprietario risponde dei danni in caso di uso non appropriato dell'attrezzo.

4 Dati tecnici

Fresatrice	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Potenza	1010 W
Numero di giri	9500 - 23000 min ⁻¹
N. di giri max (a vuoto)	26000 min ⁻¹
Regolazione rapida della profondità	55 mm
Regolazione micrometrica della profondità	8 mm
Filettatura d'attacco dell'albero motore	M16x1,5

Fresatrice	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Diametro fresa	max. 35 mm
Peso secondo procedura EPTA 01:2014:	3,1 kg

5 Componenti del dispositivo

- [1-1]** Piano di fresatura
- [1-2]** Battuta a scatti
- [1-3]** Limitatore di profondità
- [1-4]** Bloccaggio per compasso
- [1-5]** Dado
- [1-6]** Blocca-alberino
- [1-7]** Impugnatura/regolazione in altezza
- [1-8]** Leve di bloccaggio
- [1-9]** Regolazione precisa
- [1-10]** Arresto di profondità del puntatore
- [1-11]** Ghiera di regolazione del numero di giri
- [1-12]** Pulsante di bloccaggio
- [1-13]** Impugnatura
- [1-14]** Interruttore ON/OFF
- [1-15]** Manicotto di aspirazione
- [1-16]** Scanalature per le barre di guida / riscontro laterale

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle istruzioni per l'uso.

L'accessorio raffigurato o descritto può non comparire nella fornitura standard.

6 Messa in funzione



AVVERTENZA

Tensione o frequenza non consentite!

Pericolo d'infortunio

- La tensione di rete e la frequenza della sorgente elettrica devono coincidere con le indicazioni sulla targhetta.
- In America settentrionale è consentito esclusivamente l'impiego di macchine Fe-stool con tensione 120 V / 60 Hz.



PRUDENZA

Surriscaldamento dell'attacco plug it in caso di attacco a baionetta non chiuso correttamente

Pericolo di incendio

- Prima di accendere la macchina, accertarsi che l'attacco a baionetta del cavo di alimentazione sia chiuso correttamente e bloccato in posizione.
- Collegamento e distacco del cavo di collegamento alimentazione **[2]**.

6.1 Accensione/spegnimento

L'interruttore **[1-14]** ha funzione di interruttore ON/OFF (pressione = ON, rilascio = OFF).

Per il funzionamento continuativo, l'interruttore ON/OFF si potrà bloccare con l'apposito pulsante **[1-12]**. Premendo nuovamente l'interruttore ON/OFF, il bloccaggio verrà disimpegnato.

7 Impostazioni



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

- Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina disinnestare sempre la spina dalla presa.

7.1 Elettronica

Regolazione del numero di giri

Il numero di giri è regolabile in modo continuo, mediante l'apposita rotella **[1-11]** (vedere Dati tecnici).

Ciò consente di adattare al meglio la velocità di taglio in base al materiale.

Materia- le	Diametro fresa [mm]			materiale di taglio consiglia- to
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Posizione della ghiera di regolazione			
Legno duro	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Legno tenero	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Truciola- to, rive- stato	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
plastica	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW

Materiale	Diametro fresa [mm]			materiale di taglio consigliato
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Posizione della ghiera di regolazione			
Alluminio	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Cartongesso	2 - 1	1	1	HW

Termofusibile

Per proteggere dal surriscaldamento (burnout del motore), è installato un controllo elettronico della temperatura. Prima che sia raggiunta una temperatura critica del motore, l'elettronica di sicurezza spegne il motore. Dopo una fase di raffreddamento di circa 3-5 minuti, l'utensile sarà nuovamente pronto e pienamente utilizzabile. Quando la macchina è in funzione (al minimo), il tempo di raffreddamento si riduce notevolmente.

Protezione contro il riavvio

Il dispositivo di protezione contro il riavvio impedisce all'elettrotroutensile di riavviarsi automaticamente dopo l'interruzione della tensione con interruttore ON/OFF premuto. L'elettrotroutensile in questo caso deve essere prima spento e poi riacceso.

A causa della protezione contro il riavvio incorporata, l'utensile elettrico non può essere acceso e spento tramite un modulo interruttore esterno.

Freno

La OF 1010 REBQ è dotata di freno elettronico. Dopo lo spegnimento, la lama viene frenata elettronicamente e portata all'arresto in circa 2 sec.

7.2 Sostituzione dell'utensile



PRUDENZA

Pericolo di lesioni a causa dell'utensile affilato e ad alta temperatura

- Non utilizzare utensili con denti smussati o difettosi.
- Indossare guanti protettivi durante l'uso dell'utensile.

Per cambiare l'utensile, mettere l'elettrotroutensile su un lato.

Introduzione dell'utensile

- Innestare l'utensile di fresatura il più a fondo possibile, o almeno fino alla marcatura

✓ sul codolo della fresa, nella pinza di bloccaggio aperta.

- Ruotare il mandrino fino a quando l'arresto del mandrino **[1-6]** si innesta quando viene premuto e il mandrino si blocca.
- Serrare il dado **[1-5]** con una chiave a forcella apertura 19.

Prelievo dell'utensile

- Ruotare il mandrino fino a quando l'arresto del mandrino **[1-6]** si innesta quando viene premuto e il mandrino si blocca.
- Allentare il dado **[1-5]** con una chiave a forcella apertura 19 fino a quando si avverte resistenza. Superare la resistenza girando ulteriormente la chiave a forcella.
- Rimuovere la fresa.

7.3 Sostituire la pinza di bloccaggio

Le pinze di bloccaggio sono disponibili per i seguenti diametri di codolo: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (Per i numeri d'ordine consultare il catalogo Festool, oppure l'indirizzo Internet "www.festool.com")

- Svitare completamente il dado **[1-5]** e rimuoverlo insieme alla pinza di bloccaggio.
- Inserire una nuova pinza di bloccaggio nel mandrino solo con il dado montato e innestato.
- Avvitare leggermente il dado. **Non stringere se non è inserita la fresa!**

7.4 Regolazione della profondità di fresatura

La regolazione della profondità di fresatura avviene in tre fasi:

1. Impostazione del punto zero, vedi **7.5**.
2. Definizione della profondità di fresatura, vedi **7.6**.
3. Fissaggio della profondità di fresatura, vedi **7.7**.

7.5 Impostazione del punto zero

- Aprire la leva di bloccaggio **[1-8]**, in modo che il limitatore di profondità **[1-3]** si possa muovere liberamente.
- Posizionare la fresatrice con il piano di fresatura **[1-1]** su una superficie piana. Aprire la manopola **[1-7]** e premere l'elettrotroutensile verso il basso fino a quando la fresatrice poggia sulla superficie.
- Bloccare l'elettrotroutensile in questa posizione chiudendo la manopola **[1-7]**.
- Premere il riscontro di profondità **[1-3]** contro uno dei tre riscontri fissi della battuta a scatti girevole **[1-2]**.

L'altezza di ogni riscontro fisso può essere regolata individualmente con una chiave a brugola.

- Spingere il puntatore **[1-10]** verso il basso in modo che indichi 0 mm sulla scala.

(i) Se la posizione dello zero non è corretta, può essere corretta con la vite sul puntatore **[1-10]**.

7.6 Definizione della profondità di fresatura

La profondità di fresatura desiderata può essere preimpostata sia con la regolazione rapida della profondità che con la regolazione micrometrica della profondità.

Regolazione rapida della profondità

- Tirare verso l'alto il riscontro di profondità **[1-3]** finché il puntatore **[1-10]** non indica la profondità di fresatura desiderata.
- Bloccare il riscontro di profondità in questa posizione con la leva di bloccaggio **[1-8]**.

Regolazione micrometrica della profondità

- Bloccare l'arresto di profondità con la leva di bloccaggio **[1-8]**.
- Impostare la profondità di fresatura desiderata ruotando la ghiera di regolazione **[1-9]**.

(i) Girando la ghiera di regolazione di una tacca si cambia la profondità di fresatura di 0,1 mm. Un giro completo è di 1 mm. Il campo di regolazione massimo della ghiera di regolazione è di 8 mm.

7.7 Fissaggio della profondità di fresatura

- Aprire la manopola **[1-7]** e spingere l'elettrotroutensile verso il basso fino a quando il riscontro di profondità tocca il riscontro fisso.
- Bloccare l'elettrotroutensile in questa posizione chiudendo la manopola **[1-7]**.

7.8 Aspirazione



AVVERTENZA

Pericolo per la salute provocato dalle polveri

- Non lavorare mai senza impianto di aspirazione.
- Rispettare le disposizioni nazionali.

ATTENZIONE! Qualora non si utilizzi un tubo flessibile di aspirazione antistatico, potranno verificarsi cariche elettrostatiche. In tale caso, l'utente potrebbe subire una folgorazione e la

parte elettronica dell'elettrotroutensile potrebbe venire danneggiata.

Sul manicotto di aspirazione **[1-15]** si potrà collegare un'unità mobile di aspirazione Festool con diametro tubo flessibile di 27 mm oppure 36 mm (versione consigliata: 36 mm, dato il minore rischio di ostruzione).

Raccogli trucioli KSF-OF

Il raccogli trucioli KSF-OF^[9] **[3-1]** è composto da una cappa e un coperchio e, nella rifilatura, aumenta l'efficacia dell'aspirazione. La cappa è montata nello stesso modo dell'anello a copiare, il coperchio è inserito sopra.

La cappa può essere tagliata lungo le scanalature **[3-2]** con un seghetto e quindi venire ridotta. Il raccogli trucioli può quindi essere utilizzato per raggi interni fino a un raggio minimo di 40 mm.

8 Utilizzo dell'elettrotroutensile



Durante il lavoro, rispettare sempre le avvertenze di sicurezza riportate all'inizio e le seguenti regole:

- Guidare l'utensile verso il pezzo in lavorazione soltanto a motore acceso.
- Fissare sempre il pezzo in lavorazione in modo che non possa spostarsi durante la lavorazione.
- Durante il lavoro, trattenere l'elettrotroutensile **sempre con entrambe le mani** sulle impugnature **[1-7] + [1-13]**. Ciò sarà fondamentale per un lavoro preciso e per l'operazione di affondamento. Affondare la lama lentamente ed uniformemente nel pezzo.
- Fresare solo in controrotazione (direzione di avanzamento dell'elettrotroutensile nella direzione di taglio dell'utensile, Fig. **[7]**).

8.1 Fresare a mano libera

La fresatrice è usata principalmente a mano libera per fresare scritte e immagini e per la lavorazione dei bordi con un anello di guida o un perno guida.

8.2 Frese con riscontro laterale

Per lavori che corrono paralleli al bordo del pezzo può essere usato il riscontro laterale^[10] **[4-1]**.

- Bloccare le due barre di guida **[4-6]** con le due manopole **[4-5]** sul riscontro laterale.

[9] accessorio

[10] accessorio su alcune versioni

- Inserire le barre di guida nelle scanalature del piano di fresatura fino alla quota desiderata e bloccarle con le due manopole **[4-4]**.

Regolazione di precisione

- Girare la manopola in apertura **[4-8]**, per effettuare una regolazione di precisione con la ruota d'appoggio **[4-7]**.
- ① Un numero sulla ruota d'appoggio corrisponde alla 0,1 mm di regolazione di precisione.
- Una volta effettuata la regolazione fine, chiudere la manopola **[4-8]**.
- Regolare entrambe le ganasce di guida **[4-3]** in modo che la loro distanza dalla fresa sia di ca. 5 mm. Per fare questo, svitare le viti delle ganasce **[4-2]** e riserrarle dopo aver effettuato la regolazione.

Cappa di aspirazione

- Come indicato in figura **[5]**, spingere la cappa di aspirazione **[5-1]** da dietro fino all'aggancio sul riscontro laterale.
- Per estrarre la cappa di aspirazione sollevare leggermente le linguette **[5-3]**.
- ① Sul manicotto di aspirazione **[5-2]** è possibile collegare un tubo flessibile per aspirazione di diametro 27 mm o 36 mm.

8.3 Frese con sistema di guida FS

Il sistema di guida (accessorio) facilita la fresatura di scanalature dritte..

- Fissare il riscontro per guida **[8-4]** con le barre di guida **[8-3]** del riscontro laterale sul piano di fresatura.
- Fissare il binario di guida sul pezzo **[8-6]** con gli appositi morsetti **[8-7]**.
Assicurarsi che ci sia una distanza di sicurezza X - immagine **[8]** di 5 mm tra il bordo anteriore del binario di guida e la fresa o la scanalatura.
- Posizionare il riscontro per guida sul binario di guida come mostrato in figura **[8]**. Per assicurare che il riscontro di fresatura sia guidato senza gioco, utilizzare un cacciavite attraverso le due aperture laterali **[8-5]** per regolare le due ganasce.
- Avvitare il supporto regolabile in altezza **[8-2]** sul foro filettato del piano di fresatura in modo che la parte inferiore del piano di fresatura sia parallela alla superficie del pezzo.

Per poter lavorare secondo la traccia, le marcature sul piano di fresatura **[8-1]** e la scala sul

supporto **[8-2]** indicano l'asse centrale della fresa.

- ① Per una regolazione più precisa, per il sistema di guida è disponibile come accessorio una regolazione micrometrica.

8.4 Frese con compasso

Il compasso SZ-OF 1000 (accessorio) può essere utilizzato per produrre pezzi rotondi e tagli circolari con un diametro compreso tra 153 e 760 mm.

- Spingere il compasso nella scanalatura anteriore del piano di fresatura fino a impostare il raggio desiderato.
- Bloccare il compasso con la manopola **[1-4]**.
- ① Se si vuole evitare l'incisione causata dalla punta del compasso sul pezzo da lavorare, si può fissare una sottile tavoletta di legno sul punto centrale con del nastro biadesivo.

8.5 Fresatura a copiare

Per riprodurre accuratamente i pezzi esistenti, viene utilizzato un anello di copiare o un dispositivo a copiare (accessorio).

Anello a copiare

Quando si sceglie la misura dell'anello a copiare **[7-1]** assicurarsi che la fresa inserita **[7-2]** passi attraverso la sua apertura.

- Fissare l'anello a copiare al posto dell'anello di copertura **[6-1]** dal basso sul piano di fresatura.

La sporgenza Y (Fig. **[7]**) del pezzo relativamente alla sagoma è calcolata come segue:

$$Y = (\varnothing \text{ anello a copiare} - \varnothing \text{ fresa}) / 2$$

Il dispositivo di centraggio ZD-OF (accessori) può essere usato per allineare l'anello a copiare esattamente al centro.

Dispositivo a copiare

Per il dispositivo a copiare sono necessari il supporto angolare WA-OF **[9-2]** e il set tastatore KT-OF, composto dal supporto rulli **[9-6]** e tre rulli a copiare **[9-7]**.

- Avvitare il supporto angolare con la manopola girevole **[9-1]** all'altezza desiderata al foro filettato **[9-3]**.
- Montare un rullo a copiare sul supporto del rullo e avvitare al braccio angolare con la manopola girevole **[9-5]**. Assicurarsi che il rullo a copiare e la fresa abbiano lo stesso diametro!

- Ruotando la ghiera di regolazione **[9-4]** è possibile regolare la distanza del rullo tastatore dall'asse della fresa.

8.6 Fresatura di listelli a filo

Il supporto angolare WA-OF **[10-2]** in combinazione con la piastra di guida UP-OF **[10-5]** (accessorio) può essere utilizzato per la fresatura di listelli a filo.

- Avvitare il supporto angolare con la manopola girevole **[10-1]** all'altezza desiderata al foro filettato **[10-3]**.
- Avvitare la piastra di guida al supporto angolare con la manopola **[10-4]**.
- Impostare la profondità di fresatura in modo che corrisponda allo spessore del listello incollato +2 mm.
- Portare la piastra di guida **[11-1]** il più vicino possibile alla fresa, aprendo la manopola **[11-3]**.
- Con la ghiera di regolazione **[11-2]** si regoli la profondità della piastra di guida in modo che durante la fresatura a filo rimangano alcuni decimi di millimetro del listello incollato, che vengono poi levigati a mano.

9 Cura e manutenzione



AVVERTENZA


Pericolo di lesioni e di folgorazione

- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione e cura, estrarre sempre il connettore di alimentazione dalla presa elettrica.
- Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione che richieda l'apertura del corpo andrà effettuato esclusivamente da un'officina autorizzata dell'Assistenza Clienti.



Assistenza Clienti e riparazione

esclusivamente a cura del costruttore o di officine di assistenza autorizzate. Per l'indirizzo più vicino alla vostra zona: www.festool.it/servizio

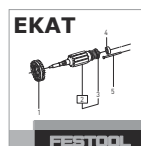

Utilizzare esclusivamente ricambi originali Festool. Per il codice di ordinazione: www.festool.it/servizio

L'utensile elettrico è dotato di carboni speciali autoestinguenti. Quando sono consumati, la corrente viene automaticamente interrotta e l'utensile elettrico si arresta.

Rispettare le seguenti avvertenze:

- Le parti e i dispositivi di sicurezza danneggiati devono essere riparati o sostituiti a re-

gola d'arte da un'officina autorizzata, se non indicato diversamente nelle istruzioni per l'uso.

- Per garantire la circolazione dell'aria, tenere sempre sgombre e pulite le aperture per l'aria di raffreddamento sul corpo.

10 Accessori

Utilizzare esclusivamente utensili accessori ed attrezzi originali Festool. L'impiego di utensili accessori di inferiore qualità e di accessori di produttori terzi può aumentare il pericolo di lesioni e comportare forti sbilanciamenti, che pregiudicano la qualità del lavoro ed accelerano l'usura dell'elettrotroutensile.

I numeri d'ordine degli accessori e degli strumenti si trovano sotto la voce www.festool.it.

11 Ambiente



Non gettare l'utensile fra i rifiuti domestici! Avviare utensili, accessori ed imballaggi ad un riciclo rispettoso dell'ambiente. Attenersi alle disposizioni di legge nazionali in vigore.

Nel rispetto della direttiva europea in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e delle rispettive leggi nazionali derivate, gli elettrotroutensili devono essere raccolti separatamente e introdotti nell'apposito ciclo di smaltimento e recupero a tutela dell'ambiente. Le informazioni sui punti di raccolta per un corretto smaltimento sono disponibili su

www.festool.it/recycling.

Informazioni su REACH: www.festool.it/reach

Inhoudsopgave

1	Symbolen.....	45
2	Veiligheidsvoorschriften.....	45
3	Gebruik volgens de voorschriften.....	46
4	Technische gegevens.....	46
5	Apparaatelementen.....	47
6	Ingebruikneming.....	47
7	Instellingen.....	47
8	Werken met het elektrische gereedschap.....	49
9	Onderhoud en verzorging.....	51
10	Accessoires.....	51
11	Milieu.....	51

1 Symbolen



Waarschuwing voor algemeen gevaar



Waarschuwing voor elektrische schok



Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften.



Gehoorbescherming dragen.



Draag veiligheidshandschoenen bij het wisselen van gereedschap.



Zuurstofmasker dragen.



Veiligheidsbril dragen.



Stekker uit het stopcontact trekken



Niet met het huisvuil meegeven.



Beveiligingsklasse II



CE-markering: Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Europese Unie.



Tip, aanwijzing



Handelingsinstructie



Netkabel loskoppelen



Netkabel aansluiten

2 Veiligheidsvoorschriften

2.1 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.

Worden de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen raadplegen.

Het begrip “elektrisch gereedschap” dat in de veiligheidsinstructies gebruikt wordt, heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) of elektrisch gereedschap met accuvoeding (zonder netsnoer).

2.2 Machinespecifieke veiligheidsvoorschriften

- **Pak het elektrische gereedschap alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast, omdat de frees de eigen stroomkabel kan raken.** Het contact met een spanningvoerende leiding kan ook metalen apparaatonderdelen onder spanning zetten en zou een elektrische schok kunnen geven.
- **Bevestig het werkstuk en zet het met schroefklemmen of op een andere manier vast op een stabiele ondergrond.** Als u het werkstuk slechts met één hand of tegen uw lichaam houdt, blijft het wankel, wat tot het verlies van controle kan leiden.
- **Op het elektrische gereedschap mogen alleen de door Festool hiervoor aangeboden frezen gemonteerd worden.** Het gebruik van andere frezen is vanwege letselgevaar verboden.
- **Het op het gereedschap aangegeven maximumtoerental mag niet worden overschreden, resp. het toerentalbereik moet in acht worden genomen.** Accessoires die sneller dan toegestaan draaien, kunnen breken en in het rond vliegen.
- **Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand gekomen is voor u het neerlegt.** Het inzetgereedschap kan zich vasthaken en tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.
- Bij te bewerken materialen die zich statisch opladen of tot een statische oplading kunnen leiden, moet een voor afleiding geschikt totaalsysteem bestaande uit antistatische afzuigslang (AS) en mobiele stofzuiger worden gebruikt.

- Gereedschappen alleen met de schachtdiameter inspannen waarvoor de spantang is bedoeld.
- Er mogen alleen frezen worden gebruikt die voldoen aan EN 847-1. Alle freesgereedschappen van Festool voldoen aan deze eisen.
- Op een stevige bevestiging van de frees letten en de probleemloze loop hiervan controleren.
- De spantang en wartelmoer mogen geen beschadigingen vertonen.
- Frezen met barstjes en dergelijke die van vorm veranderd zijn, mogen niet gebruikt worden.

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$



Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen: Gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker bij stofproducerende werkzaamheden.

2.3 Aluminiumbewerking

Bij de bewerking van aluminium dient men zich uit veiligheidsoverwegingen te houden aan de volgende maatregelen:

- Voorschakelen van een differentiaal- (FI-, PRCD-) veiligheidsschakelaar.
- Elektrisch gereedschap op een geschikt afzuigapparaat met antistatische afzuigslang aansluiten.
- Elektrisch gereedschap regelmatig reinigen van stofafzettingen in de motorbehuizing.



Draag een veiligheidsbril!

2.4 Emissiewaarden

De volgens EN 62841 bepaalde waarden bedragen gewoonlijk:

Geluidsdruk niveau $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Geluidsvermogensniveau $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Onzekerheid $K = 3 \text{ dB}$



VOORZICHTIG

Geluid dat bij het werk optreedt

Beschadiging van het gehoor

- Gebruik een gehoorbescherming.

Trillingsemissiewaarde a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 62841:

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,
- om tijdens het gebruik een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsbelasting te maken
- en gelden voor de belangrijkste toepassingen van het elektrische gereedschap.



VOORZICHTIG

Emissiewaarden kunnen van de aangegeven waarden afwijken. Dit hangt af van het gebruik van de machine en de soort van het bewerkte werkstuk.

- Beoordeel de werkelijke belasting tijdens de gehele bedrijfscyclus.
- Afhankelijk van de werkelijke belasting moeten passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener worden vastgelegd.

3 Gebruik volgens de voorschriften

De bovenfrees is bedoeld voor het frezen van hout, kunststoffen en op hout gelijkende materialen.

Bij gebruik van de in de verkoopdocumentatie van Festool daarvoor bedoelde freesgereedschappen kan ook aluminium en gipskarton bewerkt worden.



De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat niet volgens de voorschriften plaatsvindt.

4 Technische gegevens

Bovenfrees	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Vermogen	1010 W
Toerental	9500 - 23000 min ⁻¹
Toerental max (onbelast)	26000 min ⁻¹
Diepte-snelinstelling	55 mm
Diepte-fijninstelling	8 mm
Aansluitdraad van de aandrijfas	M16x1,5

Bovenfrees	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Freesdiameter	max. 35 mm
Gewicht conform EPTA-procedure 01:2014:	3,1 kg

5 Apparaatelementen

- [1-1]** Freestafel
- [1-2]** Stappenaanslag
- [1-3]** Diepte aanslag
- [1-4]** Vergrendeling voor cirkelgeleider
- [1-5]** Moer
- [1-6]** Spilstop
- [1-7]** Handgreep/hoogteverstelling
- [1-8]** Klem
- [1-9]** Fijninstelling
- [1-10]** Wijzer diepte aanslag
- [1-11]** Toerentalstelknop
- [1-12]** Vergrendelknop
- [1-13]** Handgreep
- [1-14]** Aan-/uitschakelaar
- [1-15]** Afzuigaansluiting
- [1-16]** Groeven voor geleidingsstangen/zijaanslag

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de gebruiksaanwijzing.

Afgebeelde of beschreven accessoires behoren voor een deel niet tot de leveringsomvang.

6 Ingebruikneming



WAARSCHUWING

Ontoelaatbare spanning of frequentie!

Risico van ongevallen

- De netspanning en de frequentie van de stroombron dienen met de gegevens op het typeplaatje overeen te stemmen.
- In Noord-Amerika mogen alleen Festool-machines met een spanningsopgave van 120 V / 60 Hz worden gebruikt.



VOORZICHTIG

Verhitting van de plug it-aansluiting bij onvolledig vergrendelde bajonetsluiting

Verbrandingsgevaar

- Voor het inschakelen van het elektrisch gereedschap controleren of de bajonetsluiting van de aansluitkabel geheel is gesloten en vergrendeld.
- Netaansluitkabel aansluiten en losmaken **[2]**.

6.1 In-/uitschakelen

De schakelaar **[1-14]** dient als in-/uit-schakelaar (drukken = AAN, loslaten = UIT).

Voor continubedrijf kan de aan-/uit-schakelaar met de vergrendelknop **[1-12]** vastgezet worden. Door de aan-/uit-schakelaar nogmaals in te drukken wordt de vergrendeling opgeheven.

7 Instellingen



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

- Trek vóór alle werkzaamheden aan de machine altijd de stekker uit het stopcontact!

7.1 Elektronica

Toerentalregeling

Het toerental kan met de stelknop **[1-11]** traploos in het toerentalbereik (zie technische gegevens) worden ingesteld.

Daarmee kunt u de zaagsnelheid optimaal aan het desbetreffende materiaal aanpassen.

Materiaal	Freesdiameter [mm]			aanbevo- len snij- materiaal
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Stand van de stelknop			
Hardhout	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Zacht hout	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Spaanplaten, met coating	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Kunststof	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Gipskarton	2 - 1	1	1	HW

Temperatuurbeveiliging

Ter bescherming tegen oververhitting (doorbranden van de motor) is een elektronische temperatuurbewaking ingebouwd. Vóór het bereiken van een kritieke motortemperatuur

schakelt de beveiligingselektronica de motor uit. Na een afkoeltijd van ca. 3 –5 minuten is de machine weer bedrijfsklaar en volledig belastbaar. Bij lopende machine (onbelast) wordt de afkoeltijd aanzienlijk vermindert.

Herstartbeveiliging

De ingebouwde herstartbeveiliging voorkomt dat het elektrisch gereedschap na een spanningsonderbreking weer automatisch start wanneer de aan-/uit-schakelaar is ingedrukt. Het elektrisch gereedschap moet in dit geval eerst worden uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld.

Vanwege de ingebouwde herstartbeveiliging kan het elektrische gereedschap niet via een externe schakelaarmodule in- of uitschakelen.

Rem

De OF 1010 REBQ bezit een elektronische rem. Na het uitschakelen wordt de spil met het gereedschap in ca. 2 sec. elektronisch tot stilstand afgeremd.

7.2 Gereedschap wisselen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door heet en scherp gereedschap

- Geen stomp en defect inzetgereedschap gebruiken.
- Veiligheidshandschoenen dragen bij het hanteren van inzetgereedschap.

Voor de gereedschapswissel het elektrische gereedschap op de kant leggen.

Gereedschap monteren

- Het freesgereedschap zo ver mogelijk, maar tenminste tot de markering  op de freesschacht in de spantang steken.
- De spil zover verdraaien tot de spilstop **[1-6]** bij het indrukken vastklikt en de spil vergrendelt.
- Moer **[1-5]** met een steeksleutel SW 19 vastdraaien.

Gereedschap verwijderen

- De spil zover verdraaien tot de spilstop **[1-6]** bij het indrukken vastklikt en de spil vergrendelt.
- Moer **[1-5]** met een steeksleutel SW 19 tot aan de voelbare weerstand losdraaien. Weerstand door verder draaien van de steeksleutel overwinnen.
- Frees verwijderen.

7.3 Spantangwissel

Er zijn spantangen voor volgende schachtdiameters verkrijgbaar: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (bestelnummers, zie Festool-catalogus of internet "www.festool.com")

- Moer **[1-5]** volledig afdraaien en deze samen met de spantang verwijderen.
- Een nieuwe spantang alleen met opgestoken en vastgeklikte moer in de spil plaatsen.
- Moer licht indraaien. **Niet vastdraaien als er geen frees is ingestoken!**

7.4 Freesdiepte instellen

Het instellen van de freesdiepte gebeurt in drie stappen:

1. Nulpunt instellen, zie 7.5.
2. Freesdiepte opgeven, zie 7.6.
3. Freesdiepte vastklemmen, zie 7.7.

7.5 Nulpunt instellen

- Klem **[1-8]** openen, zodat de diepteaanslag **[1-3]** vrij kan bewegen.
- Bovenfrees met de freestafel **[1-1]** op een vlakke ondergrond zetten. Draaiknop **[1-7]** openen en elektrisch gereedschap zover naar onderen drukken tot de frees op de ondergrond steunt.
- Elektrisch gereedschap door sluiten van de draaiknop **[1-7]** in deze stand vastklemmen.
- Diepteaanslag **[1-3]** tegen een van de drie vaste aanslagen van de draaibare stappen-aanslag **[1-2]** drukken.

Met een inbussleutel is elke vaste aanslag individueel in hoogte instelbaar.

- Wijzer **[1-10]** naar onderen schuiven zodat deze op de schaal 0 mm aanwijst.
- ❗ Als de nulstand niet klopt, kan deze met de schroef op de wijzer **[1-10]** gecorrigeerd worden.

7.6 Freesdiepte opgeven

De gewenste freesdiepte kan óf met de dieptesnelinstelling óf met de diepte-fijninstelling opgegeven worden.

Diepte-snelinstelling

- Diepteaanslag **[1-3]** zo ver naar boven trekken tot de wijzer **[1-10]** de gewenste freesdiepte toont.
- Diepteaanslag met de klem **[1-8]** in deze stand vastklemmen.

Diepte-fijninstelling

- Diepteaanslag met de klem **[1-8]** vastklemmen.

- Gewenste freesdiepte door draaien van de stelknop **[1-9]** instellen.

ⓘ Door verdraaien van de stelknop met een markeringsstreepje verandert de freesdiepte met 0,1 mm. Een volledige om-draaiing resulteert in 1 mm. Het maximale verstelbereik van de stelknop bedraagt 8 mm.

7.7 Freesdiepte vastklemmen

- Draaiknop **[1-7]** openen en het elektrische gereedschap zo ver naar onderen drukken tot de diepte aanslag de vaste aanslag aanraakt.
- Elektrisch gereedschap door sluiten van de draaiknop **[1-7]** in deze stand vastklemmen.

7.8 Afzuiging



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid door stof

- Nooit zonder afzuiging werken.
- Nationale voorschriften in acht nemen.

ATTENTIE! Als er geen antistatische afzuigslang wordt gebruikt, kan een statische oplading ontstaan. De gebruiker kan een elektrische schok krijgen, en de elektronica van het elektrische gereedschap kan beschadigd worden.

Op de afzuigaansluitingen **[1-15]** kan een Festool mobiele stofzuiger met een afzuigslangdiameter van 27 mm of 36 mm (36 mm vanwege gering verstoppingsgevaar aanbevolen) aangesloten worden.

Spaanvanger KSF-OF

De spaanvanger KSF-OF^[11] **[3-1]** bestaat uit een kap en een afdekking en verhoogt bij het kantfreen de effectiviteit van de afzuiging. De montage van de kap gebeurt analoog aan de kopierring; de afdekking wordt erbovenop geplaatst.

De kap kan met een beugelzaag langs de groeven **[3-2]** afgesneden en daardoor verkleind worden. De spaanvanger kan dan bij binnenradii tot een minimale radius van 40 mm worden gebruikt.

[11] Accessoires

[12] Deels accessoires

8 Werken met het elektrische gereedschap



Bij het werken alle aan het begin vermelde veiligheidsvoorschriften en de volgende regels in acht nemen:

- Geleid de machine alleen in ingeschakelde toestand tegen een werkstuk.
- Bevestig het werkstuk altijd zo dat het tijdens de bewerking niet kan bewegen.
- Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden **altijd met beide handen** vast aan de handgrepen **[1-7] + [1-13]**. Dit is de voorwaarde voor exact werken en absoluut noodzakelijk voor het induiken. Duik langzaam en gelijkmatig in het werkstuk in.
- Alleen in de tegenloop frezen (voedingsrichting van het elektrische gereedschap in zaagrichting van het gereedschap, afbeelding **[7]**).

8.1 Vrijehandfreen

Hoofdzakelijk bij het graveer- en figuurfreen en bij het bewerken van kanten met aanloopring of geleidestop wordt de bovenfrees uit de vrije hand geleid.

8.2 Frezen met zijaanslag

Voor parallel aan de werkstukrand uit te voeren werkzaamheden kan de zijaanslag^[12] **[4-1]** gemonteerd worden.

- De beide geleidingsstangen **[4-6]** met de beide draaiknoppen **[4-5]** aan de zijaanslag vastklemmen.
- De geleidingsstangen tot aan de gewenste maat in de groeven van de freestafel invoeren en met beide draaiknoppen **[4-4]** vastklemmen.

Fijninstelling

- De draaiknop **[4-8]** openen om met de stelknop **[4-7]** een fijninstelling uit te voeren.
- ⓘ Een cijfer op de stelknop komt overeen met 0,1 mm fijninstelling.
- Na de fijninstelling de draaiknop **[4-8]** sluiten.
- Beide geleidebekken **[4-3]** zo instellen dat de afstand tot de frees ca. 5 mm bedraagt. Hiertoe de beide bekfixeringen **[4-2]** openen en na uitgevoerde instelling weer sluiten.

Afzuigkap

- Zoals in **[5]** afgebeeld, de afzuigkap **[5-1]** van achteren tot aan het vastklikken op de zijaanslag schuiven.
 - Voor het wegnemen van de afzuigkap de lippen **[5-3]** iets oplichten.
- (i)** Op de afzuigaansluiting **[5-2]** kan een afzuigslang met diameter 27 mm of 36 mm aangesloten worden.

8.3 Frezen met geleidingssysteem FS

Het geleidingssysteem (accessoire) maakt het frezen van rechte groeven makkelijker.

- Geleideaanslag **[8-4]** met de geleidingsstangen **[8-3]** van de zijaanslag aan de freestafel bevestigen.
- Geleiderail **[8-6]** met schroefklemmen **[8-7]** aan het werkstuk bevestigen.
Erop letten dat een veiligheidsafstand X - afbeelding **[8]** van 5 mm tussen de voorkant van de geleiderail en de frees, resp. de groef, bestaat.
- Geleideaanslag zoals in afbeelding **[8]** weergegeven op de geleiderail plaatsen.
Om een spelingsvrij geleiden van de freesaanslag te garanderen, met een schroeven-draaier door de beide zijdelingse openingen **[8-5]** de twee geleidebekken instellen.
- In hoogte verstelbare steun **[8-2]** zo aan de schroefdraadboring van de freestafel vastschroeven dat de onderkant van de freestafel parallel ten opzichte van het werkstukoppervlak is.

Om volgens de afgetekende lijn te kunnen werken, tonen de markeringen op de freestafel **[8-1]** en de schaal op de steun **[8-2]** de mid-denas van de frees.

- (i)** Voor een nauwkeurigere instelling is voor het geleidingssysteem een fijninstelling als accessoire verkrijgbaar.

8.4 Frezen met cirkelgeleider

Met een cirkelgeleider SZ-OF 1000 (accessoire) kunnen ronde onderdelen en cirkelvormige uitsnijdingen met een diameter tussen 153 en 760 mm uitgevoerd worden.

- De cirkelgeleider zo ver in de voorste groef van de freestafel schuiven tot de gewenste radius is ingesteld.
- De cirkelgeleider met de draaiknop **[1-4]** vergrendelen.

- (i)** Als de inkerving door de cirkelpunt op het werkstuk vermeden moet worden, kan met dubbelzijdig plakband een dun houten plankje op het middelpunt bevestigd worden.

8.5 Kopieerfreen

Om bestaande werkstukken maatnauwkeurig te reproduceren, gebruikt men een kopieerring of een kopieerinrichting (accessoire).

Kopieerring

Bij de keuze van de grootte van de kopieerring **[7-1]** erop letten dat de ingezette frees **[7-2]** door diens opening past.

- De kopieerring in plaats van de afdekring **[6-1]** van onderen aan de freestafel bevestigen.

De overstand Y (afbeelding **[7]**) van het werkstuk ten opzichte van de sjabloon wordt als volgt berekend:

$$Y = (\varnothing \text{ kopieerring} - \varnothing \text{ frees})/2$$

Met de centreerdoorn ZD-OF (accessoire) kan de kopieerring exact in het midden worden uitgericht.

Kopieerinrichting

Voor de kopieerrichting is de hoekarm WA-OF **[9-2]** en de kopieertastset KT-OF, bestaande uit rolhouder **[9-6]** en drie kopieerrollen **[9-7]**, nodig.

- De hoekarm met de draaiknop **[9-1]** in de gewenste hoogte aan de schroefdraadboring **[9-3]** vastschroeven.
- Een kopieerrol aan de rolhouder monteren en deze met de draaiknop **[9-5]** aan de hoekarm vastschroeven. Erop letten dat de kopieerrol en de frees dezelfde diameter hebben!
- Door te draaien aan de stelknop **[9-4]** kan de afstand van de tastrol ten opzichte van de freesas ingesteld worden.

8.6 Kantstukken vlakfreen

Met de hoekarm WA-OF **[10-2]** in verbinding met de geleideplaat UP-OF **[10-5]** (accessoire) kunnen overstekende kantstukken vlakgefreesd worden.

- De hoekarm met de draaiknop **[10-1]** in de gewenste hoogte aan de schroefdraadboring **[10-3]** vastschroeven.
- De geleideplaat met de draaiknop **[10-4]** aan de hoekarm vastschroeven.
- De freesdiepte zo instellen dat deze de dikte van het kantstuk +2 mm bedraagt.

- De geleideplaat **[11-1]** door openen van de draaiknop **[11-3]** zo dicht mogelijk tegen de frees brengen.
- Met de stelknop **[11-2]** de diepte-instelling van de geleideplaat zo uitvoeren dat bij het vlakfreen enkele tienden van millimeter van het kantstuk overblijven die achteraf met de hand afgeslepen worden.

9 Onderhoud en verzorging




WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

- Vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de stekker altijd uit het stop-contact trekken!
- Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarvoor het vereist is om de behuizing te openen, mogen alleen in een geautoriseerde onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.



Klantenservice en reparatie alleen door fabrikant of door servicewerkplaatsen. Adres bij u in de buurt op: www.festool.nl/service

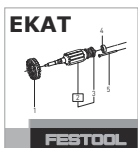

Alleen originele Festool-reserveonderdelen gebruiken! Bestelnr. op: www.festool.nl/service

De machine is met zelfuitschakelbare speciale koolstofborstels uitgerust. Zijn die versleten, dan volgt een automatische stroomonderbreking en komt de machine tot stilstand.

De volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Beschadigde beveiligingsinrichtingen en onderdelen moeten op deskundige wijze in een erkende en gespecialiseerde werkplaats gerepareerd en vervangen worden, voor zover niets anders in de gebruiksaanwijzing aangegeven is.
- Zorg ervoor dat de koelluchtopeningen in de motorbehuizing altijd vrij en schoon zijn om de luchtcirculatie te waarborgen.

10 Accessoires

Gebruik alleen originele inzetgereedschappen en accessoires van Festool. Het gebruik van inferieur inzetgereedschap en onbekende accessoires kan tot een verhoogd letselrisico en aanzienlijke onbalans leiden, waardoor de kwaliteit van de werkresultaten afneemt en de slijtage van het elektrische gereedschap toeneemt.

De bestelnummers voor accessoires en gereedschap vindt u op www.festool.nl.

11 Milieu



Geef het apparaat niet met het huisvuil mee! Voer de apparaten, accessoires en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.

Neem de geldende nationale voorschriften in acht.

Volgens de Europese richtlijn inzake gebruikte elektrische en elektronische apparaten en de omzetting hiervan in de nationale wetgeving dienen oude elektrische apparaten gescheiden te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

Informatie over de inzamelpunten voor een correcte verwijdering is onder www.festool.nl/recycling in te zien.

Informatie voor REACH: www.festool.nl/reach

Innehållsförteckning

1	Symboler.....	52
2	Säkerhetsanvisningar.....	52
3	Avsedd användning.....	53
4	Tekniska data.....	53
5	Delar.....	53
6	Driftstart.....	54
7	Inställningar.....	54
8	Arbeta med elverktyg.....	56
9	Underhåll och skötsel.....	57
10	Tillbehör.....	57
11	Miljö.....	57

1 Symboler



Varning för allmän risk



Varning för elstötar



Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna.



Använd hörselskydd.



Använd skyddshandskar vid verktygsbyte!



Använd andningsskydd.



Använd skyddsglasögon.



Dra ut nätkontakten



Kasta den inte i hushållssoporna.



Skyddsklass II



CE-märkning: Bekräftar att elverktyget uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens direktiv.



Tips, information



Bruksanvisning



Dra ur nätkabeln



Ansluta nätkabeln

2 Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg



WARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Följs inte säkerhetsanvisningarna och andra anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida bruk.

Med begreppet "Elverktyg" som används i säkerhetsanvisningarna menas nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

2.2 Maskinspecifika säkerhetsanvisningar

- **Håll elverktyget endast i de isolerade greppytorna, eftersom fräsen kan träffa den egna anslutningskabeln.** Kontakt med en strömförande kabel kan göra maskinens metalldelar spänningsförande och leda till elstötar.
- **Montera och säkra arbetsobjektet på ett stabilt underlag med tvingar eller på annat sätt.** Håll aldrig arbetsobjektet med handen eller mot kroppen. Då blir det inte stabilt och det är lätt att förlora kontrollen.
- **Endast originalfräsar från Festool avsedda för detta elverktyg får användas.** Det är inte tillåtet att använda andra fräsverktyg på grund av ökad olycksrisk.
- **Maxvarvtalet som anges på fräsverktyget får inte överskridas, och varvtalsområdet måste alltid hållas.** Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan gå sönder och slungas iväg.
- **Vänta tills elverktyget stannat innan du lägger ner det.** Insatsverktyget kan fastna och du kan förlora kontrollen över elverktyget.
- Använd ett helhetssystem med dammsugare och antistatisk sugslang (AS) vid bearbetning av material som kan laddas statiskt eller leda statisk laddning.
- Spänn endast fast verktyg med en skaftdiameter som passar för spänntången.
- Endast fräsverktyg som uppfyller EN 847-1 får användas. Alla fräsverktyg från Festool uppfyller dessa krav.
- Se till att fräsen sitter fast ordentligt, och kontrollera att den funkar som den ska.
- Spänntången och muttern får inte vara skadade.

- Fräsverktyg som är deformerade eller har sprickor får inte användas.



Använd lämplig personlig skyddsutrustning: Hörselskydd, skyddsglasögon, andningsskydd vid dammalstrande arbeten.

2.3 Aluminiumbearbetning

Vid bearbetning av aluminium ska följande säkerhetsåtgärder vidtas:

- Anslut verktyget via en jordfelsbrytare (FI, PRCD).
- Anslut elverktyget till en lämplig dammsugare med antistatisk utsugsslang.
- Ta bort dammavlagringar inuti motorhuset med jämna mellanrum.



Använd skyddsglasögon!

2.4 Emissionsvärden

De enligt EN 62841 fastställda värdena uppgår vanligtvis till:

Ljudtrycksnivå $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Ljudeffektnivå $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Osäkerhet $K = 3 \text{ dB}$



OBS

Buller under arbetet

Hörselskador

- Använd ett hörselskydd.

Vibrationsemissionsvärde a_h (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K fastställs enligt EN 62841:

$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$

$K = 2 \text{ m/s}^2$

De angivna emissionsvärdena (vibration, ljud)

- används för maskinjämförelse,
- kan även användas för preliminär uppskattning av vibrations- och bullernivån under arbetet,
- representerar elverktygets huvudsakliga användningsområden.



OBS

Emissionsvärdena kan avvika från de angivna värdena. Det beror på hur verktyget används och typen av arbetsobjekt.

- Bedöm den faktiska belastningen under hela driftcykeln.
- Beroende på den faktiska belastningen måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda användaren.

3 Avsedd användning

Handöverfräsen är avsedd för fräsning av trä, plast och träliknande material.

Med de speciellt avsedda fräsverktygen som finns hos Festool kan även aluminium och gips-skivor bearbetas.



Vid felaktig användning ligger ansvaret på användaren.

4 Tekniska data

Handöverfräs	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Effekt	1010 W
Varvtal	9500 - 23000 varv/min
Varvtal max (tomgång)	26000 varv/min
Snabbinställning av djupet	55 mm
Fininställning av djupet	8 mm
Drivaxelns anslutningsgänga	M16x1,5
Fräsdiameter	max. 35 mm
Vikt enligt EPTA-procedur 01:2014:	3,1 kg

5 Delar

- [1-1]** Fräsbord
- [1-2]** Steganslag
- [1-3]** Djupanslag
- [1-4]** Spärr för cirkelanslag
- [1-5]** Mutter
- [1-6]** Spindelstopp
- [1-7]** Handtag/höjjustering
- [1-8]** Spännspak

- [1-9]** Fininställning
- [1-10]** Markör för djupanslag
- [1-11]** Inställningsratt för varvtal
- [1-12]** Spärrknapp
- [1-13]** Handtag
- [1-14]** Strömbrytare
- [1-15]** Sugadapter
- [1-16]** Spår för styrstänger/parallellanslag

De angivna bilderna finns i början av bruksanvisningen.

Det avbildade eller beskrivna tillbehöret ingår ibland inte i leveransen.

6 Driftstart



VARNING

Otillåten spänning eller frekvens!

Olycksrisk

- Strömkällans nätspänning och frekvens måste stämma överens med uppgifterna på märkplåten.
- I Nordamerika får endast Festool-verktyg med märkspänning 120 V / 60 Hz användas.



OBS

Plug it-anslutningen blir mycket varm om bajonettlåset inte är ordentligt låst

Risk för brännskador

- Innan man startar elverktyget måste man kontrollera att bajonettlåset till nätkabeln är helt stängt och låst.

- Anslut och lossa nätkabeln **[2]**.

6.1 Start/avstängning

Knappen **[1-14]** används som strömbrytare (intryckt = TILL, uppsläppt = FRÅN).

För kontinuerlig drift kan man låsa strömbrytaren spärrknappen **[1-12]**. Om man trycker ännu en gång på strömbrytaren så lossas spärren igen.

7 Inställningar



VARNING

Risk för personskador, elstötar

- Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före alla arbeten på maskinen!

7.1 Elektronik

Varvtalsreglering

Varvtalet kan ställas in steglöst med rat-ten **[1-11]** inom varvtalsområdet (se Tekniska data).

På så sätt kan skärhastigheten anpassas optimalt till materialet.

Material	Fräsdiameter [mm]			Rekom-menderat skärmate-rial
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Inställningsrattens läge			
Hårt trä	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Mjukt trä	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Spånski- vor, ytbe- lagda	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Plast	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Gipsskivor	2 - 1	1	1	HW

Temperatursäkring

Det finns en elektronisk temperaturövervakning som skyddar motorn från överhettning. Innan en kritisk motortemperatur nås stänger säkerhetselektroniken av motorn. Efter en avkylningsfas på ca 3–5 minuter är maskinen klar för användning igen och kan då belastas fullt ut. Om maskinen går på tomgång minskas avkylningstiden avsevärt.

Omstartspärr

Den inbyggda omstartspärren förhindrar att elverktyget startar av sig självt om strömbrytaren råkar vara intryckt efter ett strömavbrott. Man måste då först koppla från elverktyget och sedan koppla till det igen.

På grund av den inbyggda omstartspärren kan elverktyget inte kopplas till eller från via en extern kontaktmodul.

Broms

OF 1010 REBQ har en elektronisk broms. Efter frånkopplingen bromsar elektroniken in spindeln med verktyget helt på ca 2 sekunder.

7.2 Verktogsbyte



OBS

Risk för skador på grund av heta och vassa insatsverktyg

- Använd inte slöa eller defekta verktyg.
- Använd skyddshandskar när du hanterar insatsverktyget.

Lägg elverktyget på sidan vid verktygsbyte.

Sätta i verktyget

- Stick in fräsverktyget så långt som möjligt i den öppna spänntången, i alla fall minst till markeringen  på frässkaftet.
- Vrid spindeln tills spindelstoppet **[1-6]** hakar i när man trycker och spindeln låses fast.
- Dra åt muttern **[1-5]** med en gaffelnyckel NV 19.

Ta av verktyget

- Vrid spindeln tills spindelstoppet **[1-6]** hakar i när man trycker och spindeln låses fast.
- Lossa muttern **[1-5]** med en gaffelnyckel NV 19 tills ett motstånd känns. Övervinn motståndet genom att fortsätta vrida på gaffelnyckeln.
- Ta ut fräsen.

7.3 Byta spänntång

Det finns spänntänger till följande skaftdiametrar: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (artikelnummer, se Festool-katalogen eller www.festool.com)

- Skruva loss muttern **[1-5]** helt och ta av den tillsammans med spänntången.
- Sätt in en ny spänntång, endast med muttern påstucken och ihakad, i spindeln.
- Skruva in muttern lite grann. **Dra inte åt den om ingen fräs är isatt!**

7.4 Ställa in fräsdjupet

Fräsdjupet ställs in i tre steg:

1. Ställa in nollpunkten, se 7.5.
2. Ställa in fräsdjupet, se 7.6.
3. Spänna fast fräsdjupet, se 7.7.

7.5 Ställa in nollpunkten

- Öppna spännpaken **[1-8]** så att djupanslaget **[1-3]** är fritt rörligt.
- Ställ handöverfräsen med fräsbordet **[1-1]** på ett jämnt underlag. Öppna vredet **[1-7]** och tryck ner elverktyget tills fräsen är placerad på underlaget.
- Spänn fast elverktyget i detta läge genom att dra åt vredet **[1-7]**.

- Tryck djupanslaget **[1-3]** mot ett av det vridbara steganslagets **[1-2]** tre fasta anslag. Höjden på de fasta anslagen kan ställas in individuellt med en insexnyckel.
- Skjut ner markören **[1-10]** så att den står på 0 mm på skalan.

- ❗ Om nollläget inte stämmer kan man korrigera det med skruven på markören **[1-10]**.

7.6 Ställa in fräsdjupet

Man ställer in önskat fräsdjup med antingen snabbinställningen eller fininställningen.

Snabbinställning av djupet

- Dra upp djupanslaget **[1-3]** tills markören **[1-10]** visar det önskade fräsdjupet.
- Spänn fast djupanslaget i detta läge med spännpaken **[1-8]**.

Fininställning av djupet

- Spänn fast djupanslaget med spännpaken **[1-8]**.
- Ställ in önskat fräsdjup genom att vrida på inställningsratten **[1-9]**.

- ❗ Vrider man inställningsratten ett markeringsstreck ändras fräsdjupet med 0,1 mm. Ett helt varv motsvarar 1 mm. Inställningsrattens totala justeringsområde är 8 mm.

7.7 Spänna fast fräsdjupet

- Öppna vredet **[1-7]** och tryck ner elverktyget tills djupanslaget vidrör det fasta anslaget.
- Spänn fast elverktyget i detta läge genom att dra åt vredet **[1-7]**.

7.8 Dammsugning



VARNING

Hälsorisk på grund av damm

- Arbeta aldrig utan utsug.
- Följ de nationella bestämmelserna.

OBS! Om man inte använder antistatisk utsugsslang kan statisk uppladdning förekomma. Användaren kan få en elstöt och elverktygets elektronik kan skadas.

Till sugadaptorn **[1-15]** kan man ansluta en Festool-dammsugare med en sugslangsdiameter på 27 mm eller 36 mm (36 mm rekommenderas på grund av lägre risk för tilltäppning).

Spånuppsamlare KSF-OF

Spånuppsamlaren KSF-OF^[13] **[3-1]** består av en huv och ett skydd som ökar utsugets effektivitet

vid kantfräsning. Huven monteras på samma sätt som kopieringen, skyddet placeras upptill. Huven kan kapas med en bygelsåg utmed spåren **[3-2]** för att bli mindre. Spånuppsamlaren kan då användas för innerradier ner till en minimiradie på 40 mm.

8 Arbeta med elverktyg



Följ alla säkerhetsanvisningar och dessa regler:

- Elverktyget måste vara tillkopplat när det förs mot arbetsobjektet.
- Sätt alltid fast arbetsobjektet så att det inte kan röra sig under arbetet.
- Håll alltid elverktyget **med båda händerna** på handtagen **[1-7] + [1-13]** under arbetet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta exakt och för sänkningen. Sänk ner klingan långsamt och jämnt i arbetsobjektet.
- Fräs endast mot rotationsriktningen (elverktygets matningsriktning i verktygets snittriktning, bild **[7]**).

8.1 Frihandsfräsning

Handöverfräsen används främst på fri hand vid skrift- och bildfräsning samt vid bearbetning av kanter med styrlager eller styrtapp.

8.2 Fräsa med parallellanslag

För arbeten parallellt med arbetsobjektets kant kan parallellanslaget^[14] **[4-1]** användas.

- Spänn fast de båda styrstängerna **[4-6]** med vreden **[4-5]** på parallellanslaget.
- Sätt i styrstängerna till önskat mått i fräsbordets spår och dra åt med de båda vreden **[4-4]**.

Fininställning

- Lossa vredet **[4-8]** för att göra en fininställning med inställningsratten **[4-7]**.
- ① En siffra på inställningsratten motsvarar 0,1 mm fininställning.
- Dra åt vredet **[4-8]** efter fininställningen.
- Ställ in båda styrbackarna **[4-3]** så att deras avstånd till fräsen är ca 5 mm. Öppna då båda backlåsen **[4-2]** och stäng dem igen efter inställningen.

Utsugskåpa

- Enligt bild **[5]**, skjut utsugskåpan **[5-1]** bakifrån tills den hakar fast i parallellanslaget.

- Lyft fästelementen **[5-3]** en aning för att ta av utsugskåpan.

- ① Till sugadaptern **[5-2]** kan en sugslang med diameter 27 mm eller 36 mm anslutas.

8.3 Fräsning med rälsstyrssystem FS

Rälsstyrssystemet (tillbehör) underlättar fräsningen av raka spår.

- Fäst rälsanslaget **[8-4]** med parallellanslagets styrtänger **[8-3]** på fräsbordet.
- Fäst styrskenan **[8-6]** på arbetsobjektet med skruvtingarna **[8-7]**.
Se till att det alltid finns ett säkerhetsavstånd X – bild **[8]** på 5 mm mellan styrskenans framkant och fräsen respektive spåret.
- Placera rälsanslaget på styrskenan som på bilden **[8]**. För att säkerställa styrning utan spel, ställ in de två styrbackarna med hjälp av en skruvmejsel via de båda öppningarna på sidorna **[8-5]**.
- Skruva fast det höjddjusterbara stödet **[8-2]** i fräsbordets gängade hål, så att fräsbordets undersida är parallell med arbetsobjektets yta.

För att man ska kunna arbeta utmed ritsen, visar markeringarna på fräsbordet **[8-1]** och skalan på stödet **[8-2]** var fräsens mittaxel befinner sig.

- ① För en mer exakt inställning finns en fininställning att köpa som tillbehör till rälsstyrssystemet.

8.4 Fräsning med cirkelanslag

Med cirkelanslaget SZ-OF 1000 (tillbehör) kan man skapa runda delar och cirkelurtag med en diameter mellan 153 och 760 mm.

- Skjut in cirkelanslaget i fräsbordets främre spår tills önskad radie ställts in.
- Lås cirkelanslaget med vredet **[1-4]**.

- ① Om man vill undvika att cirkelspetsen gör ett märke i arbetsstycket, kan man fästa en tunn träbit på mittpunkten med dubbelhäftande tejp.

8.5 Kopieringsfräsning

För att kopiera arbetsobjekt måttexakt använder man en kopiering eller en kopierutrustning (tillbehör).

[13] Tillbehör

[14] Delvis tillbehör

Kopiering

Vid valet av storlek på kopieringen **[7-1]**, se till att fräsen **[7-2]** som ska användas passar i dess öppning.

- Fäst kopieringen istället för täckringen **[6-1]** underifrån på fräsbordet.

Arbetsobjektets övermått Y (bild **[7]**) i förhållande till schablonen räknas ut så här:

$$Y = (\emptyset \text{ kopiering} - \emptyset \text{ fräs})/2$$

Med hjälp av centreringsdornen ZD-OF (tillbehör) kan man ställa in kopieringen exakt i mitten.

Kopierutrustning

För kopierutrustningen behövs vinkelarmen WA-OF **[9-2]** och kopierkullager-setet KT-OF, som består av rullhållare **[9-6]** och tre kopierullar **[9-7]**.

- Skruva fast vinkelarmen med vredet **[9-1]** på önskad höjd i det gängade hålet **[9-3]**.
- Montera en kopierrulle på rullhållaren och skruva fast den på vinkelarmen med vredet **[9-5]**. Kontrollera att kopierrullen och fräsen har samma diameter!
- Genom att vrida på inställningsratten **[9-4]** ställer man in avståndet mellan rullen och fräsaxeln.

8.6 Planfräsa kantlister

Med vinkelarmen WA-OF **[10-2]** tillsammans med rälsanslaget UP-OF **[10-5]** (tillbehör) kan man planfräsa utstickande kantlister.

- Skruva fast vinkelarmen med vredet **[10-1]** på önskad höjd i det gängade hålet **[10-3]**.
- Skruva fast rälsanslaget på vinkelarmen med vredet **[10-4]**.
- Ställ in fräsdjupet så att det motsvarar kantlistens tjocklek +2 mm.
- För fram rälsanslaget **[11-1]** så nära fräsen som möjligt genom att öppna vredet **[11-3]**.
- Ställ in rälsanslagets djup med inställningsratten **[11-2]** så att några tiondels millimeter återstår av listen, som sedan slipas för hand efter planfräsningen.

9 Underhåll och skötsel




VARNING

Risk för personskador, elstötar

- Dra alltid ut nätkontakten före alla underhålls- och servicearbeten på produkten!
- Allt underhålls- och reparationsarbete som kräver att höljet öppnas får endast utföras av behöriga serviceverkstäder.



Service och reparation får endast utföras av tillverkaren eller serviceverkstäder. Hitta närmaste adress på: www.festool.se/service

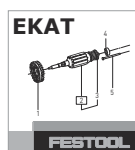

Använd bara Festools originalreservdelar! Art.nr på: www.festool.se/service

Maskinen är utrustad med självfrånkopplande specialkolborstar. Om de är utnötta bryts strömmen automatiskt och maskinen stängs av.

Observera följande:

- Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas ut fackmässigt av en auktoriserad serviceverkstad, såvida inget annat anges i bruksanvisningen.
- För att luftcirkulationen ska kunna garanteras måste kylflödesöppningarna i höljet alltid hållas öppna och rena.

10 Tillbehör

Använd endast originalinsatsverktyg och tillbehör från Festool. Användning av undermåliga insatsverktyg och tillbehör från andra tillverkare kan leda till ökad risk för personskador och kraftig obalans som försämrar kvaliteten på arbetsresultaten och ökar slitaget på elverktöget.

Artikelnummer för tillbehör och verktyg finns på www.festool.se.

11 Miljö



Släng inte maskinen i hushållssoporna!

Se till att verktyg, tillbehör och förpackningar lämnas till miljövänlig återvinning. Följ den nationella föreskrifterna.

Enligt EU-direktivet om uttjänt el- och elektronikutrustning och omsättning till nationell lagstiftning måste förbrukade elverktyg källsorteras och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Information om samlingsstationer för korrekt avfallshantering finns på www.festool.se/recycling.

Information om REACH: www.festool.se/reach

Sisällys

1	Tunnukset.....	58
2	Turvallisuusohjeet.....	58
3	Määräystenmukainen käyttö.....	59
4	Tekniset tiedot.....	59
5	Laitteen osat.....	59
6	Käyttöönotto.....	60
7	Asetukset.....	60
8	Työskentely sähkötyökalulla.....	62
9	Huolto ja hoito.....	63
10	Lisävarusteet ja tarvikkeet.....	63
11	Ympäristö.....	63

1 Tunnukset



Varoitus yleisestä vaarasta



Sähköiskuvaara



Lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet.



Käytä kuulosuojaimia.



Käytä työkasineitä teränvaihdossa!



Käytä hengityssuojainta.



Käytä suojalaseja.



Vedä verkkopistoke irti



Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana.



Suojausluokka II



CE-tunnus: vahvistaa, että sähkötyökalu täyttää Euroopan yhteisön direktiivien määräykset.



Ohje, vihje



Käsittelyohje



Verkkovirtajohdon irrotus



Verkkovirtajohdon kytkentä

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty termi "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdon kanssa) tai akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

2.2 Konekohtaiset turvallisuusohjeet

- **Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, koska jysinterä voi osua työkalun omaan sähköjohtoon.** Kosketus jännitettä johtavaan johtoon voi tehdä myös metalliset koneenosat jännitteen alaisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
- **Kiinnitä työkappale puristimilla tai muilla apuvälineillä tukevalle alustalle.** Jos pidät työkappaleesta kiinni vain kädellä tai tuet sitä omaa kehoasi vasten, se ei pysy vakaasti paikallaan, jolloin on vaara menettää koneen hallinta.
- **Sähkötyökaluun saa asentaa vain Festoolin hyväksymiä jysinteriä.** Muiden jysinterien käyttö on kiellettyä, koska ne lisäävät loukkaantumisvaaraa.
- **Käyttötarvikkeeseen merkittyä huippukierroslukua ei saa ylittää / ilmoitettua kierroslukualuetta täytyy noudattaa.** Saluttua nopeammin pyörivä käyttötarvike voi murtua ja sinkoutua ympäriinsä.
- **Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt kokonaan, ennen kuin laitat koneen syrjään.** Muuten käyttötarvike voi pureutua alustan pintaan ja aiheuttaa sähkötyökalun hallinnan menettämisen.
- Työstettäessä sellaisia materiaaleja, jotka ovat staattisesti varautuneita tai voivat johtaa staattiseen varaukseen, on käytettävä maadoitettavaa kokonaisjärjestelmää, joka koostuu antistaattisesta imuletkusta (AS) ja järjestelmäimurista.
- Kiinnitä vain sellaisia teriä, joiden varren halkaisija soveltuu laitteen kiinnitysstukalle.
- Laitteessa saa käyttää vain standardin EN 847-1 mukaisia jysinteriä. Kaikki Fes-

tool-jyrsinterät täyttävät nämä vaatimukset.

- Varmista jyrsinterän kunnollinen kiinnitys ja moitteeton pyörintä.
- Kiinnitysstukassa ja liitinmutterista ei saa olla vaurioita.
- Murtuneita tai vääntyneitä jyrsinteriä ei saa käyttää.



Käytä soveltuvia henkilönsuojaimia: Kuulosuojaimet, suojalasit, pölysuojain töissä, joissa syntyy pölyä.

2.3 Alumiinin työ

Alumiinia työstettäessä on noudatettava turvallisuussyistä seuraavia toimenpiteitä:

- Kytke eteen vikavirta- (FI-, PRCD-) suojakytkin.
- Kytke sähkötyökalu soveltuvaan antistaattisella imuletkulla varustettuun imuriin.
- Puhdista sähkötyökalun moottorikoteloon kertynyt pöly säännöllisin väliajoin.



Käytä suojalaseja!

2.4 Päästöarvot

EN 62841 mukaan määritetyt arvot ovat tyypillisesti:

Äänenpainetaso $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Äämentehotaso $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Epävarmuus $K = 3 \text{ dB}$



HUOMIO

Työskenneltäessä syntyy melua

Kuulovaurioiden vaara

- Käytä kuulosuojaimia.

Tärinäarvo a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K standardin mukaan määritettynä EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu)

- ovat koneiden keskinäiseen vertailuun,
- soveltuvat myös käytön yhteydessä syntyvän tärinä- ja melukuormituksen alustavaan arviointiin,
- edustavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttösovelluksia.



HUOMIO

Päästöarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista. Ne riippuvat työkalun käyttötavasta ja työkalun laadusta.

- Arvioi todellinen rasitus koko käyttöjakson aikana.
- Todellisesta kuormituksesta riippuen täytyy määrittää asiaankuuluvat varotoimenpiteet käyttöturvallisuuden takaamiseksi.

3 Määräystenmukainen käyttö

Yläjyrsin on tarkoitettu jyrsimiseen puuhun, muoviin ja puunkaltaisiin materiaaleihin.

Käyttämällä Festoolin esitteissä kyseiseen työhön suositeltuja jyrsinteriä on mahdollista tehdä myös alumiiniin ja kipsilevyn jyrsintätöitä.



Laitteen käyttäjä vastaa määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

4 Tekniset tiedot

Yläjyrsin	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Teho	1010 W
Kierrosluku	9500 - 23000 min ⁻¹
Suurin kierrosluku (kuormittamatta)	26000 min ⁻¹
Syvyyden pikasäätö	55 mm
Syvyyden hienosäätö	8 mm
Käyttöakselin liitoskierre	M16x1,5
Jyrsinterän halkaisija	maks. 35 mm
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeen mukaan:	3,1 kg

5 Laitteen osat

- [1-1]** Jyrsintäpöytä
- [1-2]** Porrasvaste
- [1-3]** Syvyydvaste
- [1-4]** Tankoharpin lukitus
- [1-5]** Mutteri
- [1-6]** Karalukko
- [1-7]** Kahva/korkeudensäädin
- [1-8]** Lukkovipu
- [1-9]** Hienosäätö

- [1-10]** Syvyysvasteen osoitin
- [1-11]** Kierrosluvun säätöpyörä
- [1-12]** Lukitusnappi
- [1-13]** Kahva
- [1-14]** Käynnistyskytkin
- [1-15]** Poistoimuliitäntä
- [1-16]** Ohjaintankojen/sivuohjaimen urat

Mainitut kuvat ovat käyttöoppaan alussa.

Kuvassa esitetyt tai tekstissä kuvaillut lisävarusteet eivät osittain sisälly toimitukseen.

6 Käyttöönotto



VAROITUS

Kielletty jännite tai taajuus!

Onnettomuusvaara

- Virtalähteen verkkojännitteen ja taajuuden täytyy vastata konekilvessä annettuja tietoja.
- Pohjois-Amerikassa saa käyttää vain sellaisia Festool-koneita, joiden jännite on 120 V / 60 Hz.



HUOMIO

Plug it -liitäntä voi kuumeta, jos bajonetti-kiinnitystä ei ole lukittu kunnolla kiinni

Palovammavaara

- Varmista ennen sähkötyökalun käynnistämistä, että verkkovirtajohdon bajonettikiinnitys on liitetty ja lukittu kunnolla kiinni.
- Verkkovirtajohdon kytkentä ja irrotus **[2]**.

6.1 Päälle-/poiskytkentä

Käyttökytkin **[1-14]** toimii käynnistys-/sammutuskytkimenä (paina = PÄÄLLE, vapauta = POIS PÄÄLTÄ).

Jatkuvaa käyttöä varten käyttökytkimen voi lukita lukitusnapilla **[1-12]**. Painamalla uudelleen käyttökytkintä lukitus aukeaa.

7 Asetukset



VAROITUS

Loukkaantumiswaara, sähköiskuvaara

- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta, ennen kuin alat tehdä koneeseen kohdistuvia töitä!

7.1 Elektroniikka

Kierrosluvun säätö

Kierroslukua voi säätää portaattomasti säätöpyörällä **[1-11]** kierroslukualueen puitteissa (katso Tekniset tiedot).

Siten voit säätää optimaalisen työstönopeuden kullekin materiaalille.

Materiaali	Jyrsinterän halkaisija [mm]			Suositeltu teräsmateriaali
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Säätöpyörän porras			
Kova puu	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Pehmeä puu	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Pinnoitetut lastulevyt	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Muovi	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Alumiini	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Kipsikarvonki	2 - 1	1	1	HW

Lämpösulake

Ylikuumenemisen (moottorin palamisen) estämiseksi työkaluun on asennettu elektroninen lämpötilanvalvonta. Turvaelektroniikka sammuttaa moottorin ennen moottorin kriittisen lämpötilan saavuttamista. Noin 3-5 minuutin jäähtymisajan jälkeen kone on jälleen käyttövalmis ja täysin kuomituskykyinen. Moottori käynnissä (joutokäynnillä) jäähtymisaika lyhenee huomattavasti.

Uudelleenkäynnistysuoja

Kun käyttökytkin on painettuna, integroitu uudelleenkäynnistysuoja estää sähkötyökalua käynnistymästä automaattisesti uudelleen jännitekatkoksen jälkeen. Sähkötyökalu täytyy tässä tapauksessa kytkeä ensin pois päältä ja sen jälkeen uudelleen päälle.

Sisäänrakennetun uudelleenkäynnistymisen eston takia sähkötyökalua ei voi käynnistää tai sammuttaa ulkoisen kytkentämoduulin kautta.

Jarru

OF 1010 REBQ on varustettu elektronisella jarrulla. Toiminnan katkaisun jälkeen elektroninen jarru pysäyttää karan ja terän n. 2 sekunnin sisällä.

7.2 Terän vaihtaminen



HUOMIO

Kuuman ja terävän käyttötarvikkeen aiheuttama loukkaantumisvaara

- Älä käytä tylsiä tai viallisia käyttötarvikkeita.
- Käytä työkasineita, kun käsittelet käyttötarviketta.

Aseta terän vaihtoa varten sähkötyökalu kyljelleen.

Terän kiinnittäminen

- Työnnä jysinterä avonaiseen kiinnitysistukan mahdollisimman pitkälle, vähintään jysinterän varressa olevaan merkkiin  asti.
- Kierrä karaa, kunnes saat painettua karalukon **[1-6]** kiinni ja kara lukittuu.
- Kiristä mutteri **[1-5]** kiintoavaimella, avainkoko 19.

Terän irrottaminen

- Kierrä karaa, kunnes saat painettua karalukon **[1-6]** kiinni ja kara lukittuu.
- Avaa mutteria **[1-5]** kiintoavaimella (avainkoko 19) tuntuvaan vastukseen asti. Ylitä vastus kiertämällä edelleen kiintoavainta.
- Ota jysinterä pois.

7.3 Kiinnitysistukan vaihtaminen

Työkaluun on saatavilla seuraaville varsihalkaisijoille tarkoitettuja kiinnitysistukoita: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (tuotenumerot saat Festool-tuoteoppaasta tai Internetistä "www.festool.com")

- Avaa mutteri **[1-5]** kokonaan ja ota se pois yhdessä kiinnitysistukan kanssa.
- Asenna karaan uusi kiinnitysistukka vain paikalleen asetetun ja lukitun mutterin kanssa.
- Kierrä mutteria hieman kiinni. **Älä kiristä, jos jysinterää ei ole työnnetty paikalleen!**

7.4 Jyrsintäsyvyyden säätäminen

Jyrsintäsyvyys säädetään kolmivaiheisesti:

1. Sääda nollapiste, katso **7.5**.
2. Aseta jyrsintäsyvyys, katso **7.6**.
3. Lukitse jyrsintäsyvyys, katso **7.7**.

7.5 Nollapisteen säätäminen

- Avaa lukkovipu **[1-8]** niin, että syvyysvaste **[1-3]** on vapaasti liikuteltavissa.
- Aseta yläjyrsin jyrsintäpöydän **[1-1]** varaan tasaiselle alustalle. Avaa kiertonuppia **[1-7]** ja paina sähkötyökalua alaspäin, kunnes jysinterä on alustaa vasten.

- Lukitse sähkötyökalu tähän asentoon kiertämällä kiertonuppi **[1-7]**.
- Paina syvyysvaste **[1-3]** käännettävän porrasvasteen **[1-2]** yhtä kiinteää vastetta (yhteensä kolme erilaista) vasten.

Jokaisen kiinteän vasteen korkeutta voi säätää yksilöllisesti kuusiokoloavaimella.

- Siirrä osoitinta **[1-10]** alaspäin, kunnes se osoittaa asteikon 0 mm -merkkiä.

- ① Jos nolla-asento ei täsmää, asentoa voi korjata osoittimen **[1-10]** ruuvilla.

7.6 Jyrsintäsyvyyden asettaminen

Haluttu jyrsintäsyvyys voidaan asettaa joko syvyyden pikasäädöllä tai syvyyden hienosäädöllä.

Syvyyden pikasäätö

- Vedä syvyysvastetta **[1-3]** ylöspäin, kunnes osoitin **[1-10]** näyttää haluttua jyrsintäsyvyyttä.
- Lukitse syvyysvaste lukkovivulla **[1-8]** tähän asentoon.

Syvyyden hienosäätö

- Lukitse syvyysvaste lukkovivulla **[1-8]**.
- Sääda haluamasi jyrsintäsyvyys kiertämällä säätöpyörää **[1-9]**.

- ① Säätöpyörän kiertäminen yhden merkkivieran verran muuttaa jyrsintäsyvyyttä 0,1 mm:n verran. Täysi kierros muuttaa syvyyttä 1 mm. Säätöpyörän enimmäissäätöalue on 8 mm.

7.7 Jyrsintäsyvyyden lukitseminen

- Avaa kiertonuppi **[1-7]** ja paina sähkötyökalua alaspäin, kunnes syvyysvaste koskettaa kiinteää vastetta.
- Lukitse sähkötyökalu tähän asentoon kiertämällä kiertonuppi **[1-7]**.

7.8 Pölynpoisto



VAROITUS

Pöly aiheuttaa vaaraa terveydelle

- Älä missään tapauksessa työskentele ilman imuria.
- Noudata maakohtaisia määräyksiä.

VARO! Jos et käytä antistaattista imuletkua, työkaluun voi varautua staattista sähköä. Voit saada sähköiskun ja sähkötyökalun elektroniikka saattaa vaurioitua.

Poistoimuliitintään **[1-15]** voi kytkeä Festool-järjestelmäimurin, jonka imuletkun halkaisija on 27 mm tai 36 mm (36 mm suositeltava vähäisemmän tukkeutumisvaaran takia).

Lastunkokooja KSF-OF

Lastunkokooja KSF-OF^[15] **[3-1]** koostuu kuvusta ja suojuksesta ja se tehostaa purunpoistoa reunojen jyrsinnässä. Kupu asennetaan samalla tavalla kuin kopiointirengas, suojus kiinnitetään yläkautta paikalleen.

Kuvun voi katkaista ja siten pienentää kaarisa-halla uria **[3-2]** pitkin. Sitten lastunkokoojaa voi käyttää vähintään 40 mm:n sisäsäteiden jyrsintätoissa.

8 Työskentely sähkötyökalulla



Noudata töissä kaikkia tämän oppaan alussa annettuja turvallisuusohjeita ja sekä seuraavia määräyksiä:

- Ohjaa sähkötyökalu työkappaletta vasten vain, kun moottori on käynnissä.
- Kiinnitä työkappale aina niin, ettei se pääse liikkumaan työstön aikana.
- Pidä työskentelyn aikana **aina molemmilla käsillä** kiinni sähkötyökalun kahvoista **[1-7] + [1-13]**. Tämä on ehdottoman tärkeää, jotta työskentely ja upotussahaus sujuu tarkasti. Upota sahanterä hitaasti ja ta-saisesti työkappaleeseen.
- Jyrsi vain vastasuuntaisesti (sähkötyökalun etenemissuunta terän leikkaussuuntaan, kuva **[7]**).

8.1 Vapaakätinen jyrsiminen

Yläjyrsintä ohjataan vapaakätisesti etenkin jyr-sittäessä kirjaimia ja kuvioita sekä työstettäes-sä reunoja ohjainrenkaalla tai ohjaintapilla.

8.2 Jyrsiminen sivuohjaimen kanssa

Työkappaleen reunan suuntaisessa työstössä voi käyttää sivuohjainta^[16] **[4-1]**.

- Kummatkin ohjaintangot **[4-6]** lukitaan si-vuohjaimeen kahdella kiertonupilla **[4-5]**.
- Ohjaa ohjaintangot haluttuun mittaan jyrsin-täpöydän uriin ja lukitse ne molemmilla kiertonupeilla **[4-4]**.

Hienosäätö

- Avaa kiertonuppi **[4-8]**, jotta voit tehdä hie-nosäädön säätöpyörän **[4-7]** kanssa.

❶ Yksi säätöpyörän numero vastaa 0,1 mm hienosäätöä.

- Sulje kiertonuppi **[4-8]** hienosäädön jäl-keen.

- Sääda molemmat ohjainleuat **[4-3]** niin, et-tä niiden etäisyys jyrsinterän suhteen on n. 5 mm. Avaa sitä varten leukojen lukitsi-met **[4-2]** ja sulje ne taas säätämisen jäl-keen.

Imukoppa

- Työnnä kuvan **[5]** mukaisesti imukop-paa **[5-1]** takakautta sivuohjaimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Irrota imukoppa nostamalla sitä hieman korvakkeiden **[5-3]** kohdalta.

❶ Poistoimuliitintään **[5-2]** voi liittää poistoi-muletkun, jonka halkaisija on 27 mm tai 36 mm.

8.3 Jyrsiminen ohjainjärjestelmällä FS

Ohjainjärjestelmä (lisätarvike) helpottaa suo-rien urien jyrsintää.

- Kiinnitä ohjainsovite **[8-4]** sivuohjaimen oh-jaintankojen **[8-3]** kanssa jyrsintäpöytään.
- Kiinnitä ohjainkisko **[8-6]** ruuvipuristimil-la **[8-7]** työkappaleeseen.
Varmista, että ohjainkiskon etureunan ja jyrsinterän, tai uran, välissä on 5 mm:n tur-vaväli X - kuva **[8]**.
- Aseta ohjainsovite kuvan **[8]** mukaisesti oh-jainkiskoon. Varmistaaksesi jyrsintäohjai-men välyksettömän ohjauksen, tee kahden ohjaimen säätö kummankin sivuaukon **[8-5]** läpi ruuvitaltan avulla.
- Kiristä korkeussäädettävä tuki **[8-2]** jyrsin-täpöydän kierrereikään niin, että jyrsintä-pöydän alapinta on yhdensuuntainen työ-kappaleen pinnan kanssa.

Piirretyn viivan mukaan työstämistä varten jyr-sintäpöydän **[8-1]** merkit ja tuen **[8-2]** asteikko osoittavat jyrsinterän keskiakselin.

❶ Ohjainjärjestelmän tarkempaan säätöön on saatavana lisätarvikkeena hienosäädin.

8.4 Jyrsiminen tankoharpin kanssa

Tankoharpin SZ-OF 1000 (lisätarvike) avulla voi jyrsiä ympyröitä ja kaaria, joiden halkaisija on 153-760 mm.

- Työnnä tankoharppia yläjyrsimen etu-uraan, kunnes säde on halutun kokoinen.
- Lukitse tankoharppi kiertonupilla **[1-4]**.

[15] Lisätarvike

[16] Osittain lisätarvike

- ① Jos haluat välttää tankoharpin kärjen aiheuttaman loven työkappaleessa, voit kiinnittää keskikohtaan ohuen puulevyn kaksipuolisella teipillä.

8.5 Kopiointijyrsintä

Työkappaleiden tarkkaan monistamiseen käytetään kopiointirengasta tai kopiointilaitetta (lisätarvike).

Kopiointirengas

Kopiointirenkaan [7-1] valinnassa tulee huomioida, että käytettävä jyrsinterä [7-2] mahtuu sen aukon läpi.

- Kiinnitä kopiointirengas alakautta jyrsintäpöytään peiterenkaan [6-1] tilalle.

Työkappaleen ylitys Y (kuva [7]) sapluunan suhteen lasketaan seuraavasti:

$$Y = (\text{kopiointirenkaan } \varnothing - \text{jyrsinterän } \varnothing) / 2$$

Keskitystuurnan ZD-OF (lisätarvike) avulla kopiointirenkaan saa kohdistettua tarkasti keskele.

Kopiointilaite

Kopiointilaitetta varten tarvitaan kulmavarsi WA-OF [9-2] ja kopioinnin tuntorullasarja KT-OF, joka koostuu rullapitimestä [9-6] ja kolmesta kopiointirullasta [9-7].

- Kiristä kulmavarsi kiertonupilla [9-1] halutulle korkeudelle kierrereikään [9-3].
- Asenna kopiointirulla rullapitimeen ja ruuvaa se kierrenupilla [9-5] kiinni kulmavarteen. Varmista, että kopiointirullan ja jyrsinterän halkaisijat ovat identtisiä!
- Kiertämällä säätöpyörää [9-4] voit säätää tuntorullan ja jyrsinterän akselin keskinäistä väliä.

8.6 Reunalistojen tasausjyrsintä

Kulmavarren WA-OF [10-2] ja ohjauslaatan UP-OF [10-5] (lisätarvike) avulla voit jyrsiä reunalistat pinnan tasalle.

- Kiristä kulmavarsi kiertonupilla [10-1] halutulle korkeudelle kierrereikään [10-3].
- Kiristä ohjauslaatta kiertonupilla [10-4] kulmavarteen.
- Sääda jyrsintäsyvyys mittaan, joka on reunalistan paksuus +2 mm.
- Ohjaa ohjauslaatta [11-1] avattuasi kiertonupin [11-3] mahdollisimman lähelle jyrsinterää.
- Sääda ohjauslaatan syvyys säätöpyörällä [11-2] niin, että tasausjyrsintä jättää reunalistaan alle millimetrin suuruisen ylityksen, joka hiotaan myöhemmin käsin pois.

9 Huolto ja hoito



VAROITUS

Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara

- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta ennen kaikkia huolto- ja puhdistustöitä!
- Kaikki huolto- ja korjaustyöt, jotka vaativat kotelon avaamista, ovat sallittuja vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.



Anna vain valmistajan tai valtuutetun huoltokorjaamon tehdä **huolto- ja korjaustyöt**. Lähimmän huoltopisteen voit katsoa nettiosoitteesta:

www.festool.fi/huolto



Käytä vain alkuperäisiä Festool-va-raosia! Tuotenumerot voit katsoa nettiosoitteesta: www.festool.fi/huolto

Koneessa on automaattisesti irtikytkeytyvät erikoishiilet. Jos ne ovat kuluneet loppuun, virta katkeaa automaattisesti ja laite pysähtyy.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Vaurioituneet varolaitteet ja osat täytyy korjauttaa tai vaihdattaa valtuutetussa ammattikorjaamossa, mikäli käyttöohjeissa ei ole toisin neuvottu.
- Pidä ilmankierron varmistamiseksi kotelon jäähdytysilmaraot aina esteettöminä ja puhtaina.

10 Lisävarusteet ja tarvikkeet

Käytä vain alkuperäisiä Festoolin käyttötarvikkeita ja lisävarusteita. Heikkolaatuisten käyttötarvikkeiden ja muiden valmistamien tarvikkeiden käyttö saattaa lisätä loukkaantumisvaaraa ja aiheuttaa voimakasta epätasapainoa, mikä huonontaa työtuloksen laatua ja lisää sähkötyökalun kulumista.

Lisätarvikkeiden ja työkalujen tilausnumerot löydät nettiosoitteesta www.festool.fi.

11 Ympäristö



Älä heitä käytöstä poistettua konetta talousjätteiden joukkoon! Toimita käytöstä poistetut laitteet, tarvikkeet ja pak-

kaukset ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Noudata voimassaolevia kansallisia määräyksiä.

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaan

loppuun käytetyt sähkötyökalut täytyy kerätä erikseen talteen ja toimittaa ympäristöä säästävään kierrätykseen.

Kohdassa www.festool.fi/recycling on tietoja asianmukaisen hävittämisen takaavista keräyspisteistä.

Teave REACH kohta: www.festool.fi/reach

Indholdsfortegnelse

1	Symboler.....	65
2	Sikkerhedsanvisninger.....	65
3	Bestemmelsesmæssig brug.....	66
4	Tekniske data.....	66
5	Produktets elementer.....	66
6	Ibrugtagning.....	67
7	Indstillinger.....	67
8	Arbejde med el-værktøjet.....	69
9	Vedligeholdelse og pleje.....	70
10	Tilbehør.....	70
11	Miljø.....	70

1 Symboler



Advarsel om generel fare



Advarsel om elektrisk stød



Læs sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen.



Brug høreværn.



Brug beskyttelseshandsker ved skift af værktøj!



Brug åndedrætsværn.



Brug beskyttelsesbriller.



Træk ledningen ud



Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Sikkerhedsklasse II



CE-mærkning: Bekræfter, at el-værktøjet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.



Tip, Bemærk



Handlingsanvisning



Udtrækning af ledningen



Tilslutning af ledningen

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj



ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger. Overholdes sikkerhedsanvisningerne og vejledningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.

Med begrebet "el-værktøj", som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, menes ledningsdrevet el-værktøj (med netkabel) og batteridrevet el-værktøj (uden netkabel).

2.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger

- **Hold altid el-værktøjet i de isolerede greb, da fræsere kan komme i kontakt med maskinledningen.** Berøring af spændingsførende ledninger kan også sætte metaldele under spænding og medføre elektrisk stød.
- **Fastgør arbejdsområdet til et stabilt underlag ved hjælp af tvinger eller andet.** Hvis man bare holder arbejdsområdet med hånden eller ind imod kroppen, er det ustabil, hvilket kan medføre, at man mister kontrollen over maskinen.
- **På el-værktøjet må der kun monteres fræsere, som Festool tilbyder til formålet.** På grund af den forøgede risiko for personskade er det forbudt at anvende andre fræsere.
- **Det maksimale omdrejningstal, der er angivet på indsatsværktøjet, må ikke overskrides og skal overholdes.** Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve omkring.
- **Vent med at lægge el-værktøjet til side, til det er standset.** Værktøjet kan sætte sig fast, og man kan miste kontrollen over el-værktøjet.
- Ved materialer, der bliver statisk opladet ved bearbejdningen, eller kan medføre statisk opladning, skal der anvendes et samlet, afledende system bestående af antistatisk støvsugerlange (AS) og støvsuger.
- Spænd kun værktøjer i med den skaftdiameter, som spændetangen er beregnet til.
- Der må kun anvendes fræsere, som opfylder EN 847-1. Hele Festools fræserprogram opfylder disse krav.

- Sørg for, at fræsere sidder fast, og kontrollér, at den kører perfekt.
- Der må ikke være nogen skader på spændetang og møtrik.
- Revnede fræsere og fræsere, der har ændret facon, må ikke anvendes.



- **Brug egnede personlige værnemidler:** Hørevern, beskyttelsesbriller og støvmaske ved støvende arbejde.

2.3 Aluminiumbearbejdning

Af hensyn til sikkerheden skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes ved bearbejdning af aluminium:

- Etabler tilslutning via en fejlstrømsafbryder (FI-, PRCD-afbryder).
- Tilslut el-værktøjet til en egnet støvsuger med antistatisk støvsugerslange.
- Rengør regelmæssigt el-værktøjet for støvaflejringer i motorhuset.



- Brug beskyttelsesbriller!

2.4 Emissionsværdier

Værdierne, som er beregnet i henhold til EN 62841, er typisk:

Lydtrykniveau	$L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$
Lydeffektniveau	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Usikkerhed	$K = 3 \text{ dB}$



FORSIGTIG

Støj, der opstår ved arbejdet
Beskadigelse af hørelsen

- Brug hørevern.

Vibrationsemissionsværdi a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhed K målt iht. EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

De angivne emissionsværdier (vibration, støj)

- bruges til sammenligning af maskiner,
- men kan også bruges til en foreløbig bedømmelse af vibrations- og støjbelastningen ved brug
- og repræsenterer de vigtigste anvendelsesformål for el-værktøjet.



FORSIGTIG

Emissionsværdierne kan afvige fra de angivne værdier. Dette afhænger af, hvordan værktøjet anvendes, og hvilken type emne der bearbejdes.

- Vurder den faktiske belastning igennem hele driftscyklussen.
- Alt efter den faktiske belastning skal der træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren.

3 Bestemmelsesmæssig brug

Overfræsere er beregnet til fræsning af træ, kunststof og trælige materialer.

Ved brug af fræseværktøjerne til de respektive formål i Festools salgsdokumenter kan også aluminium og gipskarton bearbejdes.



Ved ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse hæfter brugeren.

4 Tekniske data

Overfræser	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Ydelse	1010 W
Omdrejningstal	9500-23000 o/min.
Maks. omdrejningstal (ubelastet)	26000 o/min
Dybde-hurtigindstilling	55 mm
Dybde-finindstilling	8 mm
Drivakslens tilslutningsgevind	M16x1,5
Fræsediameter	maks. 35 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01:2014:	3,1 kg

5 Produktets elementer

- [1-1]** Fræsebord
- [1-2]** Trinanslag
- [1-3]** Dybdeanslag
- [1-4]** Fastgørelse til cirkelanslag
- [1-5]** Møtrik
- [1-6]** Spindelstop
- [1-7]** Greb/højdeindstilling
- [1-8]** Klemgreb

- [1-9]** Finindstilling
- [1-10]** Viser dybdeanslag
- [1-11]** Hastighedsindstilling
- [1-12]** Låseknop
- [1-13]** Greb
- [1-14]** Tænd/sluk-knap
- [1-15]** Udsugningsstuds
- [1-16]** Noter til føringsstænger/sideanslag

De angivne illustrationer findes i tillægget til brugsanvisningen.

Det viste eller beskrevne tilbehør er til dels ikke en del af leveringen.

6 Ibrugtagning



ADVARSEL

Ikke-tilladt spænding eller frekvens!

Fare for ulykke

- Forsyningsspændingen og strømkildens frekvens skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet.
- I Nordamerika må der kun bruges Festool-maskiner med spændingsangivelsen 120 V / 60 Hz.



FORSIGTIG

Opvarmning af plug it-tilslutningen, hvis bajonetlukningen ikke er låst helt

Fare for forbrænding

- Før du tænder for el-værktøjet, skal du for sikre dig om, at bajonetlukningen på ledningen er lukket og låst helt.

- Tilslut og løsn netledningen **[2]**.

6.1 Start/stop

Kontakten **[1-14]** fungerer som tænd/sluk-knap (tryk = TIL, slip = FRA).

Til kontinuerlig drift kan tænd/sluk-knappen fastholdes med låseknappen **[1-12]**. Fastgørelsen løsnes, når der igen trykkes på tænd/sluk-knappen.

7 Indstillinger



ADVARSEL

Risiko for kvæstelser, elektrisk stød

- Træk altid stikket ud af stikkontakten før arbejde på maskinen!

7.1 Elektronik

Hastighedsregulering

Omdrejningstallet kan indstilles trinløst med indstillingshjulet **[1-11]** i omdrejningstalområdet (se Tekniske data).

På den måde kan skærehastigheden indstilles optimalt til det pågældende materiale.

Materiale	Fræsediameter [mm]			Anbefalet skærmateriale
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Trin på indstillingshjul			
Hårdt træ	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Blødt træ	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Spånplader, lamineret	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Kunststof	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Gipskarton	2 - 1	1	1	HW

Temperatursikring

For at beskytte motoren mod at blive overopheatet og brænde sammen er der indbygget en elektronisk temperaturovervågning. Sikkerhedselektronikken afbryder motoren, inden en kritisk motortemperatur nås. Efter en afkølingsfase på ca. 3-5 minutter er maskinen igen driftsklar og tåler fuld belastning. Når maskinen kører (ubelastet), reduceres afkølingstiden betydeligt.

Beskyttelse mod genstart

Den indbyggede genstartsbeskyttelse forhindrer, at el-værktøjet starter af sig selv efter en strømafbrydelse, når start-stop-kontakten er trykket ind. El-værktøjet skal i så fald først slukkes og derefter tændes igen.

På grund af den indbyggede genstartsbeskyttelse kan el-værktøjet ikke tændes og slukkes via et eksternt kontaktmodul.

Bremse

OF 1010 REBQ har en elektronisk bremse. Spindlen med værktøj stoppes elektronisk ca. 2 sekunder efter, at overfræseren er blevet slukket.

7.2 Skift af værktøj



FORSIGTIG

Risiko for personskader på grund af varmt og skarpt indsatsværktøj

- Brug ikke sløve eller defekte indsatsværktøjer.
- Brug beskyttelseshandsker ved håndtering med indsatsværktøj.

Ved værktøjsskift lægges el-værktøjet på siden.

Isætning af værktøj

- Sæt fræseværktøjet så langt som muligt ind i den åbne spændetang, dog mindst indtil markeringen  på fræserskaftet.
- Drej spindlen, indtil spindelstoppet **[1-6]** går i indgreb ved tryk, og spindlen låses fast.
- Spænd møtrikken **[1-5]** fast med en 19 mm gaffelnøgle.

Fjernelse af værktøj

- Drej spindlen, indtil spindelstoppet **[1-6]** går i indgreb ved tryk, og spindlen låses fast.
- Løsn møtrikken **[1-5]** med en 19 mm gaffelnøgle indtil en mærkbar modstand. Overvind modstanden ved at dreje gaffelnøglen videre.
- Tag fræseren af.

7.3 Udskiftning af spændetang

Der fås spændetænger til følgende skaftdiametre: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (bestillingsnumre, se Festool-kataloget eller "www.festool.com")

- Skru møtrikken **[1-5]** helt ud, og tag den af sammen med spændetangen.
- En ny spændetang må kun sættes i spindlen, når møtrikken er sat på og i indgreb.
- Skru møtrikken en anelse ind. **Spænd den ikke, hvis der ikke er isat en fræser!**

7.4 Indstilling af fræsedybden

Indstillingen af fræsedybden foregår i tre trin:

1. Indstilling af nulpunkt, se **7.5**.
2. Fastlæggelse af fræsedybde, se **7.6**.
3. Fastklemning af fræsedybde, se **7.7**.

7.5 Indstilling af nulpunkt

- Åbn klemgrebet **[1-8]**, så dybdeanslaget **[1-3]** er frit bevægeligt.
- Stil overfræseren med fræsebord **[1-1]** på et plant underlag. Åbn drejeknappen **[1-7]**, og tryk el-værktøjet nedad, indtil fræseren står på underlaget.

- Klem el-værktøjet fast i denne stilling ved at lukke drejeknappen **[1-7]**.
- Tryk dybdeanslaget **[1-3]** mod et af det drejelige trinanslags **[1-2]** tre faste anslag. Med en unbrakonøgle kan hvert af de faste anslag indstilles individuelt i højden.
- Skub viseren **[1-10]** nedad, så den peger på 0 mm på skalaen.

❗ Hvis nulstillingen ikke passer, kan dette korrigeres med skruen på viseren **[1-10]**.

7.6 Fastlæggelse af fræsedybde

Den ønskede fræsedybde kan fastlægges enten med dybde-hurtigindstillingen eller med dybde-finindstillingen.

Dybde-hurtigindstilling

- Træk dybdeanslaget **[1-3]** opad, indtil viseren **[1-10]** står ud for den ønskede fræsedybde.
- Klem dybdeanslaget fast i denne stilling med klemgrebet **[1-8]**.

Dybde-finindstilling

- Klem dybdeanslaget fast med klemgrebet **[1-8]**.
- Indstil den ønskede fræsedybde ved at dreje indstillingshjulet **[1-9]**.

❗ Ved at dreje indstillingshjulet én markeringsstreg ændres fræsedybden 0,1 mm. En hel omdrejning giver 1 mm. Indstillingshjulets maksimale indstillingsområde er 8 mm.

7.7 Fastklemning af fræsedybde

- Åbn drejeknappen **[1-7]**, og tryk el-værktøjet nedad, indtil dybdeanslaget berører det faste anslag.
- Klem el-værktøjet fast i denne stilling ved at lukke drejeknappen **[1-7]**.

7.8 Udsugning



ADVARSEL

Sundhedsfare fra støv

- Arbejd aldrig uden udsugning.
- Overhold nationale bestemmelser.

FORSIGTIG! Anvendes der ikke en antistatisk støvsugerslange, kan der opstå statisk elektricitet. Brugeren kan få et elektrisk stød, og el-værktøjets elektronik kan blive beskadiget.

På udsugningsstudsens **[1-15]** kan der tilsluttes en Festool støvsuger med en slangediameter på 27 mm eller 36 mm (36 mm anbefales pga. lavere risiko for tilstopning).

Spånfanger KSF-OF

Spånfangeren KSF-OF^[17] **[3-1]** består af kappe og afskærmning og øger udsugningens effektivitet ved kantfræsning. Kappen monteres på samme måde som kopiringen, mens afskærmningen sættes på foroven.

Kappen kan skæres til langs noterne **[3-2]** med en bøjlesav og derved formindskes. Så kan spånfangeren anvendes ved indvendige radier indtil en minimal radius på 40 mm.

8 Arbejde med el-værktøjet



Under arbejdet skal alle ovennævnte sikkerhedsanvisninger samt følgende regler overholdes:

- Før kun el-værktøjet mod arbejdsområdet, når der er tændt for maskinen.
- Fastgør altid emnet, så det ikke kan bevæge sig under bearbejdningen.
- Hold altid el-værktøjet fast **med begge hænder** på grebene **[1-7] + [1-13]** under arbejdet. Dette er en forudsætning for at arbejde præcist og er helt nødvendigt for at dykke ned i emnet. Neddykning i emnet skal foregå langsomt og jævnt.
- Fræs kun i modløb (el-værktøjet bevæges i værktøjets skæreretning, figur **[7]**).

8.1 Frihåndsfresning

Især ved fresning af tekst og billeder og ved bearbejdning af kanter med føringsleje eller føringsstap føres overfræseren i fri hånd.

8.2 Fresning med sideanslag

Til arbejde, der forløber parallelt med emnets kant, kan sideanslaget^[18] **[4-1]** anvendes.

- Klem de to føringsstænger **[4-6]** fast på sideanslaget med de to drejeknapper **[4-5]**.
- Før føringsstængerne ind i noterne i fræsebordet til det ønskede mål, og klem dem fast med de to drejeknapper **[4-4]**.

Finindstilling

- Åbn drejeknappen **[4-8]** for at foretage finindstilling med indstillingshjulet **[4-7]**.
- ❗ Et tal på indstillingshjulet svarer til 0,1 mm finindstilling.
- Drejeknappen **[4-8]** strammes igen, efter at finindstilling er foretaget.
- Indstil de to føringsbakker **[4-3]** sådan, at deres afstand til fræseren er ca. 5 mm. Til

dette formål skal de to kæbefikseringer **[4-2]** løsnes og strammes igen, når indstillingen er foretaget.

Udsugningskappe

- Skub, som vist på fig. **[5]**, udsugningskappen **[5-1]** på bagfra, indtil den går i indgreb på sideanslaget.
- Løft lidt op i laskerne **[5-3]** for at trække udsugningskappen af.

- ❗ På udsugningsstudsden **[5-2]** kan der tilsluttes en udsugningsslange med diameteren 27 mm eller 36 mm.

8.3 Fresning med føringssystem FS

Føringssystemet (tilbehør) gør det lettere at fræse lige noter.

- Fastgør føringsanslaget **[8-4]** på fræsebordet med sideanslagets føringsstænger **[8-3]**.
- Fastgør føringsskinnen **[8-6]** til emnet med skruetvinger **[8-7]**.
Sørg for, at der er en sikkerhedsafstand X - fig. **[8]** på 5 mm mellem føringsskinnens forkant og fræseren eller noten.
- Sæt føringsanslaget på føringsskinnen som vist på fig. **[8]**. For at sikre at fræseanslaget kan føres uden slør, skal de to føringsbakker indstilles med en skruetrækker gennem de to åbninger i siden **[8-5]**.
- Skru den højdejusterbare støtte **[8-2]** fast i fræsebordets gevindboring, så undersiden af fræsebordet er parallel med emnets overflade.

For at kunne arbejde efter afmærkning angiver markeringerne på fræsebordet **[8-1]** og skalen på støtten **[8-2]** fræserens midterakse.

- ❗ Til at opnå en mere nøjagtig indstilling fås der som tilbehør en finindstilling til føringssystemet.

8.4 Fresning med cirkelanslag

Med cirkelanslaget SZ-OF 1000 (tilbehør) kan man fremstille runde dele og cirkeludsnit med en diameter på mellem 153 og 760 mm.

- Skub cirkelanslaget ind i den forreste not i fræsebordet, indtil den ønskede radius er indstillet.
- Lås cirkelanslaget med drejeknappen **[1-4]**.

[17] Tilbehør

[18] Delvis tilbehør

- ❗ For at undgå at cirkelanslagets spids laver et mærke i emnet, kan man fastgøre et tyndt stykke træ i centrum med dobbeltpåklæbende tape.

8.5 Kopifræsning

Til at reproducere eksisterende emner præcist anvender man en kopiring eller kopiudstyr (tilbehør).

Kopiring

Ved valg af kopiringens [7-1] størrelse skal man sørge for, at den anvendte fræser [7-2] passer igennem dennes åbning.

- Kopiringen fastgøres til fræsebordet nedfra i stedet for dækningen [6-1].

Emnets fremspring Y (fig. [7]) i forhold til ska-belonnen beregnes som følger:

$$Y = (\text{Ø kopiring} - \text{Ø fræser})/2$$

Med centrerdornen ZD-OF (tilbehør) kan kopiringen centreres helt nøjagtigt.

Kopiudstyr

Til kopiudstyret kræves vinkelarmen WA-OF [9-2] og kopisættet KT-OF bestående af rulleholder [9-6] og tre kopiruller [9-7].

- Skru vinkelarmen i gevindboringen [9-3] i den ønskede højde med drejeknappen [9-1].
- Monter en kopirulle på rulleholderen, og skru den fast på vinkelarmen med drejeknappen [9-5]. Sørg for, at kopirullen og fræseren har den samme diameter!
- Ved at dreje indstillingshjulet [9-4] kan anslagsrullens afstand til fræseraksen indstilles.

8.6 Planfræsning af kantlister

Med vinkelarmen WA-OF [10-2] i forbindelse med føringspladen UP-OF [10-5] (tilbehør) kan fremstående kantlister planfræses.

- Skru vinkelarmen i gevindboringen [10-3] i den ønskede højde med drejeknappen [10-1].
- Skru føringspladen fast på vinkelarmen med drejeknappen [10-4].
- Indstil fræsedybden, så den er lig med tykkelsen af kantlisten +2 mm.
- Før føringspladen [11-1] så tæt på fræseren som muligt ved at åbne drejeknappen [11-3].
- Foretag dybdeindstillingen af føringspladen med indstillingshjulet [11-2], så der efter planfræsningen kun bliver nogle få tiendedele millimeter tilbage af kantlisten, der efterfølgende afslibes manuelt.

9 Vedligeholdelse og pleje



ADVARSEL

Risiko for kvæstelser, elektrisk stød

- Træk altid stikket ud af stikkontakten før alle service- og vedligeholdelsesarbejder!
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der kræver, at huset åbnes, må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.



Kundeservice og reparation må kun udføres af producenten eller serviceværksteder. Nærmeste adresse findes på: www.festool.dk/service



Brug kun originale Festool-reservedele! Artikelnr. findes på: www.festool.dk/service

Maskinen er udstyret med specialkul, der kobler automatisk fra. Når disse er slidt, foretages en automatisk strømafbrydelse, og maskinen standses.

Følg følgende anvisninger:

- Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af et autoriseret specialværksted, medmindre andet er angivet i brugsanvisningen.
- Hold altid køleluftåbningerne i huset frie og rene for at sikre luftcirkulationen.

10 Tilbehør

Anvend udelukkende originale indsatsværktøjer og tilbehørsdele fra Festool. Anvendelsen af ringere indsatsværktøjer og tilbehørsdele fra andre producenter kan medføre større fare for personskader og betydelig ubalance, så arbejdets kvalitet forringes, og elværktøjet slides mere.

Bestillingsnumrene til tilbehør og maskiner finder du på www.festool.dk.

11 Miljø



Maskinen må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald! Udstyr, tilbehør og emballage skal bortskaffes

miljømæssigt korrekt på en kommunal genbrugsstation. Gældende nationale forskrifter skal overholdes.

Ifølge Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelse i national

ret skal gammelt el-værktøj indsamles separat og afleveres til miljøvenlig genvinding.

Information om korrekt bortskaffelse på genbrugsstationer findes på www.festool.dk/recycling.

Informationer om REACH: www.festool.dk/reach

Innholdsfortegnelse

1	Symboler.....	72
2	Sikkerhetsinformasjon.....	72
3	Riktig bruk.....	73
4	Tekniske data.....	73
5	Apparatets deler.....	73
6	Igangsetting.....	74
7	Innstillinger.....	74
8	Arbeide med elektroverktøyet.....	76
9	Vedlikehold og pleie.....	77
10	Tilbehør.....	77
11	Miljø.....	78

1 Symboler



Advarsel om generell fare



Advarsel om elektrisk støt



Les sikkerhetsanvisningene i brukerhåndboken.



Bruk hørselvern.



Bruk vernehansker når du bytter verktøy.



Bruk åndedrettsvern.



Bruk vernebriller.



Trekk ut støpselet



Må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Beskyttelsesklasse II



CE-merking: Bekrefter at elektroverktøyet er i samsvar med EU-direktivene.



Tips, merknad



Veiledning



Koble fra strømledningen



Koble til strømledning

2 Sikkerhetsinformasjon

2.1 Generell sikkerhetsinformasjon for elektroverktøy



ADVARSEL! Les alle sikkerhetsregler og anvisninger. Hvis sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for fremtidig bruk.

I sikkerhetsinformasjonen brukes uttrykket "elektroverktøy". Det viser til nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet elektroverktøy (uten ledning).

2.2 Maskinspesifikk sikkerhetsinformasjon

- **Elektroverktøyet må kun holdes i de isolerte gripeflatene ettersom fresen kan treffe sin egen strømledning.** Kontakt med strømførende ledninger kan føre til at metalleder på maskinen settes under spenning. Det kan medføre elektrisk støt.
- **Arbeidsemnet skal festes og sikres på et stabilt underlag med skrustikker eller på annen måte.** Arbeidsemnet er ustøtt hvis det holdes med hånden eller mot kroppen. Dette kan føre til manglende kontroll.
- **På elektroverktøyet skal det kun monteres freser som tilbys av Festool til dette formålet.** På grunn av økt fare for personskader er det forbudt å bruke andre freser.
- **Maksimalt turtall som er angitt på verktøyet, skal ikke overskrides, og turtallsområdet må overholdes.** Tilbehør som oppnår høyere hastighet enn den som er tillatt, kan bli ødelagt og slynges rundt.
- **Vent til elektroverktøyet har stanset før du legger det fra deg.** Innsatsverktøyet kan feste seg og føre til at du mister kontrollen over elektroverktøyet.
- Ved bearbeiding av materialer som lades opp statisk eller kan føre til statisk oppladning, skal det brukes et elektrisk ledende totalsystem bestående av antistatisk sugeslange og støvsuger.
- Det må kun spennes fast verktøy med den tangediameteren som er beregnet til spennhylsen.
- Det må kun brukes freser som oppfyller kravene i EN 847-1. Alle freseverktøy fra Festool oppfyller disse kravene.
- Påse at fresen sitter godt og kontroller at den går feilfritt.

- Spennhylsen og overfalsmutteren må ikke ha noen skader.
- Freser med sprekker og freser som har endret form, må ikke brukes.



Bruk egnet personlig verneutstyr: Hørselssvern, vernebriller, støvmaske ved støvete arbeid.

2.3 Bearbeidelse av aluminium

Når du arbeider med aluminium, må du av sikkerhetsmessige årsaker ta hensyn til følgende:

- Koble til en jordfeilbryter (FI, PRCD) oppstrøms.
- Koble elektroverktøyet til en egnet avsug-sinnretning med antistatisk sugeslange.
- Fjern støvavleiringer fra motorhuset på elektroverktøyet med jevne mellomrom.



Bruk vernebriller!

2.4 Støyemisjonsverdier

De registrerte verdiene iht. EN 62841 er vanligvis på:

Lydtryknivå	$L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$
Lydeffektnivå	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Usikkerhet	$K = 3 \text{ dB}$



FORSIKTIG

Støy under arbeidet

Hørselsskadelig

- Bruk hørselvern.

Svingningsemisjonsverdi a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, støy)

- brukes til å sammenligne maskiner,
- men kan også brukes til en foreløpig vurdering av vibrasjons- og støybelastning ved bruk,
- og representerer de viktigste bruksområdene for elektroverktøyet.



FORSIKTIG

Utslippsverdiene kan avvike fra de verdiene som er oppgitt. Dette avhenger av hvordan verktøyet brukes og hvilken type arbeidsempne som bearbeides.

- Vurder den faktiske belastningen under hele driftssyklusen.
- Avhengig av den faktiske belastningen må det gjennomføres egnede sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren.

3 Riktig bruk

Overfresen er beregnet til fresing av treverk, plast og trelignende materialer.

Ved bruk av de freseverktøyene som står spesifisert i salgsdokumentene fra Festool, kan også aluminium og gips bearbeides.



Ved ikke-forskriftsmessig bruk bærer brukeren ansvaret.

4 Tekniske data

Overfres	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Effekt	1010 W
Turtall	9500– 23000 o/min
Maks. turtall (tomgang)	26000 o/min
Dybdehurtigregulering	55 mm
Dybdefininnstilling	8 mm
Tilkoblingsgjenge på drivaksel	M16x1,5
Fresediameter	maks. 35 mm
Vekt iht. EPTA-Procedure 01:2014:	3,1 kg

5 Apparatets deler

- [1-1] Fresbord
- [1-2] Trinnanlegg
- [1-3] Dybdeanlegg
- [1-4] Lås for stangsirkel
- [1-5] Mutter
- [1-6] Spindelstopp
- [1-7] Håndtak/høyderegulering
- [1-8] Klemspak

- [1-9]** Fininnstilling
- [1-10]** Viser for dybdeanlegg
- [1-11]** Reguleringshjul for turtall
- [1-12]** Låseknapp
- [1-13]** Håndtak
- [1-14]** Av/på-bryter
- [1-15]** Avsugsstuss
- [1-16]** Spor for føringsstenger/sideanlegg

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruksanvisningen.

Det tilbehøret som er avbildet eller beskrevet, følger ikke nødvendigvis med.

6 Igangsetting



ADVARSEL

Ikke tillatt spenning eller frekvens!

Fare for ulykker

- Nettspenning og frekvens må stemme overens med angivelsene på typeskiltet.
- I Nord-Amerika er det kun tillatt å bruke Festool-maskiner med spenningsangivelsen 120 V / 60 Hz.



FORSIKTIG

Plug it-tilkoblingen blir varm hvis bajonett-låsen ikke er helt låst

Fare for brannskader

- Før du slår på elektroverktøyet, må du påse at bajonettlukkingen på strømledningen er helt lukket og låst.

- Koble til og løsne strømledningen **[2]**.

6.1 Slå på og av

Knappen **[1-14]** fungerer som på/av-bryter (trykke = PÅ, slippe = AV).

Hvis du vil at verktøyet skal gå konstant, kan du låse på/av-bryteren med låseknappen **[1-12]**.

Ved å trykke en gang til på på/av-bryteren låser du opp igjen.

7 Innstillinger



ADVARSEL

Skaderisiko, elektrisk støt

- Trekk støpselet ut av stikkontakten før alle typer arbeid på maskinen!

7.1 Elektronikk

Turtallsregulering

Turtallet kan stilles inn trinnløst med dreiebryteren **[1-11]** i turtallsområdet (se Tekniske data).

Dermed kan du tilpasse sagehastigheten optimalt til materialet som skal bearbeides.

Materiale	Fresdiameter[mm]			Anbefalt skjæremateriale
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Trinn på reguleringshjul			
Hardt tre	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Mykt tre	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Sponplater, med belegg	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Plast	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Gipsplater	2 - 1	1	1	HW

Temperatursikring

Som beskyttelse mot overoppheting (at motoren går varm) er det installert en elektronisk temperaturovervåkning. Før det nås en kritisk motortemperatur, slår sikkerhetselektronikken av motoren. Etter en avkjølingstid på ca. 3–5 minutter er maskinen klar til bruk igjen og fullt ut belastbar. Når maskinen går (på tomgang), reduseres avkjølingstiden betraktelig.

Selvstartvern

Det innebygde selvstartvernet hindrer at elektroverktøyet starter av seg selv igjen etter strømbrudd når av/på-knappen holdes inne. Elektroverktøyet må i tilfelle først slås av og så på igjen.

På grunn av det installerte selvstartvernet kan ikke elektroverktøyet slås av og på via en ekstern brytermodul.

Brems

OF 1010 REBQ har en elektronisk brems. Etter at verktøyet er slått av, bremses spindelen elektronisk helt til stans etter ca. 2 sekunder.

7.2 Bytte verktøy



FORSIKTIG

Fare for personskader på grunn av varmt og skarpt innsatsverktøy

- Ikke bruk sløvt eller defekt verktøy.
- Bruk hansker ved håndtering av innsatsverktøy.

Legg elektroverktøyet på siden når du skal bytte verktøy.

Sette i verktøy

- Stikk freseverktøyet så langt som mulig inn i den åpne spennhylsen, men minst frem til markeringen  på fres-tangen.
- Skru på spindelen helt til spindelstoppen **[1-6]** går i inngrep når det trykkes på den og spindelen låses.
- Stram mutteren **[1-5]** med en skrunøkkel i størrelse 19.

Ta ut verktøy

- Skru på spindelen helt til spindelstoppen **[1-6]** går i inngrep når det trykkes på den og spindelen låses.
- Løsne på mutteren **[1-5]** med en skrunøkkel i størrelse 19 inntil du merker motstand. Overvinn motstanden ved å skru videre på skrunøkkel.
- Ta ut fresen.

7.3 Bytte av spennhylse

Det fås spennhylser til følgende tangediametre: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (bestillingsnumrene står i Festool-katalogen eller på Internett på "www.festool.com")

- Skru mutteren **[1-5]** helt ut og fjern den sammen med spennhylsen.
- Ny spennhylse må kun settes inn på spindelen med mutter som er satt på og gått i inngrep.
- Skru mutteren lett inn. **Ikke stram den når det ikke er satt på noen fres!**

7.4 Innstilling av fresdybde

Fresdybden stilles inn i tre trinn:

1. Innstilling av nullpunkt, se [7.5](#).
2. Spesifisering av fresdybde, se [7.6](#).
3. Fastklemming av fresdybde, se [7.7](#).

7.5 Innstilling av nullpunkt

- Åpne klemspaken **[1-8]** slik at dybdeanlegget **[1-3]** kan beveges fritt.
- Still overfresen med fresbordet **[1-1]** på et jevnt underlag. Åpne dreieknappen **[1-7]** og trykk ned elektroverktøyet helt til fresen sitter på underlaget.

- Klem fast elektroverktøyet i denne stillingen ved å lukke dreieknappen **[1-7]**.
- Trykk dybdeanlegget **[1-3]** mot et av de tre faste anleggene til det dreibare trinnanlegget **[1-2]**.

Hvert faste anlegg er høyderegulerbart ved hjelp av en unbrakonøkkel.

- Skyv viseren **[1-10]** nedover slik at den peker på 0 mm på skalaen.

- ❗ Dersom nullstillingen ikke stemmer, kan dette korrigeres med skruen på viseren **[1-10]**.

7.6 Spesifisering av fresdybde

Ønsket fresdybde kan enten spesifiseres med dybdehurtigreguleringen eller dybdefininnstillingen.

Dybdehurtigregulering

- Dra opp dybdeanlegget **[1-3]** helt til viseren **[1-10]** står på ønsket fresdybde.
- Klem fast dybdeanlegget i denne stillingen med klemspaken **[1-8]**.

Dybdefininnstilling

- Klem fast dybdeanlegget med klemspaken **[1-8]**.
- Still inn ønsket fresdybde ved å vri på reguleringshjulet **[1-9]**.

- ❗ Når reguleringshjulet dreies én merkestrek, endres fresdyben med 0,1 mm. En fullstendig omdreining gir 1 mm. Reguleringshjulets maksimale reguleringsområde er 8 mm.

7.7 Fastklemming av fresdybde

- Åpne dreieknappen **[1-7]** og trykk ned elektroverktøyet helt til dybdeanlegget berører det faste anlegget.
- Klem fast elektroverktøyet i denne stillingen ved å lukke dreieknappen **[1-7]**.

7.8 Avsug



ADVARSEL

Helsefare på grunn av støv

- Arbeid aldri uten avsug.
- Overhold gjeldende nasjonale bestemmelser.

FORSIKTIG! Dersom man ikke benytter anti-statisk sugeslange, kan det oppstå statisk elektrisitet. Brukeren kan få elektrisk støt, og elektronikken i elektroverktøyet kan bli skadet.

En Festool mobil støvsuger med sugeslange-diameter på 27 mm eller 36 mm (36 mm anbefalt).

fales på grunn av mindre risiko for at slangen tilstoppes) kan kobles til sugestussen [1-15].

Sponfanger KSF-OF

Sponfangeren KSF-OF^[19] [3-1] består av kappe og deksel, og øker effekten på avsuget ved kantfresing. Montering av kappen foregår på samme måte som kopieringsringen, dekselet settes på oppe.

Kappen kan skjæres av langs sporene [3-2] med en baufil og dermed reduseres i størrelse. Sponfangeren kan da brukes med innvendige radier inntil en minimumsradius på 40 mm.

8 Arbeide med elektroverktøyet



Under arbeidet skal alle nevnte sikkerhetsanvisninger og reglene nedenfor overholdes:

- Elektroverktøyet må være slått på når du fører det mot emnet.
- Fest emnet slik at det ikke kan bevege seg under bearbeidingen.
- Når du arbeider med elektroverktøyet, **må du alltid holde det med begge hender** på håndtakene [1-7] + [1-13]. Dette er en forutsetning for nøyaktig arbeid og absolutt nødvendig for dykkutt. Dykk sakte og jevnt ned i arbeidsemnet.
- Fres kun i motgående retning (elektroverktøyet fremføres i verktøyets skjæreretning, bilde [7]).

8.1 Frihåndsfresing

Overfresen føres for frihånd særlig ved skrift- og bildefresing og ved bearbeiding av kanter med kopiring eller styretapp.

8.2 Fresing med parallellanlegg

For arbeid som går parallelt med kanten av arbeidsemnet kan parallellanlegget^[20] [4-1] brukes.

- Fest de to føringsstengene [4-6] på parallellanlegget med de to vriderne [4-5].
- Sett føringsstengene inn i sporene på fresbordet til ønsket lengde og fest dem med de to vriderne [4-4].

Fininnstilling

- Åpne vrideren [4-8] for å finjustere med reguleringshjulet [4-7].

- ① Et siffer på reguleringshjulet tilsvarer 0,1 mm finjustering.

- Lukk vrideren [4-8] etter at fininnstillingen er utført.
- Juster begge styrekjevne [4-3] slik at avstanden fra fresen er ca. 5 mm. For å gjøre dette åpner du begge styrekjevne [4-2] og lukker dem igjen etter at innstillingen er utført.

Avsugshette

- Som vist på bildet [5] skyves avsugshetten [5-1] bakfra til den klikker på plass på parallellanlegget.
- Løft litt på laskene [5-3] for å trekke av avsugshetten.
- ① På avsugsstussen [5-2] kan det monteres en avsugsslange med diameter 27 mm eller 36 mm.

8.3 Fresing med føringssystem FS

Føringssystemet (tilbehør) gjør det lettere å frese rette noter.

- Fest føringsanlegget [8-4] til fresbordet med føringsstengene [8-3] til sideanlegget.
- Fest styreskinnen [8-6] til arbeidsstykket med skrutvinger [8-7].
Pass på at det er en sikkerhetsavstand på X – bilde [8] – på 5 mm mellom forkanten av styreskinnen og fresen eller noten.
- Sett føringsanlegget på styreskinnen som vist på bildet [8]. For å få klaringsfri føring av fresanlegget stiller du inn de to føringsbakkene med en skrutrekker som du stikker gjennom de to åpningene på siden [8-5].
- Skru fast den høyderegulerbare støtten [8-2] til gjengehullet i fresbordet slik at undersiden av fresbordet står parallelt med arbeidsemnets overflate.

For at man skal kunne arbeide etter oppmerking, vises fresens midtakse av markeringene på fresbordet [8-1] og skalaen på støtten [8-2].

- ① For at det skal kunne foretas mer nøyaktig innstilling, fås det en fininnstilling som tilbehør til føringssystemet.

8.4 Fresing med stangsirkel

Med stangsirkel SZ-OF 1000 (tilbehør) kan det fremstilles runde deler og runde utskjæringer med en diameter mellom 153 og 760 mm.

[19] Tilbehør

[20] Delvis tilbehør

- Skyv stangsirkelen inn i fremre spor på fresbordet inntil ønsket radius er stilt inn.
- Lås fast stangsirkelen med dreieknappen **[1-4]**.

❶ Dersom man ønsker å unngå at sirkelspissen lager et hakk i arbeidsemet, kan det festes et tynt lite trebord på midtpunktet ved hjelp av dobbeltsidig teip.

8.5 Kopifresing

For å reproducere eksisterende arbeidsemner helt nøyaktig bruk man en kopiring eller en kopianordning (tilbehør).

Kopiring

Når du velger størrelse på kopiringen **[7-1]**, må du passe på at fresen **[7-2]** du skal bruke, passer gjennom ringåpningen.

- Fest kopiringen på fresbordet nedenfra i stedet for dekkningen **[6-1]**.

Arbeidsemetnets utstikk Y (bilde **[7]**) til sjablonen beregnes som følger:

$$Y = (\text{Ø kopiring} - \text{Ø fres})/2$$

Med sentreringsdor ZD-OF (tilbehør) kan kopiringen midtstilles nøyaktig.

Kopianordning

Til kopianordningen trengs vinkelarm WA-OF **[9-2]** og kopifølesettet KT-OF, som består av rulleholderen **[9-6]** og tre kopiruller **[9-7]**.

- Skru fast vinkelarmen med dreieknappen **[9-1]** i ønsket høyde i gjengehullet **[9-3]**.
- Monter en kopirulle på rulleholderen og skru den fast på vinkelarmen med dreieknappen **[9-5]**. Pass på at kopirullen og fresen har samme diameter!
- Avstanden mellom følerullen og fresaksen stilles inn ved at det vris på reguleringshjulet **[9-4]**.

8.6 Nedfresing av kantbånd

Med vinkelarm WA-OF **[10-2]** i kombinasjon med føringsplate UP-OF **[10-5]** (tilbehør) kan utstående kantbånd freses ned.

- Skru fast vinkelarmen med dreieknappen **[10-1]** i ønsket høyde i gjengehullet **[10-3]**.
- Skru fast føringsplaten på vinkelarmen med dreieknappen **[10-4]**.
- Still inn fresedybden slik at tykkelsen på kantbåndet er +2 mm.
- Før føringsplaten **[11-1]** nærmest mulig fresen ved å åpne dreieknappen **[11-3]**.

- Bruk reguleringshjulet **[11-2]** til å stille inn føringsplatens dybde slik at det blir igjen noen få tidels millimeter av kantbåndet ved nedfresingen. Dette slipes ned for hånd etterpå.

9 Vedlikehold og pleie



ADVARSEL


Skaderisiko, elektrisk støt

- Trekk støpselet ut av kontakten før alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på støvsugeren!
- Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som krever at huset åpnes, skal kun gjennomføres av et autorisert kundeserviceverksted.



Kundeservice og reparasjon skal kun utføres av produsenten eller autoriserte verksteder. Nærmeste representant eller verksted, se:

www.festool.com/service

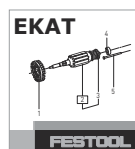

Bruk kun originale Festool-reservedeler! Best.-nr. finner du på:

www.festool.com/service

Maskinen er utstyrt med spesialkull som kobles ut automatisk. Når disse er slitt, blir strømmen avbrutt automatisk og maskinen stanser.

Vær obs på følgende:

- Skadede verneinnretninger og deler må repareres eller byttes fagmessig av et godkjent verksted dersom ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen.
- Hold alltid kjøleluftåpningene på huset åpne og rene for å sikre luftsirkulasjonen.

10 Tilbehør

Bruk bare originale innsatsverktøyer og tilbehør fra Festool. Ved bruk av innsatsverktøy av lavere kvalitet og tilbehør fra andre produsenter kan det oppstå økt fare for personskader og stor ubalanse, noe som kan forringe kvaliteten på resultatet og øke slitasjen på elektroverktøyet.

Bestillingsnumrene for tilbehør og verktøy finner du på www.festool.com.

11 Miljø



Apparatet skal ikke kastes i restavfall-

let! Apparater, tilbehør og emballasje skal leveres til gjenvinning. Ta hensyn til

gjeldende nasjonale forskrifter.

I henhold til EU-direktivet om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets implementering i nasjonal rett må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og leveres til miljøvennlig gjenvinning.

Informasjon om gjenvinningsstasjoner finnes på

www.festool.com/recycling .

Informasjon om REACH: www.festool.com/reach

Índice

1	Símbolos.....	79
2	Indicações de segurança.....	79
3	Utilização de acordo com as disposi- ções.....	80
4	Dados técnicos.....	80
5	Componentes do aparelho.....	81
6	Colocação em funcionamento.....	81
7	Ajustes.....	81
8	Trabalhar com a ferramenta elétrica.....	83
9	Manutenção e conservação.....	85
10	Acessórios.....	85
11	Meio ambiente.....	85

1 Símbolos



Advertência de perigo geral



Advertência de choque elétrico



Ler Manual de instruções, indicações de segurança.



Usar proteção auditiva.



Usar luvas de proteção durante a mudança da ferramenta!



Usar máscara de proteção respiratória.



Usar óculos de proteção.



Retirar a ficha da tomada



Não deitar no lixo doméstico.



Classe de proteção II



Marca CE: confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia.



Conselho, indicação



Instruções de manuseamento



Desconectar o cabo de ligação à rede



Conectar o cabo de ligação à rede

2 Indicações de segurança

2.1 Indicações gerais de segurança para ferramentas elétricas



ADVERTÊNCIA! Leia todas as indicações de segurança e instruções. O incumprimento das indicações de segurança e instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicações de segurança e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indicações de segurança refere-se a ferramentas elétricas com ligação à rede (com cabo de alimentação de rede) ou com bateria (sem cabo de alimentação de rede).

2.2 Indicações de segurança específicas da ferramenta

- **Segure a ferramenta elétrica apenas pelas pegadas isoladas, visto que a fresa poderá atingir o próprio cabo de ligação.** O contacto com uma linha condutora de corrente também pode colocar as peças metálicas da ferramenta sob tensão e conduzir a um choque elétrico.
- **Fixe e segure a peça a trabalhar com sarmentos ou de qualquer outra forma a uma base estável.** Se segurar a peça a trabalhar apenas com a mão ou contra o seu corpo, esta fica instável, o que pode conduzir à perda do controlo.
- **Na ferramenta elétrica só podem ser montadas as fresas disponibilizadas pela Festool para o efeito.** Devido ao elevado perigo de ferimentos é proibida a utilização de outras fresas.
- **Não se deve exceder o número máximo de rotações indicado na ferramenta de trabalho ou deve observar-se a faixa de rotações.** Um acessório que gira mais depressa do que o permitido pode partir-se e ser projetado.
- **Antes de pousar a ferramenta elétrica, aguarde até que esta pare por completo.** A ferramenta de trabalho pode ficar presa e provocar a perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.
- No caso de materiais a trabalhar que fiquem estaticamente carregados ou que possam conduzir a uma carga estática, deve ser utilizado um sistema completo condutivo, constituído por Tubo flexível de aspiração antiestático (AS) e aspirador móvel.

- Fixar as ferramentas apenas com o diâmetro do fuste para o qual a pinça de fixação está prevista.
- Devem apenas utilizar-se fresas que correspondam à norma EN 847-1. Todas as ferramentas de fresar da Festool cumprem estas exigências.
- Assegure-se de que a fresa está bem fixa e comprove o seu trabalhar regular.
- A pinça de fixação e a porca de racord não podem apresentar danificações.
- Fresas fissuradas e fresas que tenham modificado a sua forma não podem ser utilizadas.



Use equipamento de proteção individual adequado: proteção auditiva, óculos de proteção, máscara contra pó no caso de trabalhos com produção de pó.

2.3 Trabalho em alumínio

Por razões de segurança, é necessário respeitar as seguintes medidas ao trabalhar com alumínio:

- Ligar à entrada um disjuntor de corrente de defeito (FI, PRCD).
- Ligar a ferramenta elétrica a um aspirador adequado com tubo flexível de aspiração antiestático.
- Limpar regularmente as acumulações de pó na carcaça do motor da ferramenta elétrica.



Usar óculos de proteção!

2.4 Valores de emissões

Os valores determinados de acordo com EN 62841 são tipicamente:

Nível de pressão acústica $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Nível de potência acústica $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Insegurança $K = 3 \text{ dB}$



CUIDADO

Ruído que surge ao trabalhar
Perturbação da audição

- Use uma proteção auditiva.

Nível de emissão de vibrações a_h (soma vetorial em três direções) e insegurança K determinados segundo EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Os valores de emissão indicados (vibração, ruído)

- servem de comparativo de ferramentas,
- são também adequados para uma avaliação provisória do coeficiente de vibrações e do nível de ruído durante a aplicação,
- representam as aplicações principais da ferramenta elétrica.



CUIDADO

Os valores de emissão podem divergir dos valores apresentados. Isto depende da utilização da ferramenta e do tipo de peça a trabalhar.

- Avalie a carga real durante todo o ciclo de trabalho.
- Dependendo da carga real, devem ser determinadas medidas de segurança adequadas para a proteção do operador.

3 Utilização de acordo com as disposições

A fresadora destina-se a fresar madeira, plásticos e materiais semelhantes à madeira.

Ao utilizar as ferramentas de fresar previstas para este efeito nos documentos de venda Festool, pode também trabalhar-se em alumínio e cartão de gesso.



Em caso de utilização incorreta, a responsabilidade é do utilizador.

4 Dados técnicos

Fresadora	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Potência	1010 W
N.º rotações	9500 - 23000 rpm
Número máx. de rotações (em vazio)	26000 rpm
Ajuste rápido da profundidade	55 mm
Ajuste de precisão da profundidade	8 mm
Rosca do veio de acionamento	M16x1,5

Fresadora	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Diâmetro da fresa em mm	máx. 35 mm
Peso de acordo com EPTA- Procedure 01:2014:	3,1 kg

5 Componentes do aparelho

- [1-1]** Mesa de fresar
- [1-2]** Batente progressivo
- [1-3]** batente de profundidade
- [1-4]** Bloqueio para compasso de vara
- [1-5]** Porca
- [1-6]** Paragem do fuso
- [1-7]** Punho/ajuste em altura
- [1-8]** Punho de aperto
- [1-9]** Ajuste de precisão
- [1-10]** Ponteiro do batente de profundidade
- [1-11]** Roda de ajuste do número de rotações
- [1-12]** Botão de bloqueio
- [1-13]** Punho
- [1-14]** Interruptor de ativação/desativação
- [1-15]** Bocal de aspiração
- [1-16]** Ranhuras para barras guia/batente lateral

As figuras indicadas encontram-se no início do manual de instruções.

O acessório ilustrado ou descrito não está, parcialmente, incluído no âmbito de fornecimento.

6 Colocação em funcionamento



ADVERTÊNCIA

Tensão ou frequência inadmissível!

Perigo de acidente

- A tensão da rede e a frequência da fonte de corrente devem estar de acordo com os dados da placa de identificação.
- Na América do Norte, só podem ser utilizadas ferramentas Festool com uma indicação de tensão de 120 V / 60 Hz.



CUIDADO

Aquecimento da conexão plug it caso o fecho de baioneta não esteja completamente bloqueado

Risco de queimadura

- Antes de ligar a ferramenta elétrica, assegurar que o fecho de baioneta está bem ligado ao cabo de ligação à rede e bloqueado.
- Conectar e desconectar o cabo de ligação à rede **[2]**.

6.1 Ligar/desligar

O interruptor **[1-14]** serve como interruptor de ativação/desativação (pressionar = LIGAR, soltar = DESLIGAR).

Para garantir um funcionamento contínuo, o interruptor de ativação/desativação pode ser bloqueado através do botão de bloqueio **[1-12]**.

Para soltar o bloqueio basta premir de novo o interruptor de ativação/desativação.

7 Ajustes



ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimentos, choque elétrico

- Antes de efetuar qualquer trabalho na ferramenta retirar sempre a ficha da tomada!

7.1 Sistema eletrónico

Regulação do número de rotações

Através da roda de ajuste **[1-11]**, pode ajustar-se progressivamente o número de rotações na faixa de rotações (consultar dados técnicos).

Deste modo, pode ajustar a velocidade de corte na perfeição ao respetivo material a trabalhar.

Material	Diâmetro da fresa [mm]			Material cortante recomen- dado
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Posição da roda de ajuste			
Madeira dura	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Madeira macia	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Placas de aglomera- do de ma- deira, re- vestidas	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW

Material	Diâmetro da fresa [mm]			Material cortante recomen- dado
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Posição da roda de ajuste			
plástico	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Alumínio	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
gesso car- tonado	2 - 1	1	1	HW

Proteção térmica

Como proteção contra o sobreaquecimento (queima do motor) encontra-se montado um controlo térmico eletrónico. Antes de se alcançar uma temperatura do motor crítica, a eletrónica de segurança desliga o motor. A ferramenta estará novamente pronta a funcionar com carga total após um período de arrefecimento de aprox. 3-5 minutos. O período de arrefecimento é consideravelmente menor com a ferramenta a trabalhar (marcha em vazio).

Proteção de rearmar

A proteção de rearmar instalada impede que a ferramenta elétrica volte a arrancar automaticamente após uma interrupção da tensão, com o interruptor de ativação/desativação premido. Neste caso, a ferramenta elétrica tem de ser primeiro desligada e, em seguida, novamente ligada.

Devido à proteção de rearmar integrada, não é possível ligar e desligar a ferramenta elétrica através de um módulo de interruptores externo.

Travão

A OF 1010 REBQ possui um travão eletrónico. Após a desativação, o fuso é travado eletronicamente com a ferramenta em aprox. 2 seg. até à imobilização.

7.2 Substituir a ferramenta



CUIDADO

Perigo de ferimentos na ferramenta de trabalho quente e afiada

- ▶ Não utilizar quaisquer ferramentas de trabalho embotadas e danificadas.
- ▶ Usar luvas de proteção ao manusear a ferramenta de trabalho.

Para a mudança de ferramentas, é necessário que coloque a ferramenta elétrica de lado.

Aplicar a ferramenta

- ▶ Introduza a ferramenta de fresar o máximo possível, e no mínimo até à marcação , no fuste da fresa, na pinça de fixação aberta.
- ▶ Rodar o fuso até que a paragem do fuso **[1-6]** engate ao pressionar e o fuso bloqueie.
- ▶ Apertar a porca **[1-5]** com uma chave bifurcada SW 19.

Retirar a ferramenta

- ▶ Rodar o fuso até que a paragem do fuso **[1-6]** engate ao pressionar e o fuso bloqueie.
- ▶ Soltar a porca **[1-5]** com uma chave bifurcada SW 19 até ser perceptível uma resistência. Vencer a resistência continuando a rodar a chave bifurcada.
- ▶ Retirar a fresa.

7.3 Mudança das pinças de fixação

Estão disponíveis pinças de fixação para os seguintes diâmetros de fuste: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (relativamente aos números de encomenda, consultar o catálogo Festool ou na Internet "www.festool.com")

- ▶ Desenroscar a porca **[1-5]** por completo e retire-a juntamente com a pinça de fixação.
- ▶ Aplicar uma nova pinça de fixação no fuso apenas com a porca encaixada e engatada.
- ▶ Enroscar ligeiramente a porca. **Não apertar, se não estiver encaixada nenhuma fresa!**

7.4 Ajustar a profundidade de fresagem

O ajuste da profundidade de fresagem ocorre em três passos:

1. Ajustar o ponto zero, consultar 7.5.
2. Definir profundidade de fresagem, consultar 7.6.
3. Fixar profundidade de fresagem, consultar 7.7.

7.5 Ajustar o ponto zero

- ▶ Abrir o punho de aperto **[1-8]**, de modo a que o batente de profundidade **[1-3]** possa ser movido livremente.
- ▶ Colocar a fresadora com a mesa de fresar **[1-1]** sobre uma base plana. Abrir o botão giratório **[1-7]** e pressionar a ferramenta elétrica para baixo até que a fresa apoie sobre a base.
- ▶ Prender a ferramenta elétrica nesta posição fechando o botão giratório **[1-7]**.

- ▶ Pressionar o batente de profundidade **[1-3]** contra um dos três batentes fixos do batente progressivo rotativo **[1-2]**.

Com uma chave de sextavado interior é possível ajustar individualmente qualquer batente fixo em altura.

- ▶ Empurrar o ponteiro **[1-10]** para baixo, de modo a que indique 0 mm na escala.

 Se a posição zero não estiver correta, tal pode ser corrigido com o parafuso no ponteiro **[1-10]**.

7.6 Definir profundidade de fresagem

A profundidade de fresagem pretendida pode ser definida através do ajuste rápido da profundidade ou do ajuste de precisão da profundidade.

Ajuste rápido da profundidade

- ▶ Puxar o batente de profundidade **[1-3]** para cima, até que o ponteiro **[1-10]** indique a profundidade de fresagem pretendida.
- ▶ Prender o batente de profundidade nesta posição com o punho de aperto **[1-8]**.

Ajuste de precisão da profundidade

- ▶ Prender o batente de profundidade com o punho de aperto **[1-8]**.
- ▶ Ajustar a profundidade de fresagem pretendida rodando a roda de ajuste **[1-9]**.

 Rodar a roda de ajuste por um traço de marcação faz alterar a profundidade de fresagem em 0,1 mm. Uma rotação completa dá como resultado 1 mm. A máxima margem ajuste da roda de ajuste é de 8 mm.

7.7 Fixar profundidade de fresagem

- ▶ Abrir o botão giratório **[1-7]** e pressionar a ferramenta elétrica para baixo até que o batente de profundidade toque no batente fixo.
- ▶ Prender a ferramenta elétrica nesta posição fechando o botão giratório **[1-7]**.

7.8 Aspiração



ADVERTÊNCIA

Perigo para a saúde devido a pó

- ▶ Nunca trabalhar sem aspiração.
- ▶ Observar as disposições nacionais.

CUIDADO! Se não for utilizado nenhum tubo flexível de aspiração antiestático, pode ocorrer

um carregamento estático. O utilizador pode ser alvo de um choque elétrico e a eletrónica da ferramenta elétrica pode ser danificada.

É possível ligar ao bocal de aspiração **[1-15]** um aspirador móvel Festool com um diâmetro do tubo flexível de aspiração de 27 mm ou 36 mm (recomendam-se 36 mm devido ao menor risco de entupimento).

Captador de aparas KSF-OF

O captador de aparas KSF-OF^[21] **[3-1]** é constituído pela tampa e cobertura e aumenta a eficácia da aspiração durante a fresagem de arestas. A montagem da tampa faz-se de forma análoga ao anel copiador, a cobertura é encaixada em cima.

A cobertura pode ser cortada com um serrote ao longo das ranhuras **[3-2]** e, assim, ser reduzida. O captador de aparas pode, então, ser utilizado com raios interiores até um raio mínimo de 40 mm.

8 Trabalhar com a ferramenta elétrica



Durante o trabalho tenha em atenção todas as indicações de segurança iniciais assim como as seguintes regras:

- Conduzir a ferramenta elétrica contra a peça a trabalhar apenas quando estiver ligada.
- Fixe a peça a trabalhar sempre, de modo a que não se possa mover, ao ser trabalhada.
- Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica **sempre com as duas mãos** pelos punhos **[1-7] + [1-13]**. Trata-se dum pré-requisito para trabalhos precisos e é essencial para cortes em incisão. Mergulhe lenta e uniformemente na peça a trabalhar.
- Fresar apenas em sentido contrário (sentido de avanço da ferramenta elétrica no sentido de corte da ferramenta, figura **[7]**).

8.1 Fresagem à mão livre

A fresadora é conduzida com mãos livres, principalmente na fresagem de caracteres e de imagens e ao efetuar trabalhos em cantos com rolamento-guia ou espigão guia.

8.2 Fresar com batente lateral

Para trabalhos a decorrer paralelamente à aresta da peça a trabalhar pode utilizar-se o batente lateral^[22] **[4-1]** fornecido.

[21] Acessório

[22] Em parte, acessório

- Fixar ambas as barras guia **[4-6]** com os dois botões giratórios **[4-5]** no batente lateral.
- Inserir as barras guia até à medida pretendida nas ranhuras da mesa de fresar e fixar com os dois botões rotativos **[4-4]**.

Ajuste de precisão

- Abrir o botão rotativo **[4-8]**, para realizar um ajuste de precisão com a roda de ajuste **[4-7]**.
- ❗ Um número na roda de ajuste corresponde a 0,1 mm de ajuste de precisão.
- Depois de realizado o ajuste de precisão, fechar o botão giratório **[4-8]**.
- Ajustar os dois mordentes-guia **[4-3]** de modo a que a sua distância à fresa seja de aprox. 5 mm. Para isso, abrir as duas fixações dos mordentes **[4-2]** e voltar a fechar depois de realizado o ajuste.

cobertura de aspiração

- Tal como ilustrado na imagem **[5]**, empurrar a cobertura de aspiração **[5-1]** a partir de trás, até engatar no batente lateral.
- Para retirar a cobertura de aspiração, levantar ligeiramente as patilhas **[5-3]**.
- ❗ Ao bocal de aspiração **[5-2]** pode ser ligado um tubo flexível de aspiração com 27 mm ou 36 mm de diâmetro.

8.3 Fresar com sistema de trilho-guia FS

O sistema de trilho-guia (acessório) facilita a fresagem de ranhuras retas.

- Fixar o batente-guia **[8-4]** com as barras guia **[8-3]** do batente lateral na mesa de fresar.
- Fixar o trilho-guia **[8-6]** com sargentos **[8-7]** na peça a trabalhar.
Assegurar que existe uma distância de segurança X - imagem **[8]** de 5 mm entre a aresta dianteira do trilho-guia e a fresa ou a ranhura.
- Colocar o batente-guia, como ilustrado na figura **[8]**, no trilho-guia. Para garantir uma condução sem folga do batente de fresagem, ajustar os dois mordentes-guia com uma chave de parafusos através das duas aberturas laterais **[8-5]**.
- Aparafusar o apoio ajustável em altura **[8-2]** ao orifício roscado da mesa de fresar, de forma a que o lado inferior da mesa de fresar fique paralela à superfície da peça a trabalhar.

Para poder trabalhar segundo o traçado, as marcações na mesa de fresar **[8-1]** e a escala no apoio **[8-2]** indicam o eixo central da fresa.

- ❗ Para um ajuste mais preciso encontra-se disponível, como acessório, um ajuste de precisão para o sistema de trilho-guia.

8.4 Fresar com compasso de vara

Com o compasso de vara SZ-OF 1000 (acessório) é possível produzir peças redondas e recortes circunferenciais com um diâmetro entre 153 e 760 mm.

- Inserir o compasso de vara na ranhura dianteira da mesa de fresar até que esteja ajustado o raio pretendido.
- Bloquear o compasso de vara com o botão giratório **[1-4]**.
- ❗ Caso se pretenda evitar que a ponta do compasso faça um entalhe na peça a trabalhar, é possível fixar uma tábua de madeira fina no centro utilizando fita adesiva de dupla face.

8.5 Fresagem de cópia

Para reproduzir peças existentes à medida, utiliza-se um anel copiador ou um dispositivo copiador (acessório).

Anel copiador

Ao selecionar o tamanho do anel copiador **[7-1]**, prestar atenção para que a fresa utilizada **[7-2]** caiba através da sua abertura.

- Fixar o anel copiador em vez do anel de cobertura **[6-1]**, pelo lado de baixo, na mesa de fresar.

A sobressaliência Y (figura **[7]**) da peça a trabalhar em relação ao molde calcula-se do seguinte modo:

$$Y = (\varnothing \text{ do anel copiador} - \varnothing \text{ da fresa})/2$$

Com o mandril de centragem ZD-OF (acessório) é possível alinhar o anel copiador exatamente ao centro.

Dispositivo copiador

Para o dispositivo copiador é necessário o braço angular WA-OF **[9-2]** e o conjunto copiador KT-OF, constituído pelo suporte de rolos **[9-6]** e três guias copiadoras **[9-7]**.

- Aparafusar o braço angular com botão giratório **[9-1]**, na altura pretendida, no orifício roscado **[9-3]**.
- Montar uma guia copiadora no suporte de rolos e aparafusá-la com o botão giratório **[9-5]** no braço angular. Prestar atenção

para que a guia copiadora e a fresa tenham o mesmo diâmetro!

- ▶ Rodando a roda de ajuste **[9-4]** é possível ajustar a distância do aro sensor ao eixo da fresa.

8.6 Fresagem de nivelamento de fitas de orlar

Com o braço angular WA-OF **[10-2]** em associação com o batente-guia UP-OF **[10-5]** (acessório) é possível a fresagem de nivelamento de fitas de orlar sobressalientes.

- ▶ Aparafusar o braço angular com botão giratório **[10-1]** na altura pretendida, no orifício roscado **[10-3]**.
- ▶ Aparafusar o batente-guia com botão giratório **[10-4]** no braço angular.
- ▶ Ajustar a profundidade de fresagem de modo a que esta perfaça a espessura da fita de orlar +2 mm.
- ▶ Aproximar o batente-guia **[11-1]** o máximo possível da fresa abrindo o botão giratório **[11-3]**.
- ▶ Com a roda de ajuste **[11-2]**, efetuar o ajuste de profundidade do batente-guia de modo a que na fresagem de nivelamento fiquem apenas poucas décimas de milímetro da fita de orlar, que serão lixadas posteriormente à mão.

9 Manutenção e conservação




ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimentos, choque elétrico

- ▶ Antes de efetuar quaisquer trabalhos de manutenção e conservação, retirar sempre a ficha da tomada de corrente!
- ▶ Todos os trabalhos de manutenção e reparação que requeiram a abertura da caixa só podem ser realizados por uma oficina de Serviço Após-Venda autorizada.



Serviço Após-Venda e Reparação somente pelo fabricante ou oficinas de serviço certificadas. Endereço mais próximo em: www.festool.pt/serviço

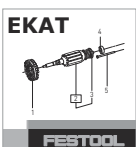

Utilizar apenas peças sobresselentes originais da Festool! Referência em: www.festool.pt/serviço

A ferramenta está equipada com carvões especiais que se desactivam automaticamente. Se estes estiverem gastos, efectua-se um corte

automático da corrente e a ferramenta imobiliza-se.

Observar as seguintes indicações:

- ▶ Dispositivos de proteção e peças que estejam danificados têm de ser reparados ou substituídos de forma competente por uma oficina especializada credenciada, contanto que não seja dada nenhuma outra indicação no manual de instruções.
- ▶ Para assegurar a circulação do ar, manter as aberturas do ar de refrigeração na carcaça sempre desobstruídas e limpas.

10 Acessórios

Utilize apenas ferramentas de trabalho e acessórios originais Festool. A utilização de ferramentas de trabalho de qualidade inferior e acessórios de outras marcas pode aumentar o perigo de ferimentos e provocar desequilíbrios consideráveis que pioram a qualidade dos resultados de trabalho e aumentam o desgaste da ferramenta elétrica.

Encontrará os números de encomenda para acessórios e ferramentas em www.festool.pt.

11 Meio ambiente



Não deite a ferramenta no lixo doméstico! Encaminhar as ferramentas, acessórios e embalagens para reaproveitamento ecológico. Respeitar as normas nacionais em vigor.

De acordo com a Diretiva Europeia sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua transposição para a legislação nacional, as ferramentas elétricas usadas devem ser recolhidas separadamente e sujeitas a uma reciclagem que proteja o meio ambiente.

Informações sobre os pontos de recolha para uma eliminação correta podem ser encontradas em www.festool.pt/recycling.

Informações sobre REACH: www.festool.pt/reach

Оглавление

1	Символы.....	86
2	Указания по технике безопасности.....	86
3	Применение по назначению.....	87
4	Технические данные.....	87
5	Составные части инструмента.....	88
6	Подготовка к работе.....	88
7	Настройки.....	88
8	Работа с электроинструментом.....	90
9	Обслуживание и уход.....	92
10	Оснастка.....	92
11	Окружающая среда.....	93

1 Символы



Предупреждение об общей опасности



Предупреждение об ударе током



Прочтите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности.



Работайте в защитных наушниках.



При смене рабочего инструмента надевайте защитные перчатки!



Работайте в респираторе.



Работайте в защитных очках.



Извлеките вилку из розетки



Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.



Класс защиты II



Маркировка CE: Подтверждает соответствие электроинструмента основным требованиям директив ЕС.



Инструкция, рекомендация



Инструкция по использованию



Отсоединение сетевого кабеля



Подсоединение сетевого кабеля

2 Указания по технике безопасности

2.1 Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



ОСТОРОЖНО! Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции.

Неточное соблюдение указаний может стать причиной удара электрическим током, пожара и/или серьёзных травм.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для следующего пользователя.

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электроинструмент» относится к сетевым электроинструментам (с сетевым кабелем) и аккумуляторным электроинструментам (без сетевого кабеля).

2.2 Указания по технике безопасности при использовании инструментом

- **Обязательно держите электроинструмент за изолированные рукоятки, т. к. фреза может зацепить собственный кабель питания.** При контакте с токопроводящим проводом металлические части инструмента могут оказаться под напряжением и стать причиной поражения электрическим током.
- **Фиксируйте заготовку струбцинами или другими подходящими средствами на устойчивой опоре.** Недостаточно удерживать заготовку одной лишь рукой, в этом случае заготовка остаётся неустойчивой, и Вы можете потерять контроль над ней.
- **Устанавливайте на машинку только фрезы, предлагаемые Festool.** Применение других фрез из-за повышенной травмоопасности запрещено.
- **Не допускайте превышения максимальной частоты вращения фрезы, соблюдайте диапазон частоты вращения.** Оснастка, вращающаяся с большей, чем допустимо скоростью, может треснуть и разлететься в стороны.
- **Перед тем как положить инструмент, подождите, пока вал двигателя полностью остановится.** В противном случае возможно зацепление вращающихся деталей, что приведёт к потере контроля над инструментом.
- При обработке материалов, накапливающих электростатический заряд, необхо-

димо использовать систему снятия заряда, в которую входят антистатический всасывающий шланг (AS) и пылеудаляющий аппарат.

- Диаметр хвостовика рабочего инструмента должен соответствовать зажимной цанге.
- Используйте только фрезы, которые соответствуют требованиям EN 847-1. Все фрезы Festool удовлетворяют этим требованиям.
- Проверьте прочность крепления фрезы и точность её хода.
- Зажимная цанга и накидная гайка не должны иметь повреждений.
- Никогда не используйте деформированные фрезы и фрезы со сколами.



При работах с образованием пыли используйте подходящие средства индивидуальной защиты: защитные наушники, защитные очки, респиратор.

2.3 Обработка алюминия

При работе с алюминием по соображениям безопасности необходимо соблюдать следующие меры:

- Подключайте устройство защитного отключения (УЗО).
- Подключайте электроинструмент к подходящему пылеудаляющему аппарату с антистатическим шлангом.
- Регулярно очищайте электроинструмент от отложений пыли в корпусе двигателя.



Работайте в защитных очках!

2.4 Уровни шума

Значения, определённые по EN 62841, как правило, составляют:

Уровень звукового давления $L_{PA} = 92$ дБ(А)

Уровень мощности звуковых колебаний $L_{WA} = 103$ дБ(А)

Погрешность $K = 3$ дБ



ВНИМАНИЕ

**Шум, возникающий при работе
Повреждение органов слуха**

- Работайте в защитных наушниках.

Значение вибрации a_h по трём осям (векторная сумма) и коэффициент погрешности K , определённые по EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ м/с}^2$$

$$K = 2 \text{ м/с}^2$$

Указанные значения уровня шума/вибрации

- служат для сравнения инструментов;
- можно также использовать для предварительной оценки шумовой и вибрационной нагрузки во время работы;
- отражают основные области применения электроинструмента.



ВНИМАНИЕ

Фактические уровни шума и вибрации могут отклоняться от приведённых здесь значений. Это зависит от условий использования инструмента и от обрабатываемого материала.

- Оцените шумовое воздействие в реальных условиях эксплуатации на всех этапах производственного цикла.
- Исходя из оценки шумового воздействия в реальных условиях эксплуатации, необходимо предпринимать соответствующие меры по охране труда работников.

3 Применение по назначению

Вертикальный фрезер предназначен для обработки заготовок из древесины, пластмассы и материалов, подобных древесине.

Некоторые модели фрезеров фирмы Festool могут использоваться, согласно технической документации, также для обработки алюминия и гипсокартона.



Ответственность за использование не по назначению несёт пользователь.

Инструмент сконструирован для профессионального применения.

4 Технические данные

Вертикальный фрезер	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Мощность	1010 Вт
Частота вращения	9500— 23000 об/мин
Число оборотов хол. хода, макс.	26 000 об/мин

Вертикальный фрезер	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Грубая регулировка	55 мм
Точная регулировка	8 мм
Соединительная резьба приводного вала	M16x1,5
Диаметр фрезы	макс. 35 мм
Масса согласно процедуре ЕРТА 01:2014:	3,1 кг

Дата производства - см. этикетку инструмент

5 Составные части инструмента

- [1-1]** Опорная пластина
- [1-2]** Ступенчатый упор
- [1-3]** Ограничитель глубины
- [1-4]** Фиксатор штангенциркуля
- [1-5]** Гайка
- [1-6]** Стопор шпинделя
- [1-7]** Рукоятка/регулятор высоты
- [1-8]** Зажимной рычаг
- [1-9]** Приспособление для точной установки
- [1-10]** Указатель ограничителя глубины
- [1-11]** Колесо регулировки частоты вращения
- [1-12]** Кнопка фиксатора выключателя
- [1-13]** Рукоятка
- [1-14]** Кнопка включения/выключения
- [1-15]** Патрубок пылеудаления
- [1-16]** Пазы под направляющие штанги/боковые упоры

Иллюстрации находятся в начале руководства по эксплуатации.

Некоторые изображённые или описываемые элементы оснастки не входят в комплект поставки.

6 Подготовка к работе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимое напряжение или частота!

Опасность несчастного случая

- Сетевое напряжение и частота источника тока должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке.
- В Северной Америке можно использовать только электроинструменты Festool с характеристикой по напряжению 120 В / 60 Гц.



ВНИМАНИЕ

Нагревание разъема plug it при неполностью заблокированном байонетном замке **Опасность ожога**

Опасность ожогов

- Перед включением электроинструмента убедитесь в том, что байонетный замок на сетевом кабеле полностью закрыт и заблокирован.
- Подсоединение и отсоединение сетевого кабеля **[2]**.

6.1 Включение/выключение

Выключатель **[1-14]** предназначен для включения/выключения (нажать = ВКЛ, отпустить = ВЫКЛ) машинки.

Для длительного режима работы выключатель можно заблокировать с помощью фиксирующей кнопки **[1-12]**. При повторном нажатии выключателя происходит его разблокировка.

7 Настройки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования, поражение электрическим током

- Перед началом любых работ на машинке всегда вынимайте вилку из розетки!

7.1 Электроника

Регулятор частоты вращения вала двигателя

Число оборотов плавно настраивается с помощью регулировочного колеса **[1-11]** в заданном диапазоне (см. Технические данные), и таким образом скорость распиловки адаптируется к обрабатываемому материалу.

Материал	Диаметр фрезы [мм]			Рекомендуемый режущий материал
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Шаг регулировочного колеса			
Твёрдые породы древесины	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Мягкие породы древесины	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
ДСП, ламинированные	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
Пластмасса	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Алюминий	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
Гипсокартон	2 - 1	1	1	HW

Защита от перегрева

Для защиты от перегрева (перегорания электродвигателя) в машинку встроена электронная схема контроля температуры. При достижении критической температуры предохранительная схема отключает электродвигатель. Время охлаждения составляет 3—5 минут, после чего машинка вновь готова к работе с полной нагрузкой. При работе машинки на холостом ходу время охлаждения значительно сокращается.

Защита от повторного пуска

Встроенная защита от повторного пуска предотвращает повторный автоматический пуск электроинструмента после прерывания подачи тока при нажатом выключателе. В этом случае электроинструмент необходимо сначала выключить, а затем снова включить.

Встроенная защита от повторного пуска предотвращает включение/выключение электроинструмента через внешний модуль включения.

Тормоз

OF 1010 REBQ оснащён электронным тормозом. После выключения фрезера тормоз останавливает шпиндель с рабочим инструментом за 2 секунды.

7.2 Смена рабочего инструмента



ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования сильно нагревающимся и острым рабочим инструментом

- ▶ Не используйте затупившиеся и неисправные рабочие инструменты.
- ▶ При работе с инструментом пользуйтесь защитными перчатками.

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на бок.

Установка рабочего инструмента

- ▶ Вставьте фрезу в открытую зажимную цангу максимально глубоко, как минимум до метки () на хвостовике фрезы.
- ▶ Поворачивайте шпиндель **[1-6]** до тех пор, пока не сработает стопор шпинделя (при нажатии) и не заблокирует его.
- ▶ Затяните гайку **[1-5]** гаечным ключом SW 19.

Снятие рабочего инструмента

- ▶ Поворачивайте шпиндель **[1-6]** до тех пор, пока не сработает стопор шпинделя (при нажатии) и не заблокирует его.
- ▶ Отверните гайку **[1-5]** гаечным ключом SW 19 до ощутимого сопротивления. Продолжайте поворачивать гаечный ключ, преодолевая сопротивление.
- ▶ Выньте фрезу.

7.3 Смена зажимной цанги

Предлагаются зажимные цанги для инструментов с хвостовиками следующих диаметров: 6,0 мм; 6,35 мм; 8,0 мм (номера для заказа см. каталог Festool или сайт www.festool.ru)

- ▶ Полностью отверните гайку **[1-5]** и снимите её вместе с зажимной цангой.
- ▶ Вставляйте новую цангу в шпиндель только с предварительно насаженной и зафиксированной гайкой.
- ▶ Слегка вверните гайку. **Не затягивайте, когда фреза не вставлена!**

7.4 Регулировка глубины фрезерования

Регулировка глубины фрезерования осуществляется в три этапа:

1. Установка на нулевую отметку, см. [7.5](#).
2. Установка глубины фрезерования, см. [7.6](#).
3. Фиксация глубины фрезерования, см. [7.7](#).

7.5 Установка на нулевую отметку

- Разблокируйте зажимной рычаг **[1-8]**, чтобы ограничитель глубины **[1-3]** свободно двигался.
- Поставьте вертикальный фрезер опорной пластиной **[1-1]** на ровное основание. Ослабьте винт-барашек **[1-7]** и отожмите электроинструмент вниз до контакта фрезы с опорой.
- Зафиксируйте электроинструмент в этом положении, затянув винт-барашек **[1-7]**.
- Прижмите ограничитель глубины **[1-3]** к одному из трёх жёстких упоров вращающегося револьверного упора **[1-2]**.

Высота каждого упора регулируется отдельно с помощью ключа-шестигранника.

- Сдвиньте указатель **[1-10]** вниз на отметку 0 мм на шкале.

(i) Если указатель не встает на нулевую отметку, его положение можно подкорректировать поворотом винта на самом указателе **[1-10]**.

7.6 Установка глубины фрезерования

Нужную глубину фрезерования можно установить двумя способами: грубой или точной регулировкой.

Грубая регулировка

- Вытягивайте ограничитель глубины **[1-3]** вверх, пока указатель **[1-10]** не остановится на отметке нужной глубины фрезерования.
- Зафиксируйте ограничитель в этом положении с помощью зажимного рычага **[1-8]**.

Точная регулировка

- Зажмите ограничитель глубины зажимным рычагом **[1-8]**.
- Установите нужную глубину фрезерования поворотом регулировочного колеса **[1-9]**.

(i) При повороте на одну отметку глубина фрезерования меняется на 0,1 мм. Полный поворот регулировочного колеса даёт 1 мм. Максимальный диапазон регулировки составляет 8 мм.

7.7 Фиксация глубины фрезерования

- Выверните винт-барашек **[1-7]** и отожмите электроинструмент вниз до соприкосновения ограничителя глубины с жёстким упором.

- Зафиксируйте электроинструмент в этом положении, затянув винт-барашек **[1-7]**.

7.8 Пылеудаление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья при контакте с пылью

- Работать без системы пылеудаления запрещается.
- Соблюдайте национальные предписания.

ВНИМАНИЕ! При использовании не антистатического шланга возможно накопление статического заряда, в результате чего пользователь может получить удар электрическим током, а электронные компоненты электроинструмента — повреждения.

К патрубкам пылеудаления **[1-15]** можно подсоединять пылеудаляющий аппарат Festool с диаметром всасывающего шланга 27 mm или 36 mm (36 mm рекомендуется вследствие пониженной опасности засорения).

Пылеулавливатель KSF-OF

Пылеулавливатель KSF-OF^[23] **[3-1]** состоит из кожуха и защитной накладки, повышает эффективность пылеудаления при фрезеровании кромок. Монтаж пылеулавливателя производится по аналогии с копировальным кольцом, сверху насаживается кожух.

Чтобы уменьшить кожух, можно при помощи ножовки обрезать его вдоль пазов **[3-2]**. Пылеулавливатель можно использовать при обработке внутренних радиусов не менее 40 мм.

8 Работа с электроинструментом



При выполнении работ соблюдайте все вышеупомянутые указания по технике безопасности, а также следующие правила:

- Подводите электроинструмент к заготовке только во включённом состоянии.
- Всегда закрепляйте заготовку так, чтобы она не сдвигалась при обработке.
- Всегда надёжно держите электроинструмент **обеими руками** за рукоятки **[1-7]** + **[1-13]**. Это обязательное условие для точной работы и операции врезания. Выполняйте врезание в заготовку медленно и равномерно.

[23] Оснастка

- Выполняйте только встречное фрезерование (направление подачи машины в направлении резания инструмента, рис. [7]).

8.1 Фрезерование без шаблона

Фрезеровка надписей и рисунков, а также обработка кромок с упорным кольцом или направляющей втулкой выполняется вертикальным фрезером в основном без шаблона.

8.2 Фрезерование с боковым упором

Для фрезерования заготовки параллельно кромке можно использовать боковой упор^[24] [4-1].

- Зафиксируйте обе направляющие штанги [4-6] двумя винтами-барашками [4-5] на боковом упоре.
- Заведите направляющие штанги на нужную глубину в пазы опорной пластины и зафиксируйте двумя винтами-барашками [4-4].

Точная регулировка

- Ослабьте винт-барашек [4-8], чтобы выполнить точную регулировку с помощью регулировочного колеса [4-7].
- ❗ Одна цифра на регулировочном колесе соответствует 0,1 мм мм.
- По окончании точной регулировки закрутите винт-барашек [4-8].
- Отрегулируйте оба направляющих упора [4-3] так, чтобы расстояние от них до фрезы составляло ок. 5 мм мм. Для этого раскройте оба фиксатора [4-2] и снова закройте после регулировки.

Вытяжной кожух

- Как показано на рис. [5], переместите вытяжной кожух [5-1] сзади до его фиксации на боковом упоре.
- Чтобы снять вытяжной кожух, слегка приподнимите зажимы [5-3].
- ❗ К патрубку пылеудаления [5-2] можно подсоединять шланги диаметром 27 мм или 36 мм мм.

8.3 Фрезерование с системой шин-направляющих FS

Система шин-направляющих (оснастка) облегчает фрезерование прямых пазов.

- Закрепите направляющий упор [8-4] направляющими штангами [8-3] бокового упора на опорной пластине.

- Закрепите шину-направляющую [8-6] винтовой струбциной [8-7] на заготовке. Следите за тем, чтобы в целях безопасности между передней кромкой шины-направляющей и фрезой/пазом оставалось расстояние X – рис. [8] 5 мм.
- Установите направляющий упор, как показано на рис. [8], на шину-направляющую. Чтобы гарантировать точное ведение фрезерного упора, можно установить два направляющих упора с помощью отвёртки через два боковых отверстия [8-5].
- Закрепите регулируемую по высоте дополнительную опору [8-2] в резьбовом отверстии опорной пластины таким образом, чтобы нижняя сторона опорной пластины была параллельна поверхности заготовки.

Для облегчения работы по разметке метки на опорной пластине [8-1] и шкала на дополнительной опоре [8-2] указывают на ось фрезы.

- ❗ Для более точной настройки шин-направляющих предлагается специальное приспособление (оснастка).

8.4 Фрезерование с штангенциркулем

Используя штангенциркуль SZ-OF 1000 (оснастка), можно обрабатывать круглые детали и вырезы диаметром от 153 до 760 мм.

- Задвиньте штангенциркуль в передний паз опорной пластины до достижения необходимого радиуса.
- Зафиксируйте штангенциркуль винтом-барашком [1-4].
- ❗ Для предотвращения царапин от острия циркуля на заготовке на середине можно закрепить тонкую дощечку с помощью двустороннего скотча.

8.5 Фрезерование по копии

Для изготовления дубликатов имеющейся заготовки используется копировальное кольцо или копировальное приспособление (оснастка).

Копировальное кольцо

При выборе копировального кольца [7-1] проверьте, чтобы используемая фреза [7-2] входила в отверстие кольца.

- Закрепите копировальное кольцо вместо защитного кольца [6-1] снизу на опорной пластине.

[24] В комплекте или опция

Выступление Y (рис. [7]) заготовки за шаблон рассчитывается следующим образом:

$Y = (\emptyset \text{ копировального кольца} - \emptyset \text{ фрезы})/2$
Центрирующий штифт ZD-OF (оснастка) облегчает центрирование копировального кольца.

Копировальное приспособление

Копировальное приспособление собирается из углового рычага WA-OF [9-2] и копирующего щупа KT-OF, который состоит из роликовой опоры [9-6] и трёх копировальных роликов [9-7].

- Вверните винт-барашек [9-1] углового рычага в резьбовое отверстие [9-3] на нужной высоте.
- Смонтируйте копировальный ролик на роликовой опоре и зафиксируйте её винтом-барашком [9-5] на угловом рычаге. Проверьте, чтобы копировальный ролик и фреза были одного диаметра!
- Поворотом регулировочного колеса [9-4] можно отрегулировать расстояние от контактного ролика до оси фрезы.

8.6 Фрезерование свесов кромочной ленты

Угловой рычаг WA-OF [10-2] в комбинации с направляющей пластиной UP-OF [10-5] (оснастка) помогает фрезеровать свесы кромочной ленты.

- Вверните винт-барашек [10-1] углового рычага в резьбовое отверстие [10-3] на нужной высоте.
- Приверните направляющую пластину к угловому рычагу винтом-барашком [10-4].
- Настройте глубину фрезерования равную толщине кромки +2 мм.
- Подведите направляющую пластину [11-1], отворачивая винт-барашек [11-3], как можно ближе к фрезе.
- С помощью регулировочного колеса [11-2] настройте такую глубину направляющей пластины, чтобы после фрезерования оставался свес кромочной ленты в десятую долю миллиметра, который затем сошлифовывается вручную.

9 Обслуживание и уход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования, поражение электрическим током


- Перед началом любых работ по ремонту и техническому обслуживанию устройства вынимайте вилку из розетки!
- Все работы по ремонту и техническому обслуживанию, которые требуют открывания корпуса устройства, должны выполняться только специалистами авторизованной мастерской Сервисной службы.



Сервисное обслуживание и ремонт

должны выполняться только специалистами фирмы-изготовителя или в сервисной мастерской. Адрес ближайшей мастерской см. на:

www.festool.ru/сервис

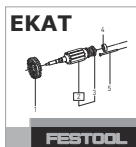

Используйте только оригинальные запасные части Festool! № для заказа на:

www.festool.ru/сервис

Машинка оснащена самоотключающимися угольными щётками. При их полном изнашивании автоматически прекращается подача тока и машинка прекращает работу.

Соблюдайте следующие правила:

- Ремонт или замена повреждённых защитных приспособлений и деталей должны выполняться в авторизованной ремонтной мастерской, если другое не указано в руководстве по эксплуатации.
- Следите за тем, чтобы отверстия для охлаждения на корпусе не были перекрыты или забиты грязью.

10 Оснастка

Используйте только оригинальные рабочие инструменты и оснастку Festool. Использование рабочих инструментов и оснастки более низкого качества может привести к травмированию и значительному дисбалансу, который отрицательно сказывается на качестве работы и сокращает срок службы электроинструмента.

Номера для заказа оснастки и инструментов см. в www.festool.ru.

11 Окружающая среда



Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовыми отходами! Обеспечьте эко-

логически безопасную утилизацию инструментов, оснастки и упаковки. Соблюдайте действующие национальные предписания.

Согласно директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования, а также гармонизированным национальным стандартам отслужившие свой срок электроинструменты должны утилизироваться отдельно и направляться на экологически безопасную переработку.

Информацию о пунктах приёма и надлежащей утилизации см. на www.festool.ru/recycling.

Информация по директиве REACH:

www.festool.ru/reach

Obsah

1	Symboly.....	94
2	Bezpečnostní pokyny.....	94
3	Použití v souladu s určením.....	95
4	Technické údaje.....	95
5	Jednotlivé součásti.....	95
6	Uvedení do provozu.....	96
7	Nastavení.....	96
8	Práce s elektrickým nářadím.....	98
9	Údržba a ošetřování.....	99
10	Příslušenství.....	99
11	Životní prostředí.....	99

1 Symboly

Varování před všeobecným nebezpečím



Varování před úrazem elektrickým proudem



Přečtěte si návod k obsluze, bezpečnostní pokyny.



Noste chrániče sluchu.



Při výměně nástroje noste ochranné rukavice!



Používejte respirátor.



Noste ochranné brýle.



Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Nevyhazujte do domovního odpadu.



Třída ochrany II



Značka CE: Potvrzuje shodu elektrického nářadí se směrnicemi Evropského společenství.



Rada, upozornění



Instruktažní návod



Odpojení síťového kabelu



Připojení síťového kabelu

2 Bezpečnostní pokyny**2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí**

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte, abyste je mohli použít i v budoucnosti.

Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na síťové elektrické nářadí (se síťovým kabelem) nebo na akumulátorové nářadí (bez síťového kabelu).

2.2 Bezpečnostní pokyny specifické pro dané nářadí

- **Elektrické nářadí držte jen za izolované plochy pro uchopení, protože fréza může zasáhnout vlastní přívodní kabel.** Kontaktem s vedením pod napětím se mohou pod napětí dostat i kovové části nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem..
- **Obrobek upevněte a zajistěte pomocí svěrek nebo jiným způsobem ke stabilnímu podkladu.** Když budete obrobek držet pouze rukou nebo proti tělu, bude nestabilní, což může vést ke ztrátě kontroly.
- **Do elektrického nářadí se smí montovat pouze frézy, které pro něj nabízí firma Festool.** Použití jiných fréz je zakázáno kvůli většímu nebezpečí poranění.
- **Nesmí se překračovat maximální otáčky uvedené na nástroji, resp. musí se dodržovat rozsah otáček.** Příslušenství, které se otáčí rychleji, než je přípustné, může prasknout a rozletět se.
- **Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.** Nástroj se může zaháknout a způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
- U frézovaných materiálů, které jsou nabitě statickou elektřinou nebo mohou způsobit nabíjení statickou elektřinou, je třeba používat celý systém umožňující vybíjení statické elektřiny, který se skládá z antistatické sací hadice (AS) a mobilního vysavače.
- Upínejte jen nástroje s průměrem stopky, pro který je kleštinové pouzdro určené.
- Je povoleno používat jen frézy, které splňují EN 847-1. Všechny frézy Festool tyto požadavky splňují.

- Dbejte na řádné upevnění frézy a zkontrolujte bezchybný chod.
- Kleštinové pouzdro a přesuvná matice nesmí být poškozené.
- Frézy s prasklinami a frézy se změněným tvarem se nesmí používat.



Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky: chrániče sluchu, ochranné brýle, respirátor při prašných pracích.

2.3 Obrábění hliníku

Při řezání hliníku je z bezpečnostních důvodů nutné dodržovat následující opatření:

- Zapojte nářadí přes proudový chránič (FI, PRCD).
- K elektrickému nářadí připojte vhodný vysavač s antistatickou sací hadicí.
- Pravidelně čistěte prach usazený v krytu motoru elektrického nářadí.



Noste ochranné brýle!

2.4 Hodnoty emisí

Hodnoty zjištěné podle EN 62841 představují typicky:

Hladina akustického tlaku $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Nejistota $K = 3 \text{ dB}$



UPOZORNĚNÍ

Při práci vzniká hluk

Poškození sluchu

- Používejte chrániče sluchu.

Hodnota vibrací a_h (součet vektorů ve třech směrech) a nejistota K zjištěné podle EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hluchost)

- slouží k porovnání nářadí,
- jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi a hlukem při použití nářadí,
- vztahují se k hlavním druhům použití elektrického nářadí.



UPOZORNĚNÍ

Hodnoty emisí se mohou od uvedených hodnot lišit. Závisí to na použití nářadí a druhu obrobku.

- Posuďte skutečné zatížení během celého provozního cyklu.
- V závislosti na skutečném zatížení je nutné stanovit vhodná bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka.

3 Použití v souladu s určením

Horní fréзка je určená k frézování dřeva, plastů a materiálů podobných dřevu.

Při použití frézovacích nástrojů, které jsou k tomu určené v prodejních materiálech Festool, lze frézovat také hliník a sádkokarton.



Při použití v rozporu s určeným účelem přebírá odpovědnost uživatel.

4 Technické údaje

Horní fréзка	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Výkon	1 010 W
Otáčky	9 500–23 000 min ⁻¹
Otáčky max. (volnoběh)	26 000 min ⁻¹
Rychlé nastavení hloubky	55 mm
Jemné nastavení hloubky	8 mm
Spojovací závit hnacího hřídele	M16x1,5
Průměr frézy	max. 35 mm
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014:	3,1 kg

5 Jednotlivé součásti

- [1-1]** Stůl frézky
- [1-2]** Stupňový doraz
- [1-3]** Hloubkový doraz
- [1-4]** Aretace pro tyčové kružidlo
- [1-5]** Matice
- [1-6]** Aretace vřetena
- [1-7]** Držadlo/výškové nastavení
- [1-8]** Páčka
- [1-9]** Jemné nastavení

- [1-10]** Ukazatel hloubkového dorazu
- [1-11]** Kolečko pro nastavení otáček
- [1-12]** Aretační tlačítko
- [1-13]** Držadlo
- [1-14]** Vypínač
- [1-15]** Odsávací hrdlo
- [1-16]** Drážky pro vodící tyče/boční doraz

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu k použití.

Zobrazené nebo popsané příslušenství zčásti není součástí dodávky.

6 Uvedení do provozu



VAROVÁNÍ

Nepřípustné napětí nebo nepřipustná frekvence!

Nebezpečí úrazu

- Síťové napětí a frekvence zdroje elektrické energie musí souhlasit s údaji na typovém štítku.
- V Severní Americe se smí používat pouze nářadí Festool s napětím 120 V / 60 Hz.



UPOZORNĚNÍ

Zahřívání přípojky plug it při nedokonalé zajištění bajonetového uzávěru

Nebezpečí popálení

- Před zapnutím elektrického nářadí zkontrolujte, zda je bajonetový uzávěr na síťovém kabelu úplně zavřený a zajištěný.
- Připojení a odpojení síťového kabelu **[2]**.

6.1 Zapnutí/vypnutí

Spínač **[1-14]** slouží k zapínání a vypínání (stisknout = zapnuto, uvolnit = vypnuto).

Pro trvalý provoz lze spínač zajistit aretačním tlačítkem **[1-12]**. Opětovným stisknutím spínače se aretace uvolní.

7 Nastavení



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

7.1 Elektronika

Regulace otáček

Otáčky lze pomocí ovládacího kolečka **[1-11]** plynule nastavovat v rozsahu otáček (viz Technické údaje).

Můžete tak rychlost frézování optimálně přizpůsobit příslušnému materiálu.

Materiál	Průměr frézy [mm]			Doporučený řezný mate- riál
	3–14	15–25	26–35	
	Stupeň			
tvrdé dřevo	6–4	5–3	3–1	HW (HSS)
Měkké dře- vo	6–5	6–3	4–1	HSS (HW)
Dřevotří- skové des- ky, s po- vrchovou vr- stvou	6–5	6–3	4–2	HW
Plast	6–4	5–3	2–1	HW
Hliník	3–1	2–1	1	HSS (HW)
Sádrokarton	2–1	1	1	HW

Tepelná pojistka

Na ochranu před přehřátím (spálením motoru) je zabudované elektronické sledování teploty. Před dosažením kritické teploty motoru bezpečnostní elektronika motor vypne. Po době chladnutí cca 3–5 minut je nářadí opět připravené k provozu a plnému zatížení. Doba chladnutí se výrazně zkrátí při běžícím nářadí (na volnoběh).

Ochrana proti opětovnému spuštění

Integrovaná ochrana proti opětovnému spuštění zabraňuje tomu, aby se elektrické nářadí po přerušení napájení při stisknutí vypínače znovu samo spustilo. Elektrické nářadí se musí v takovém případě nejdříve vypnout a potom opět zapnout.

Na základě integrované ochrany proti opětovnému spuštění nelze elektrické nářadí zapínat a vypínat pomocí externího spínacího modulu.

Brzda

OF 1010 REBQ je vybavená elektronickou brzdou. Po vypnutí se vřeteno s nástrojem elektronicky zabrzdí během cca 2 sekund.

7.2 Výměna nástroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění o horký a ostrý nástroj

- Nepoužívejte tupé a vadné nástroje.
- Při manipulaci s nástrojem noste ochranné rukavice.

Při výměně nástroje položte elektrické nářadí na stranu.

Nasazení nástroje

- Frézovací nástroj zasuněte co nejdál do otevřeného kleštinového pouzdra, minimálně ale ke značce  na stopce frézy.
- Vřeteno otočte natolik, aby se aretace vřetena **[1-6]** při stisknutí zajistila a vřeteno se zaaretovalo.
- Utáhněte matici **[1-5]** otevřeným klíčem vel. 19.

Vyjmutí nástroje

- Vřeteno otočte natolik, aby se aretace vřetena **[1-6]** při stisknutí zajistila a vřeteno se zaaretovalo.
- Povolte matici **[1-5]** otevřeným klíčem vel. 19 až k citelnému odporu. Odpor překonejte dalším otáčením otevřeného klíče.
- Vyjměte frézu.

7.3 Výměna kleštin

Lze zakoupit kleštiny pro následující průměry stopky: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (Objednací čísla viz katalog Festool nebo na internetu na „www.festool.com“)

- Úplně vyšroubujte matici **[1-5]** a společně s kleštinovým pouzdem ji vyjměte.
- Nové kleštinové pouzdro nasazujte na vřeteno jen s nasazenou a zajištěnou maticí.
- Matici mírně zašroubujte. **Neutahujte ji, pokud není nasazená fréza!**

7.4 Nastavení hloubky frézování

Nastavení hloubky frézování se provádí ve třech krocích:

1. Nastavení nulového bodu, viz **7.5**.
2. Nastavení hloubky frézování, viz **7.6**.
3. Aretace hloubky frézování, viz **7.7**.

7.5 Nastavení nulového bodu

- Otevřete upínací páčku **[1-8]** tak, aby byl hloubkový doraz **[1-3]** volně pohyblivý.
- Horní frézku postavte stolem frézky **[1-1]** na rovný podklad. Povolte otočný knoflík **[1-7]** a zatlačte elektrické nářadí natolik dolů, aby fréza dosedla na podklad.
- V této poloze upněte elektrické nářadí utažením otočného knoflíku **[1-7]**.

- Hloubkový doraz **[1-3]** zatlačte proti jednomu ze tří pevných dorazů otočného stupňového dorazu **[1-2]**.

Pomocí klíče na vnitřní šestihran lze u každého pevného dorazu individuálně nastavit výšku.

- Ukazatel **[1-10]** posuňte dolů tak, aby ukazoval na stupnici 0 mm.

❗ Pokud nulová poloha nesouhlasí, lze ji upravit šroubem na ukazateli **[1-10]**.

7.6 Nastavení hloubky frézování

Požadovanou hloubku frézování lze nastavit buď pomocí rychlého nastavení hloubky nebo pomocí jemného nastavení hloubky.

Rychlé nastavení hloubky

- Vytáhněte hloubkový doraz **[1-3]** natolik nahoru, aby ukazatel **[1-10]** ukazoval požadovanou hloubku frézování.
- V této poloze upněte hloubkový doraz upínací páčkou **[1-8]**.

Jemné nastavení hloubky

- Upněte hloubkový doraz upínací páčkou **[1-8]**.
- Otáčením kolečka **[1-9]** nastavte požadovanou hloubku frézování.

❗ Otočením kolečka o jeden dílek se hloubka frézování změní o 0,1 mm. Jedno celé otočení znamená 1 mm. Maximální rozsah nastavení kolečka činí 8 mm.

7.7 Aretace hloubky frézování

- Povolte otočný knoflík **[1-7]** a zatlačte elektrické nářadí natolik dolů, aby se hloubkový doraz dotýkal pevného dorazu.
- V této poloze upněte elektrické nářadí utažením otočného knoflíku **[1-7]**.

7.8 Odsávání



VAROVÁNÍ

Ohrožení zdraví působením prachu

- Nikdy nepracujte bez odsávání.
- Dodržujte národní předpisy.

POZOR! Když se nepoužívá antistatická sací hadice, může docházet k elektrostatickým výbojům. Uživatel může dostat zásah elektrickým proudem a může se poškodit elektronika elektrického nářadí.

K odsávacímu hrdlu **[1-15]** lze připojit mobilní vysavač Festool s průměrem sací hadice 27 mm nebo 36 mm (36 mm doporučuje se kvůli nižšímu riziku ucpání).

Lapač třísek KSF-OF

Lapač třísek KSF-OF^[25] **[3-1]** se skládá z nástavce a krytu a při frézování hran zvyšuje účinnost odsávání. Montáž nástavce se provádí analogicky jako u kopírovacího kroužku, kryt se nasadí nahoru.

Kryt lze obloukovou pilou odříznout podél drážek **[3-2]** a příslušně zmenšit. Lapač třísek lze potom u vnitřních poloměrů používat do minimálního poloměru 40 mm.

8 Práce s elektrickým nářadím



Při práci dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené za začátku, včetně následujících zásad:

- Elektrické nářadí vedte proti obrobku, jen pokud je zapnuté.
- Obrobek upevněte vždy tak, aby se při práci nemohl pohybovat.
- Při práci držte elektrické nářadí **za rukojeti vždy oběma rukama [1-7] + [1-13]**. Taková manipulace je důležitým předpokladem pro přesnou práci a nezbytné pro zanoření. Zanoření do obrobku provádějte pomalu a rovnoměrně.
- Frézujte pouze nesousledně (směr posuvu elektrického nářadí ve směru řezu nástroje, obrázek **[7]**).

8.1 Ruční frézování

Hlavně při frézování písmen a obrázků a při frézování hran s náběhovým vodicím kroužkem nebo vodicím čepem se horní frézka vede ručně.

8.2 Frézování s bočním dorazem

Pro práce rovnoběžně s hranou obrobku lze použít boční doraz^[26] **[4-1]**.

- Obě vodicí tyče **[4-6]** se dvěma otočnými knoflíky **[4-5]** upevněte k bočnímu dorazu.
- Vodicí tyče zasuněte na požadovaný rozměr do drážek stolu frézky a upevněte oběma otočnými knoflíky **[4-4]**.

Jemné nastavení

- Povolte otočný knoflík **[4-8]** a ovládacím kolečkem **[4-7]** proveďte jemné nastavení.
- ① Jedna číslice na ovládacím kolečku odpovídá jemnému nastavení 0,1 mm.
- Po úspěšném jemném nastavení otočný knoflík **[4-8]** utáhněte.

- Obě vodicí čelisti **[4-3]** nastavte tak, aby jejich vzdálenost od frézy byla cca 5 mm. K tomu povolte obě upevnění vodicích čelistí **[4-2]** a po provedeném nastavení je opět utáhněte.

Kryt odsávání

- Kryt odsávání **[5-1]** posuňte podle obrázku **[5]** zezadu na boční doraz, až zaskočí.
- Pro stažení krytu odsávání lehce nazdvihněte spony **[5-3]**.

- ① K odsávacímu hrdlu **[5-2]** lze připojit odsávací hadici o průměru 27 mm nebo 36 mm.

8.3 Frézování s vodicím systémem FS

Vodicí systém (příslušenství) usnadňuje frézování rovných drážek.

- Vodicí doraz **[8-4]** s vodicími tyčemi **[8-3]** bočního dorazu upevněte ke stolu frézky.
- Vodicí lištu **[8-6]** upevněte šroubovacími svěrkami **[8-7]** k obrobku.
Dbejte na to, aby mezi přední hranou vodicí lišty a frézou resp. drážkou byla bezpečnostní vzdálenost X – obrázek **[8]** 5 mm.
- Na vodicí lištu nasadte vodicí doraz podle znázornění na obrázku **[8]**. Aby bylo zajištěné vedení frézovacího dorazu bez vůle, nastavte dvě vodicí čelisti šroubovákem ve dvou bočních otvorech **[8-5]**.
- Výškově nastavitelnou opěrku **[8-2]** přišroubujte do závitového otvoru ve stole frézky tak, aby byla spodní strana stolu frézky rovnoběžně s povrchem obrobku.

Aby bylo možné pracovat podle nárysu, vyznačují značky na stole frézky **[8-1]** a stupnice na opěrce **[8-2]** středovou osu frézy.

- ① Pro přesnější nastavení lze pro vodicí systém zakoupit jako příslušenství jemné nastavení.

8.4 Frézování s tyčovým kružidlem

Pomocí tyčového kružidla SZ-OF 1000 (příslušenství) lze vyrábět kruhové díly a kruhové výřezy o průměru od 153 do 760 mm.

- Tyčové kružidlo zasuněte do přední drážky ve stole frézky tak, aby byl nastavený požadovaný poloměr.
- Tyčové kružidlo zaaretujte otočným knoflíkem **[1-4]**.

[25] Příslušenství

[26] Zčásti příslušenství

- ❗ Pokud se má zabránit vytvoření zářezu špičkou kružidla v obrobku, lze oboustrannou lepicí páskou upevnit do středu tenké dřevěné prkénko.

8.5 Kopírovací frézování

Pro přesné kopírování rozměrů již existujících obrobků se používá kopírovací kroužek nebo kopírovací zařízení (příslušenství).

Kopírovací kroužek

Při výběru velikosti kopírovacího kroužku [7-1] dbejte na to, aby použitá fréza [7-2] pasovala do jeho otvoru.

- Kopírovací kroužek upevněte místo krycího kroužku [6-1] zespodu ke stolu frézky.

Přesah Y (obrázek [7]) obrobku vůči šabloně se vypočítá následovně:

$$Y = (\text{ø kopírovacího kroužku} - \text{ø frézy})/2$$

Pomocí středícího trnu ZD-OF (příslušenství) lze kopírovací kroužek vyrovnat přesně uprostřed.

Kopírovací zařízení

Pro kopírovací zařízení je zapotřebí úhlové rameno WA-OF [9-2] a kopírovací souprava KT-OF, která se skládá z držáku kolečka [9-6] a tří kopírovacích koleček [9-7].

- Úhlové rameno přišroubujte pomocí otočného knoflíku [9-1] v požadované výšce do závitového otvoru [9-3].
- Kopírovací kolečko namontujte na držák kolečka a držák přišroubujte pomocí otočného knoflíku [9-5] na úhlové rameno. Dbejte na to, aby kopírovací kolečko a fréza měly stejný průměr!
- Otáčením kolečka [9-4] lze nastavit vzdálenost kopírovacího kolečka od osy frézy.

8.6 Zarovnávací frézování náklížků

Pomocí úhlového ramena WA-OF [10-2] ve spojení s vodící deskou UP-OF [10-5] (příslušenství) lze frézováním zarovnat přesahující náklížky.

- Úhlové rameno přišroubujte pomocí otočného knoflíku [10-1] v požadované výšce do závitového otvoru [10-3].
- Vodící desku připevněte otočným knoflíkem [10-4] k úhlovému ramenu.
- Nastavte hloubku frézování tak, aby činila tloušťku náklížku +2 mm.
- Vodící desku [11-1] přesuňte povolením otočného knoflíku [11-3] co možná nejbliž k fréze.
- Kolečkem [11-2] provedte nastavení hloubky vodící desky tak, aby při zarovnávacím

frézování zůstalo několik desetin milimetru náklížku, které se poté obrousí ručně.

9 Údržba a ošetřování




VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Před jakýmkoli pracemi údržby a opravami vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Všechny práce údržby a opravy, které vyžadují otevření krytu, smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.



Servis a opravy smí provádět pouze výrobce nebo servisní dílny. Nejbližší adresu najdete na: www.festool.cz/sluzby

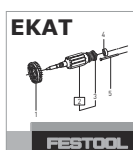

Používejte jen originální náhradní díly Festool! Obj. č. na: www.festool.cz/sluzby

Nářadí je vybaveno speciálními samovypínacími uhlíky. Jsou-li opotřebené, automaticky se přeruší napájení a nářadí se zastaví.

Dodržujte následující pokyny:

- Poškozené ochranné prvky a díly musejí být odborně opraveny nebo vyměněny kvalifikovaným servisem, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
- Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být chladicí otvory v krytu vždy volné a čisté.

10 Příslušenství

Používejte pouze originální nástroje a příslušenství Festool. Používáním méně kvalitních nástrojů a příslušenství od jiných výrobců se může zvýšit nebezpečí poranění a dojít k výraznému nevyvážení, na základě kterého se zhorší kvalita pracovních výsledků a zvýší opotřebení elektrického nářadí.

Objednací čísla příslušenství a nářadí najdete na www.festool.cz.

11 Životní prostředí



Nářadí nevyhazujte do domovního odpadu! Nářadí, příslušenství a obaly odezdejte k ekologické recyklaci. Dodržujte platné vnitrostátní předpisy.

Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a provádění v národním právu se musí staré elektrické ná-

Český

řadí shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Informace o sběrných místech pro řádnou likvidaci najdete na www.festool.cz/recycling.

Informace k REACH: www.festool.cz/reach

Spis treści

1	Symbole.....	101
2	Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	101
3	Użycie zgodne z przeznaczeniem.....	102
4	Dane techniczne.....	102
5	Elementy urządzenia.....	103
6	Rozruch.....	103
7	Ustawienia.....	103
8	Praca z narzędziem elektrycznym.....	105
9	Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie.....	107
10	Wyposażenie.....	107
11	Środowisko.....	108

1 Symbole



Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem



Ostrzeżenie przed porażeniem prądem



Przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



Należy nosić ochronniki słuchu.



Przy wymianie narzędzia należy nosić rękawice ochronne!



Należy stosować ochronę dróg oddechowych.



Nosić okulary ochronne.



Wyciągnąć wtyczkę sieciową



Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Klasa zabezpieczenia II



Oznakowanie CE: potwierdza zgodność elektronarzędzia z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej.



Zalecenie, wskazówka



Instrukcja postępowania



Odłączanie przewodu zasilającego



Podłączanie przewodu zasilającego

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie

wskazówek i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/ lub powstania ciężkich obrażeń ciała.

Wszystkie wskazówki i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Używane w niniejszych wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) i do narzędzi elektrycznych zasilanych z akumulatora (bez przewodu zasilającego).

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia

- **Trzymać elektronarzędzie za izolowane uchwyty, ponieważ frez może natrafić na przewód przyłączeniowy własnego urządzenia.** Zetknięcie z przewodem przewodzącym prąd elektryczny może spowodować, że metalowe elementy urządzenia znajdą się pod napięciem, co mogłoby doprowadzić do porażenia prądem.
- **Element obrabiany należy mocować do stabilnego podłoża i zabezpieczać za pomocą zacisków lub w inny sposób.** Jeśli element obrabiany jest podtrzymywany jedynie ręką lub inną częścią ciała, jest on zamocowany niestabilnie, co może prowadzić do utraty kontroli nad nim.
- **W elektronarzędziu wolno montować tylko frezy oferowane w tym celu przez firmę Festool.** Stosowanie innych frezów jest zabronione ze względu na zwiększone ryzyko obrażeń.
- **Nie wolno przekraczać podanej na narzędziu najwyższej prędkości obrotowej, względnie trzeba przestrzegać podanego zakresu prędkości obrotowej.** Element wyposażenia, który obraca się szybciej niż jest to dozwolone, może się złamać i odłączyć.
- **Należy zaczekać, aż elektronarzędzie zatrzyma się, zanim zostanie odłożone.** Istnieje ryzyko zahaczenia się narzędzia, co może prowadzić do utraty kontroli nad nim.

- W przypadku materiałów obrabianych, które gromadzą ładunki elektrostatyczne lub mogą prowadzić do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, należy zastosować całościowy system odprowadzający ładunki składający się z antystatycznego węża ssącego (AS) i odkurzacza mobilnego.
- Mocować tylko narzędzia o takiej średnicy chwytu, do jakiej przeznaczona jest tuleja zaciskowa.
- Stosowane mogą być wyłącznie frezy zgodne z EN 847-1. Wszystkie frezy firmy Festool spełniają te wymagania.
- Należy zwracać uwagę na zamocowanie frezu i jego prawidłową pracę.
- Tuleja zaciskowa i nakrętka mocująca nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń.
- Nie wolno stosować popękanych frezów ani takich, które zmieniły swój kształt.



Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej: ochronniki słuchu, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa w przypadku prac, podczas których powstaje pył.

2.3 Obróbka aluminium

Ze względów bezpieczeństwa przy obróbce aluminium należy stosować następujące środki zabezpieczające:

- Zainstalować prądowy wyłącznik ochronny (FI, PRCD).
- Podłączyć elektronarzędzie do odpowiedniego odkurzacza z antystatycznym wężem ssącym.
- Regularnie czyścić elektronarzędzie ze złożeń pyłu w obudowie silnika.



Należy nosić okulary ochronne!

2.4 Wartości emisji

Wartości obliczone zgodnie z EN 62841 wynoszą zazwyczaj:

Poziom ciśnienia akustycznego	$L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$
Poziom mocy akustycznej	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Nieoznaczoność	$K = 3 \text{ dB}$



OSTROŻNIE

Parametry emisji

Uszkodzenie słuchu

- Należy korzystać z ochronników słuchu.

Wartość emisji wibracji a_h (suma wektorowa w trzech kierunkach) oraz tolerancja błędu K ustalane wg EN 62841:

$$a_h = 5,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Podane wartości emisji (wibracje, szmery)

- służą do porównania narzędzi,
- nadają się do tymczasowej oceny obciążenia wibracjami i hałasem podczas użytkowania,
- odnoszą się do głównych zastosowań elektronarzędzia.



OSTROŻNIE

Rzeczywiste wartości emisji hałasu mogą różnić się od wartości podanych. Zależy to od zastosowania narzędzia i rodzaju obrabianego elementu.

- Podczas całego cyklu pracy należy oceniać rzeczywiste obciążenie.
- W zależności od rzeczywistego obciążenia hałasem należy określić odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu ochrony użytkownika.

3 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Frezarka górnoprzecionowa przeznaczona jest do frezowania drewna, tworzyw sztucznych i materiałów drewnopodobnych.

Przy użyciu narzędzi do frezowania przewidzianych do tego celu w dokumentacji handlowej firmy Festool można obrabiać również aluminium i płyty gipsowo-kartonowe.



W przypadku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, odpowiedzialność ponosi użytkownik.

4 Dane techniczne

Frezarka górnoprzecionowa	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Moc	1010 W
Prędkość obrotowa	9500 - 23000 min ⁻¹

Frezarka górnoprzeciono- wa	OF 1010 REBQ, OF 1010 REQ
Maks. prędkość obrotowa (bieg jałowy)	26000 min ⁻¹
Szybkie ustawianie głębokości	55 mm
Regulacja precyzyjna głębokości	8 mm
Gwint przyłącza wału napędowego	M16x1,5
Średnica frezu w mm	maks. 35 mm
Ciężar zgodnie z procedurą EPTA 01:2014:	3,1 kg

5 Elementy urządzenia

- [1-1]** Stół frezarski
- [1-2]** Zderzak centrujący
- [1-3]** Ogranicznik głębokości
- [1-4]** Blokowanie cyrkla drążkowego
- [1-5]** Nakrętka
- [1-6]** Blokada wrzeciona
- [1-7]** Uchwyt/regulacja wysokości
- [1-8]** Dźwignia zaciskowa
- [1-9]** Regulacja precyzyjna
- [1-10]** Wskaźnik ogranicznika głębokości
- [1-11]** Pokrętło nastawcze prędkości obrotowej
- [1-12]** Przycisk blokujący
- [1-13]** Uchwyt
- [1-14]** Włącznik/Wyłącznik
- [1-15]** Króciec ssący
- [1-16]** Rowki dla drążków prowadzących/prowadnicy bocznej

Podane rysunki znajdują się w załączniku instrukcji obsługi.

Niektóre z przedstawionych lub opisanych akcesoriów nie wchodzą w zakres dostawy.

6 Rozruch



OSTRZEŻENIE

Niedozwolone napięcie lub częstotliwość!

Niebezpieczeństwo wypadku

- Napięcie sieciowe i częstotliwość źródła prądu muszą zgadzać się z danymi na tabliczce identyfikacyjnej.
- W Ameryce Północnej wolno stosować wyłączanie urządzenia Festool o parametrach napięcia 120 V/ 60 Hz.



OSTROŻNIE

Wtyczka plug it ulega rozgrzaniu, gdy zamek bagnetowy nie jest całkowicie zamknięty

Niebezpieczeństwo spalania

- Przed uruchomieniem elektronarzędzia sprawdzić, czy zamek bagnetowy na przewodzie zasilania jest całkowicie zamknięty i zablokowany.
- Podłączanie i odłączanie zasilania sieciowego [2].

6.1 Włączanie/wyłączanie

Włącznik [1-14] służy jako włącznik / wyłącznik (naciśnięcie = włączenie, zwolnienie przycisku = wyłączenie).

W przypadku pracy ciągłej włącznik/wyłącznik można zablokować za pomocą przycisku blokującego [1-12]. Ponowne naciśnięcie włącznika/wyłącznika zwalnia blokadę.

7 Ustawienia



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia, porażenie prądem

- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda zasilającego!

7.1 Elektronika [Układ elektroniczny]

Regulacja prędkości obrotowej

Prędkość obrotową można ustawić za pomocą pokrętła nastawczego [1-11] bezstopniowo w zakresie regulacji prędkości obrotowej (patrz dane techniczne).

Dzięki temu można dopasować prędkość cięcia do danego materiału.

Materiał	Średnica frezu [mm]			zalecany materiał ostrzy
	3 - 14	15 - 25	26 - 35	
	Stopień pokręta nastawczego			
Drewno twarde	6 - 4	5 - 3	3 - 1	HW (HSS)
Drewno miękkie	6 - 5	6 - 3	4 - 1	HSS (HW)
Płyty wiórowe, powlekane	6 - 5	6 - 3	4 - 2	HW
tworzywo sztuczne	6 - 4	5 - 3	2 - 1	HW
Aluminium	3 - 1	2 - 1	1	HSS (HW)
płyty gipsowo-kartonowe	2 - 1	1	1	HW

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury

W celu ochrony przed przegrzaniem (przepaleniem silnika) zainstalowany jest elektroniczny system kontroli temperatury. Zanim zostanie osiągnięta krytyczna temperatura silnika, elektroniczny układ zabezpieczający wyłącza silnik. Po czasie stygnięcia wynoszącym ok. 3–5 sekund maszyna jest ponownie gotowa do pracy i w pełni obciążalna. Gdy maszyna pracuje (na biegu jałowym), czas stygnięcia jest znacznie krótszy.

Ochrona przed ponownym uruchomieniem

Wbudowane zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega ponownemu samoczynnemu uruchomieniu elektronarzędzia przy wciśniętym wyłączniku. W tym przypadku elektronarzędzie musi zostać wyłączone i następnie ponownie włączone.

Ze względu na wbudowaną ochronę przed ponownym uruchomieniem elektronarzędzia nie można włączać i wyłączać za pomocą zewnętrznego modułu przetaczającego.

Hamulec

OF 1010 REBQ posiada hamulec elektroniczny. Po wyłączeniu wrzeciono z narzędziem zostaje elektronicznie zatrzymane w ciągu ok. 2 sekund.

7.2 Wymiana narzędzia



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia związane z gorącymi i ostrymi narzędziami

- ▶ Nie stosować stępionych ani uszkodzonych narzędzi.
- ▶ Przy obsłudze narzędzia stosować rękawice ochronne.

W celu wymiany narzędzia trzeba położyć elektronarzędzie na bok.

Wkładanie narzędzia

- ▶ Wsunąć frez w otwartą tuleję zaciskową tak daleko jak to jest możliwe, a co najmniej do oznaczenia  na chwycie frezu.
- ▶ Obracać wrzeciono do momentu, aż blokada wrzeciona **[1-6]** zatrzaśnie się przy naciśnięciu i zablokuje wrzeciono.
- ▶ Dokręcić nakrętkę **[1-5]** kluczem widetkowym o rozwarości 19.

Wymagowanie narzędzia

- ▶ Obracać wrzeciono do momentu, aż blokada wrzeciona **[1-6]** zatrzaśnie się przy naciśnięciu i zablokuje wrzeciono.
- ▶ Odkręcać nakrętkę **[1-5]** kluczem widetkowym o rozwarości 19 do momentu wyczuwalnego oporu. Pokonać opór przez dalsze obracanie klucza widetkowego.
- ▶ Wyjąć frez.

7.3 Wymiana tulei zaciskowej

Dostępne są tuleje zaciskowe dla następujących średnic chwytu: 6,0 mm; 6,35 mm; 8,0 mm (Numery zamówieniowe podano w katalogu firmy Festool lub w Internecie „www.festool.com”)

- ▶ Całkowicie odkręcić nakrętkę **[1-5]** i usunąć ją wraz z tuleją zaciskową.
- ▶ Nową tuleję zaciskową mocować we wrzecionie tylko z nałożoną i wżebioną nakrętką.
- ▶ Lekko wkręcić nakrętkę. **Nie dokręcać, jeśli frez nie jest włożony!**

7.4 Ustawianie głębokości frezowania

Ustawianie głębokości frezowania w trzech krokach:

1. Ustawienie punktu zerowego, patrz 7.5.
2. Wprowadzenie głębokości frezowania, patrz 7.6.
3. Ustalenie głębokości frezowania zaciskiem, patrz 7.7.

7.5 Ustawienie punktu zerowego

- ▶ Odkręcić dźwignię zaciskową **[1-8]**, w taki sposób aby ogranicznik głębokości **[1-3]** mógł się swobodnie poruszać.

- Ustawić frezarkę górnowrzecionową ze stołem frezarskim **[1-1]** na płaskim podłożu. Odkręcić pokrętło **[1-7]** i docisnąć narzędzie elektryczne w dół w taki sposób, aby frez dotykał podłoża.
- Ustalić elektronarzędzie w tej pozycji przez zakręcenie pokrętła **[1-7]**.
- Docisnąć ogranicznik głębokości **[1-3]** do jednego z trzech stałych ograniczników obrotowego zderzaka centrującego **[1-2]**.

Za pomocą klucza inbusowego można indywidualnie regulować wysokość każdego ogranicznika stałego.

- Przesunąć wskaźnik **[1-10]** na dół, tak aby na skali wskazywał 0 mm.

i Jeśli pozycja zerowa nie zgadza się, można to skorygować za pomocą śruby przy wskaźniku **[1-10]**.

7.6 Wprowadzenie głębokości frezowania

Wymaganą głębokość frezowania można ustawić za pomocą szybkiego ustawiania głębokości lub za pomocą regulacji precyzyjnej głębokości.

Szybkie ustawianie głębokości

- Pociągnąć ogranicznik głębokości **[1-3]** do góry na tyle, aby wskaźnik **[1-10]** pokazywał wymaganą głębokość frezowania.
- Zaciśnąć ogranicznik głębokości dźwignią zaciskową **[1-8]** w tej pozycji.

Regulacja precyzyjna głębokości

- Zaciśnąć ogranicznik głębokości dźwignią zaciskową **[1-8]**.
- Ustawić wymaganą głębokość frezowania poprzez obrót pokrętła nastawczego **[1-9]**.

i Przekręcenie pokrętła nastawczego, o jedną kreskę znacznikową zmienia głębokość frezowania o 0,1 mm. Jeden pełny obrót daje 1 mm. Maksymalny zakres regulacji pokrętła nastawczego wynosi 8 mm.

7.7 Ustalenie głębokości frezowania zaciskiem

- Odkręcić pokrętło **[1-7]** i docisnąć elektronarzędzie w dół, aż ogranicznik głębokości dotknie stałego ogranicznika.
- Ustalić elektronarzędzie w tej pozycji przez zakręcenie pokrętła **[1-7]**.

7.8 Odsysanie



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie zdrowia spowodowane pyłami

- Nigdy nie pracować bez odsysania pyłu.
- Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

OSTROŻNIE! Przy użyciu antystatycznego węża ssącego może dojść do naładowania statycznego. Użytkownik może zostać porażony prądem elektrycznym, a elektronika elektronarzędzia może zostać uszkodzona.

Do króćca ssącego **[1-15]** można podłączyć odkurzacz mobilny Festool o średnicy węża ssącego 27 mm lub 36 mm (36 mm ze względu na mniejsze ryzyko zapchania).

Łapacz wiórów KSF-OF

Łapacz wiórów KSF-OF^[27] **[3-1]** składa się z kotpaka i pokrywy i podczas frezowania krawędzi zwiększa skuteczność odsysania. Montaż kotpaka odbywa się analogicznie do pierścienia kopiującego, pokrywa jest nasadzana od góry.

Ostonę można odciąć wzdłuż rowków **[3-2]** piłą do metalu i w ten sposób zmniejszyć. Łapacz wiórów może być stosowany przy promieniach wewnętrznych do minimalnego promienia 40 mm.

8 Praca z narzędziem elektrycznym



Podczas pracy należy przestrzegać wszystkich opisanych na początku wskazówek bezpieczeństwa oraz następujących zasad:

- Elektronarzędzie należy przesuwac w kierunku obrabianego elementu wyłącznie po włączeniu.
- Zamocować element obrabiany w taki sposób, aby nie mógł poruszyć się w czasie obróbki.
- Podczas pracy trzymać elektronarzędzie **zawsze obiema rękami** za uchwyty **[1-7]** + **[1-13]**. Jest to niezbędny warunek precyzyjnej pracy i wykonywania cięć wgłębnych. Narzędzie zagłębiać w elemencie obrabianym powoli i równomiernie.
- Frezować tylko przeciwbieżnie (kierunek przesuwu elektronarzędzia w kierunku cięcia narzędzia, rysunek **[7]**).

8.1 Frezowanie swobodne

Frezarkę górnoprzecioną stosuje się do frezowania swobodnego głównie przy frezowaniu napisów i obrazów oraz przy obróbce krawędzi z pierścieniem oporowym lub czopem prowadzącym.

8.2 Frezowanie z prowadnicą boczną

Do prac prowadzonych równolegle do krawędzi elementu obrabianego można zastosować prowadnicę boczną^[28] [4-1].

- Zamocować oba drążki prowadzące [4-6] za pomocą dwóch pokręteł [4-5] do prowadnicy bocznej.
- Włożyć drążki prowadzące w rowki stołu frezarskiego dożądanego rozmiaru i zamocować oboma pokrętłami [4-4].

Regulacja precyzyjna

- Odkręcić pokrętło [4-8], aby dokonać precyzyjnego ustawienia pokrętłem nastawczym [4-7].
- ❗ Jedna cyfra na pokrętłe nastawczym odpowiada 0,1 mm regulacji precyzyjnej.
- Po zakończeniu regulacji precyzyjnej dokręcić pokrętło [4-8].
- Obie szczęki prowadzące [4-3] ustawić tak, żeby odstęp do frezu wynosił ok. 5 mm. W tym celu otworzyć oba mocowania szczęk [4-2] i po ustawieniu z powrotem zamknąć.

Ostona ssąca

- Jak pokazano na ilustracji [5], ostonę ssącą [5-1] nasunąć od tyłu aż do zatrzaśnięcia na prowadnicę boczną.
- W celu ściągnięcia ostony ssącej należy lekko unieść nakładki [5-3].
- ❗ Do króćca ssącego [5-2] można podłączyć wąż ssący o średnicy 27 mm lub 36 mm.

8.3 Frezowanie z systemem prowadzącym FS

System prowadzący (wyposażenie) ułatwia frezowanie prostych rowków.

- Przymocować adapter prowadnicy [8-4] z drążkami prowadzącymi [8-3] prowadnicy bocznej do stołu frezarskiego.
 - Przymocować szynę prowadzącą [8-6] ścisakami śrubowymi [8-7] do elementu obrabianego.
- Należy zwracać uwagę na to, aby zachowany był odstęp bezpieczeństwa X - rysunek [8]

rzędu 5 mm pomiędzy przednią krawędzią szyny prowadzącej oraz frezem lub wpustem.

- Nałożyć adapter prowadnicy na szynę prowadzącą w sposób pokazany na rysunku [8]. Aby zapewnić bezluzowe prowadzenie ogranicznika frezu, ustawić za pomocą wkrętaka przez oba boczne otwory [8-5] dwie szczęki prowadzące.
- Przykręcić regulowane wysokościowo podparcie [8-2] w otworze gwintowanym stołu frezarskiego w taki sposób, aby dolna strona stołu frezarskiego była ustawiona równolegle do powierzchni elementu obrabianego.

Aby można było pracować na „rysę”, znaczniki na stole frezarskim [8-1] i skala na podparciu [8-2] wskazują oś środkową frezu.

- ❗ Bardziej dokładne ustawianie systemu prowadzącego zapewnia regulacja precyzyjna dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

8.4 Frezowanie z cyrklem drążkowym

Za pomocą cyrkla drążkowego SZ-OF 1000 (wyposażenie) można wykonywać okrągłe elementy i wycinać otwory o średnicy od 153 do 760 mm.

- Wsunąć cyrkiel drążkowy w przedni wpust stołu frezarskiego na taką głębokość, aby ustawić wymagany promień.
- Zablokować cyrkiel drążkowy pokrętłem [1-4].

- ❗ Jeśli trzeba uniknąć nacięcia przez wierzchołek cyrkla na elemencie obrabianym, w punkcie środkowym można przymocować cienką deseczkę za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

8.5 Frezowanie kopiowe

W celu dokładnego odtworzenia istniejących elementów obrabianych stosowany jest pierścień kopiujący lub urządzenie kopiujące (wyposażenie).

Pierścień kopiujący

Przy wyborze wielkości pierścienia kopiującego [7-1] trzeba zwrócić uwagę na to, aby użyty frez [7-2] przeszedł przez otwór pierścienia.

- Przymocować pierścień kopiujący w miejscu pierścienia osłonowego [6-1] od dołu do stołu frezarskiego.

[28] Częściowo w wyposażeniu

Występ Y (rysunek [7]) elementu obrabianego w stosunku do szablonu oblicza się w następujący sposób:

$$Y = (\varnothing \text{ pierścienia kopiującego} - \varnothing \text{ frezu})/2$$

Za pomocą czopu centrującego ZD-OF (wyposażenie) można ustawić pierścień kopiujący dokładnie na środku.

Urządzenie do kopiowania

Do urządzenia do kopiowania potrzebne jest ramię kątowe WA-OF [9-2] i zestaw do kopiowania KT-OF, składający się z uchwytu rolek [9-6] i trzech rolek kopiujących [9-7].

- Przykręcić ramię kątowe pokrętłem [9-1] na wymaganej wysokości do otworu gwintowanego [9-3].
- Zamontować rolkę kopiującą w uchwycie rolek i przykręcić go pokrętłem [9-5] do ramienia kąтового. Należy zwrócić uwagę na to, aby rolka kopiująca i frez miały taką samą średnicę!
- Poprzez obrót pokrętła nastawczego [9-4] można ustawić odległość rolki wodzącej do osi frezu.

8.6 Wyrównywanie doklejki

Za pomocą ramienia kąтового WA-OF [10-2] w połączeniu z płytą prowadzącą UP-OF [10-5] (wyposażenie) można wyrównywać wystające doklejki.

- Przykręcić ramię kątowe pokrętłem [10-1] na wymaganej wysokości do otworu gwintowanego [10-3].
- Przykręcić płytę prowadzącą pokrętłem [10-4] do ramienia kąтового.
- Ustawić głębokość frezowania w taki sposób, aby była ona równa grubości doklejki +2 mm.
- Dosunąć płytę prowadzącą [11-1] przez odkręcenie pokrętła [11-3] możliwie blisko frezu.
- Za pomocą pokrętła nastawczego [11-2] ustawić głębokość płyty prowadzącej w taki sposób, aby podczas frezowania wyrównującego pozostało kilka dziesiątych milimetra doklejki, które następnie zostaną zeszlifowane ręcznie.

9 Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie




OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia, porażenia prądem

- Przed przystąpieniem do wykonywania wszystkich prac związanych z konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda zasilającego!
- Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, które wymagają otwarcia obudowy, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat serwisowy.



Serwis i naprawa wyłącznie u producenta i w certyfikowanych warsztatach. Najbliższy adres znaleźć można na: www.festool.pl/serwis

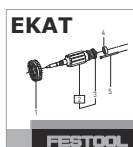

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Festool! Nr zam. na stronie: www.festool.pl/serwis

Urządzenie wyposażone jest w samowylączające specjalne szczotki węglowe. Jeśli są one zużyte, następuje automatyczne przerwanie zasilania i urządzenie zatrzymuje się.

Przestrzegać następujących wskazówek:

- Uszkodzone urządzenia zabezpieczające i części muszą zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat specjalistyczny, o ile w instrukcji obsługi nie są podane inne zalecenia.
- Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wlotowe powietrza chłodzącego w obudowie muszą być zawsze odstonięte i czyste.

10 Wyposażenie

Stosować wyłącznie oryginalne narzędzia robocze i wyposażenie firmy Festool. Stosowanie narzędzi roboczych o obniżonej jakości oraz wyposażenia innych firm może prowadzić do zwiększonego ryzyka urazów i znacznego niewyważenia, co może pogarszać jakość wyników pracy i zwiększać zużycie elektronarzędzia. Numery zamówieniowe dla akcesoriów i narzędzi podano na stronie www.festool.pl.

11 Środowisko



Nie wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi! Urządzenia, wyposażenie i opakowania przekazywać do recyklingu przyjaznego środowisku. Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i jej transpozycją do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia podlegają segregacji i recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

Informacje o punktach zbiórki odpadów dla prawidłowej utylizacji można znaleźć na stronie

www.festool.pl/recycling.

Informacje dotyczące rozporządzenia REACH:

www.festool.pl/reach